


Almen


Byggnader med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Almen. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14W018U	1, 2	Undre	+7,05	+6,85

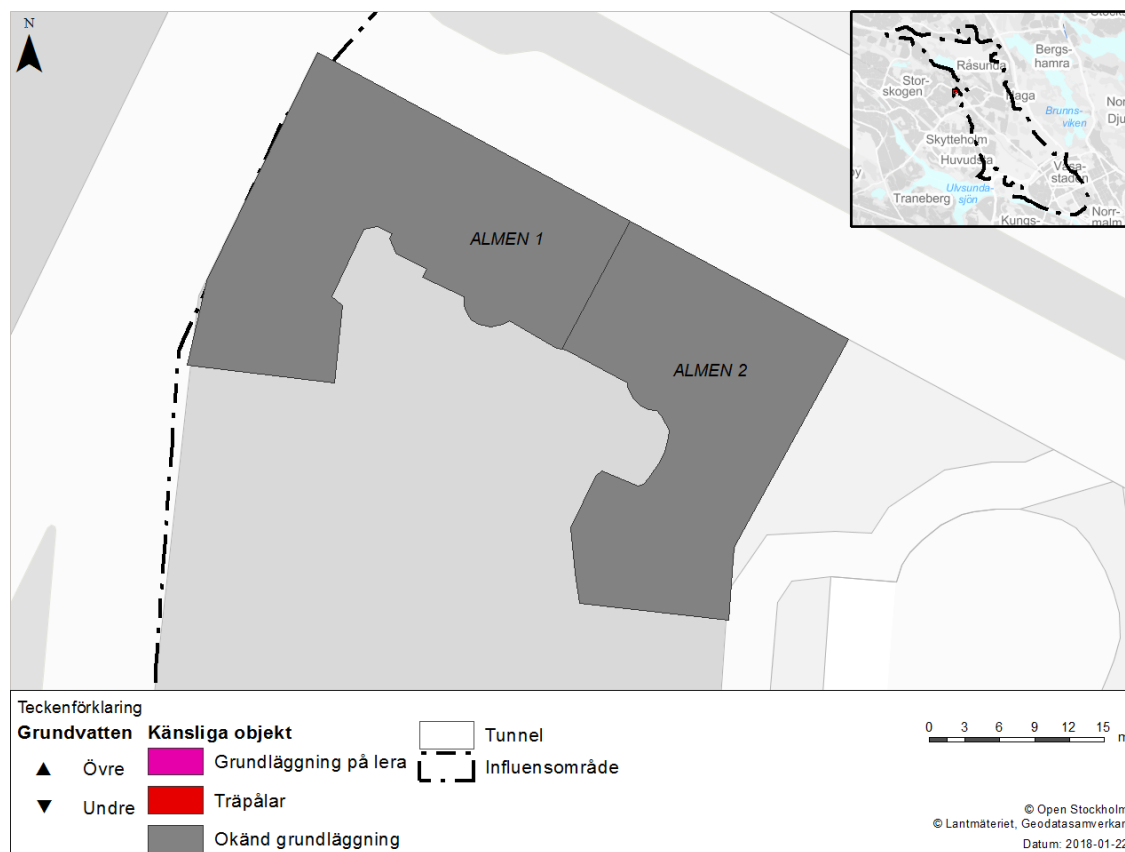

Almen, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått.

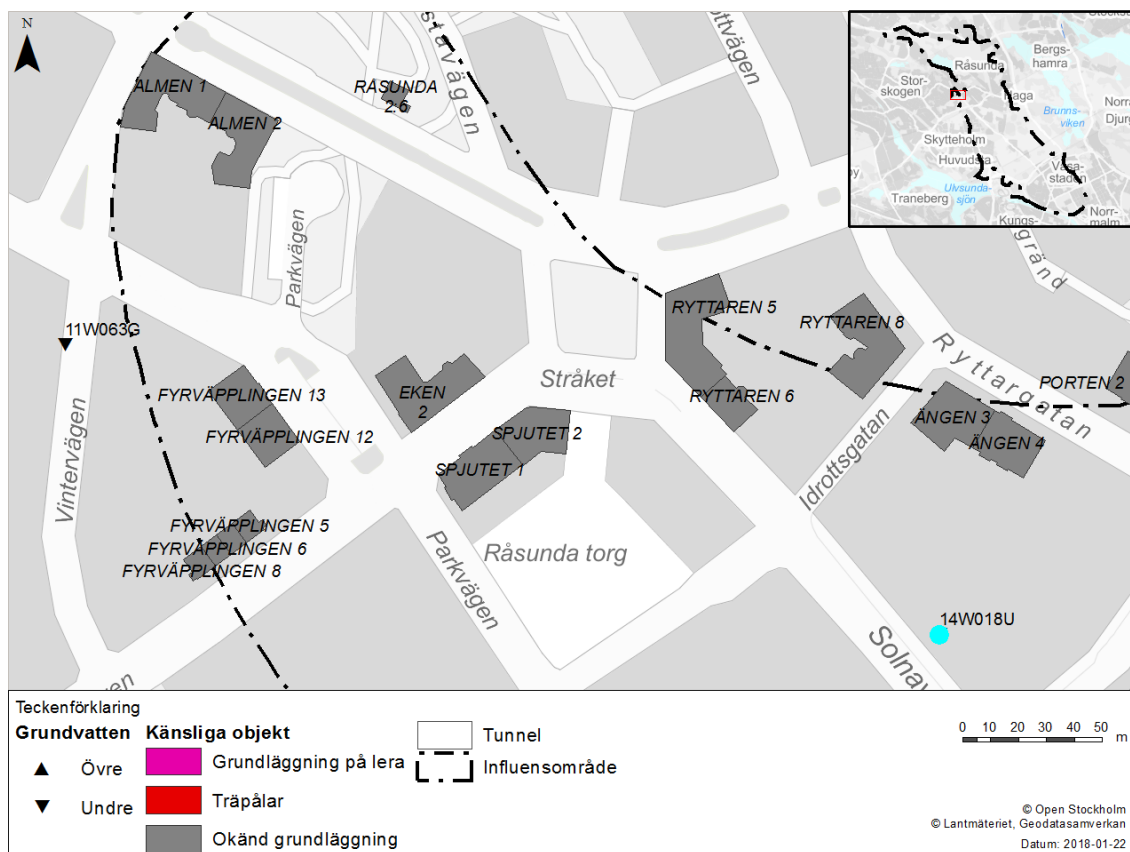


Grundvattenrör för bevakning av grundvattennivåer i kvarteret Almen. Grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Bagartorp

Byggnader med okänd grundläggning samt grundläggning på lera.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Bagartorp. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
NC12	17, 18	Undre	+6,97	+6,40

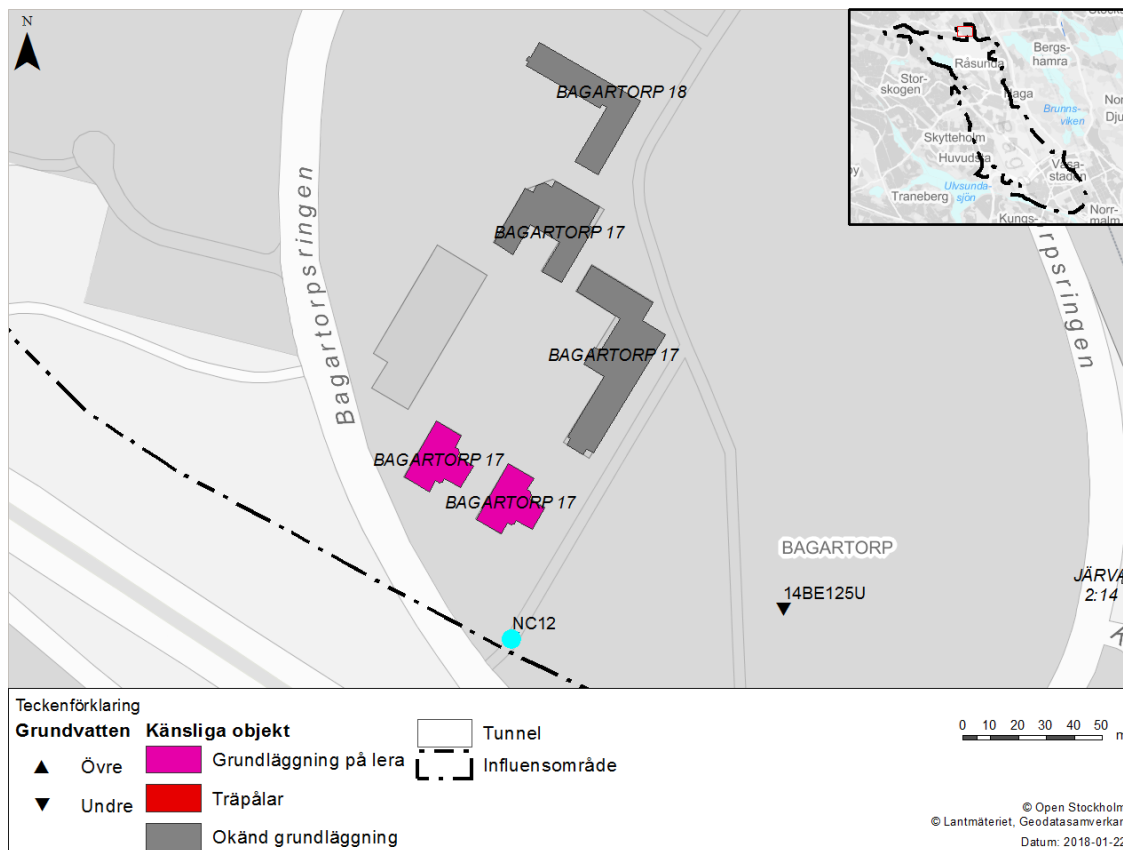


Bagartorp, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått. Det valda grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Banvakten

Byggnad med grundläggning på lera.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Banvakten. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14W003U	1	Undre	+5,3	+5,10

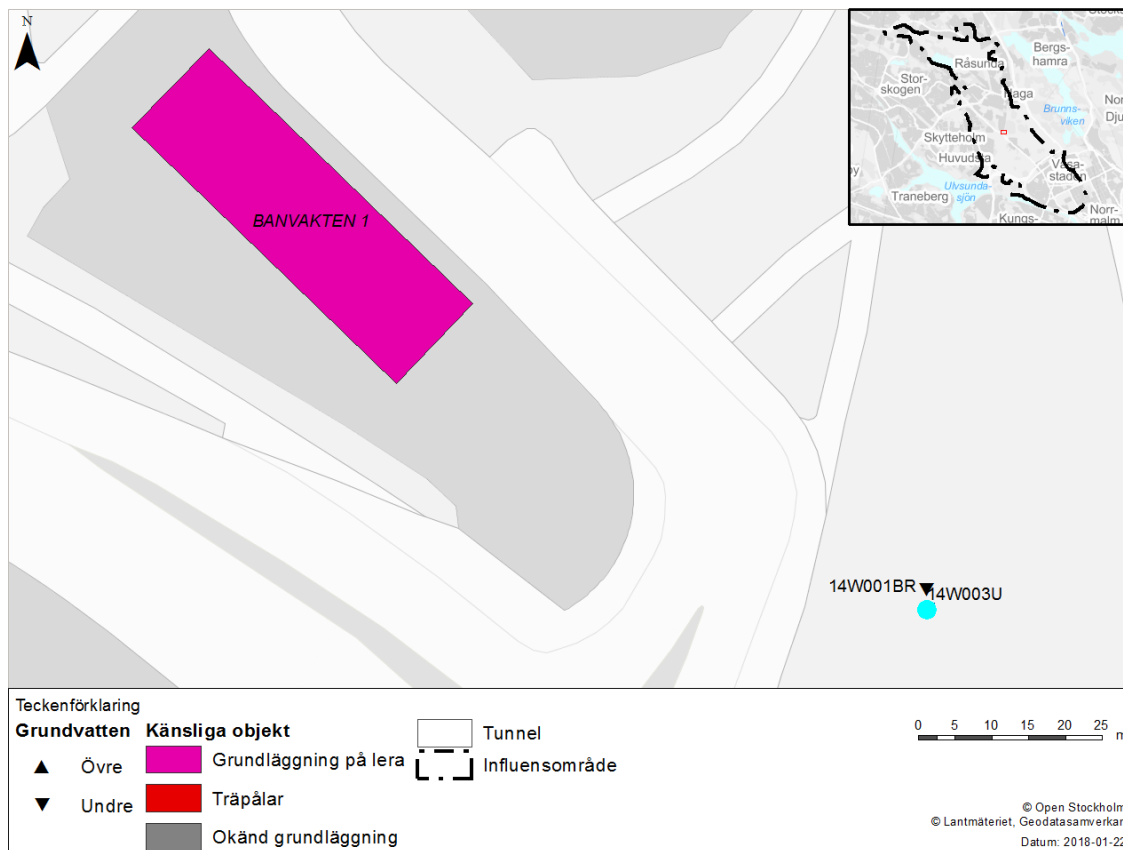


Banvakten, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått. Det valda grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Charlottenburg

Byggnader med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Charlottenburg. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14W018U	11, 12	Undre	+7,05	+6,85

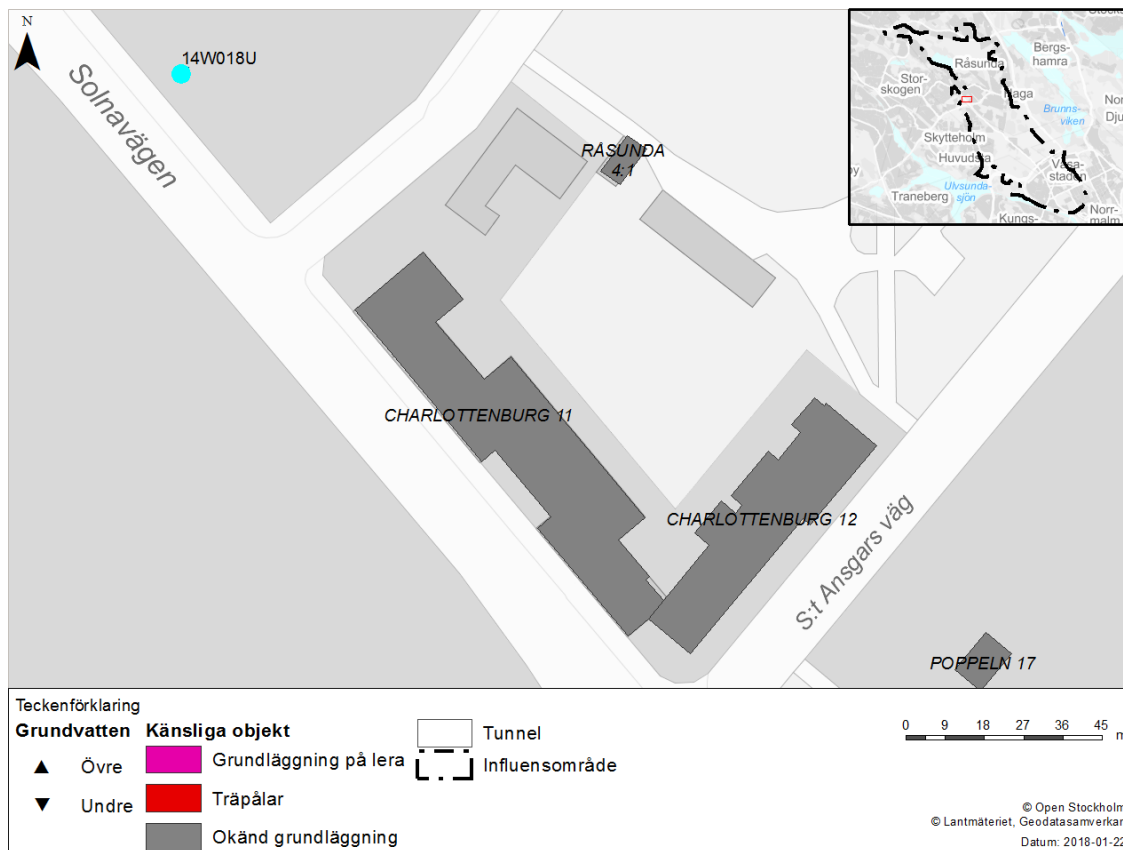

Charlottenburg, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått. Det valda grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Ekelund


Byggnader med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Ekelund. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14BE143U	1	Undre	+5,98	+5,74



Ekelund, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått.

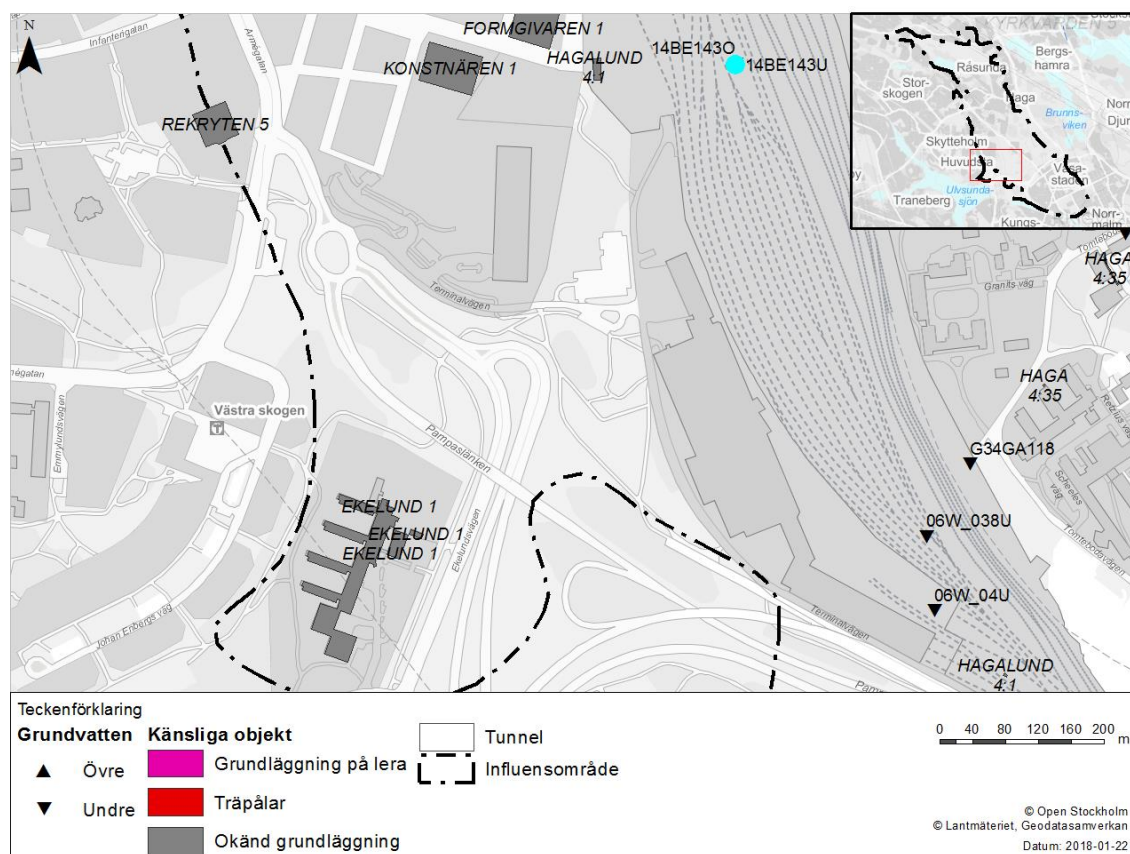


Grundvattenrör för bevakning av grundvattennivåer i kvarteret Ekelund. Grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Eken


Byggnad med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Eken. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14W018U	2	Undre	+7,05	+6,85

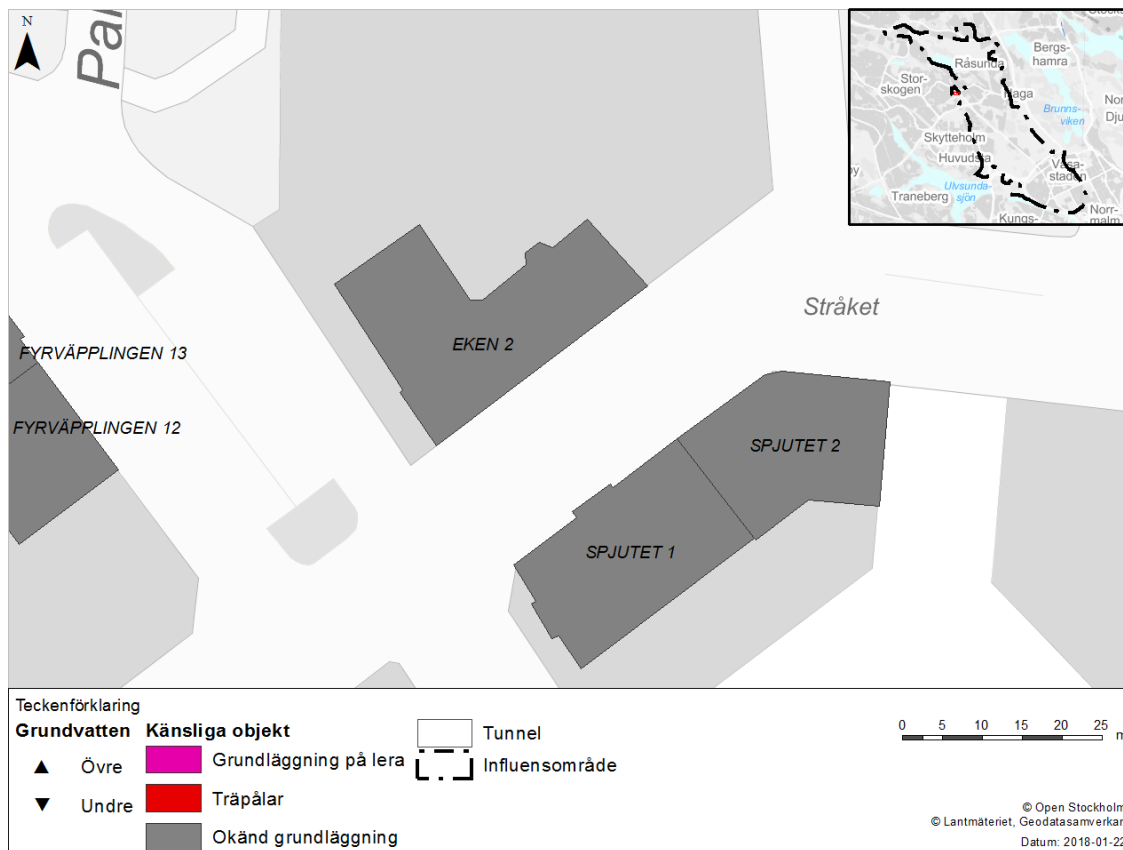

Eken, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått.

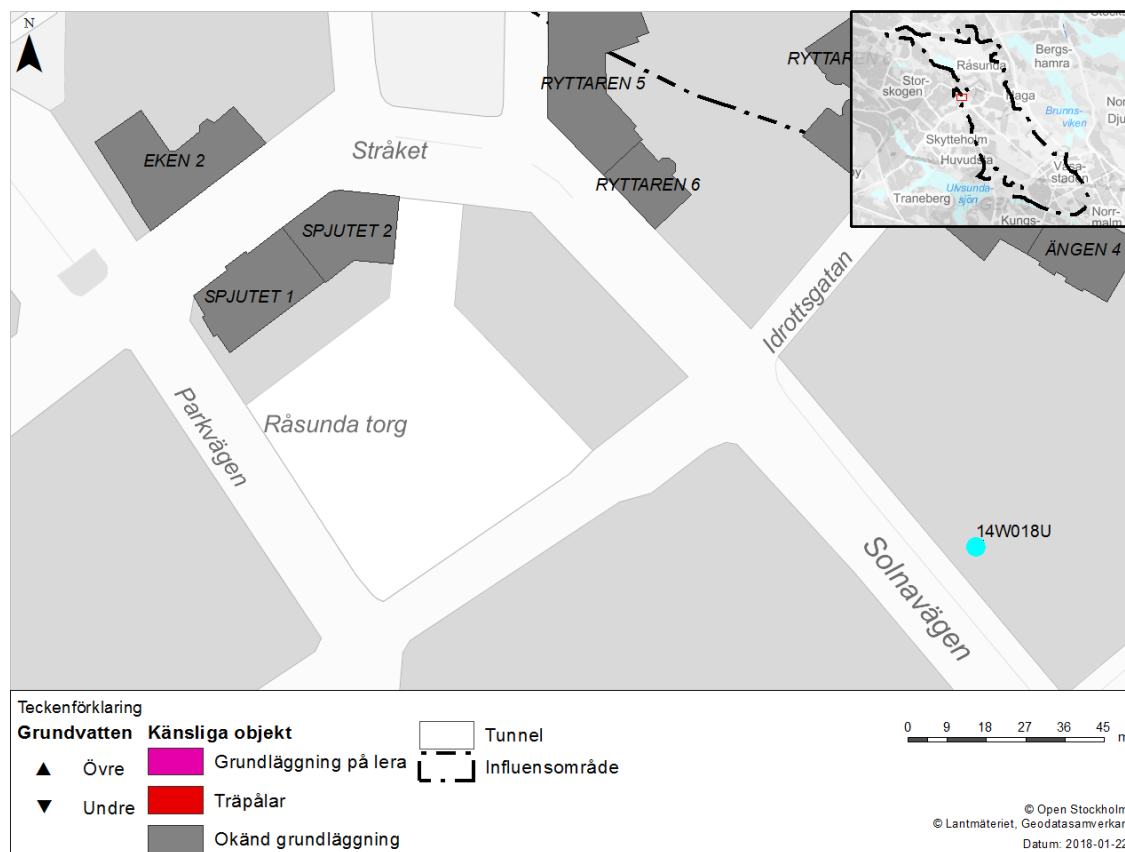


Grundvattenrör för bevakning av grundvattennivåer i kvarteret Eken. Grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Formgivaren

Byggnad med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Formgivaren. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14BE143U	1	Undre	+5,98	+5,74

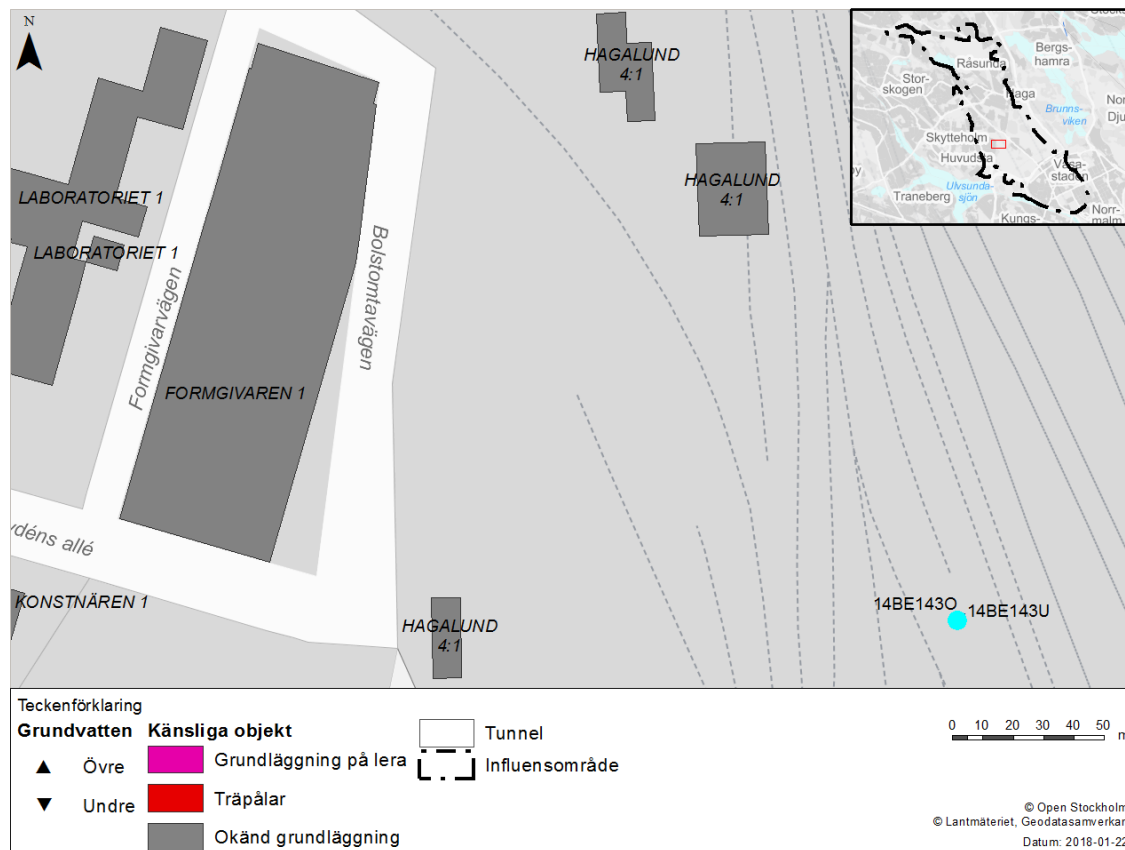


Formgivaren, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått.

Fyrväpplingen


Byggnader med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Fyrväpplingen. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14W018U	5, 6, 7, 8, 12, 13	Undre	+7,05	+6,85

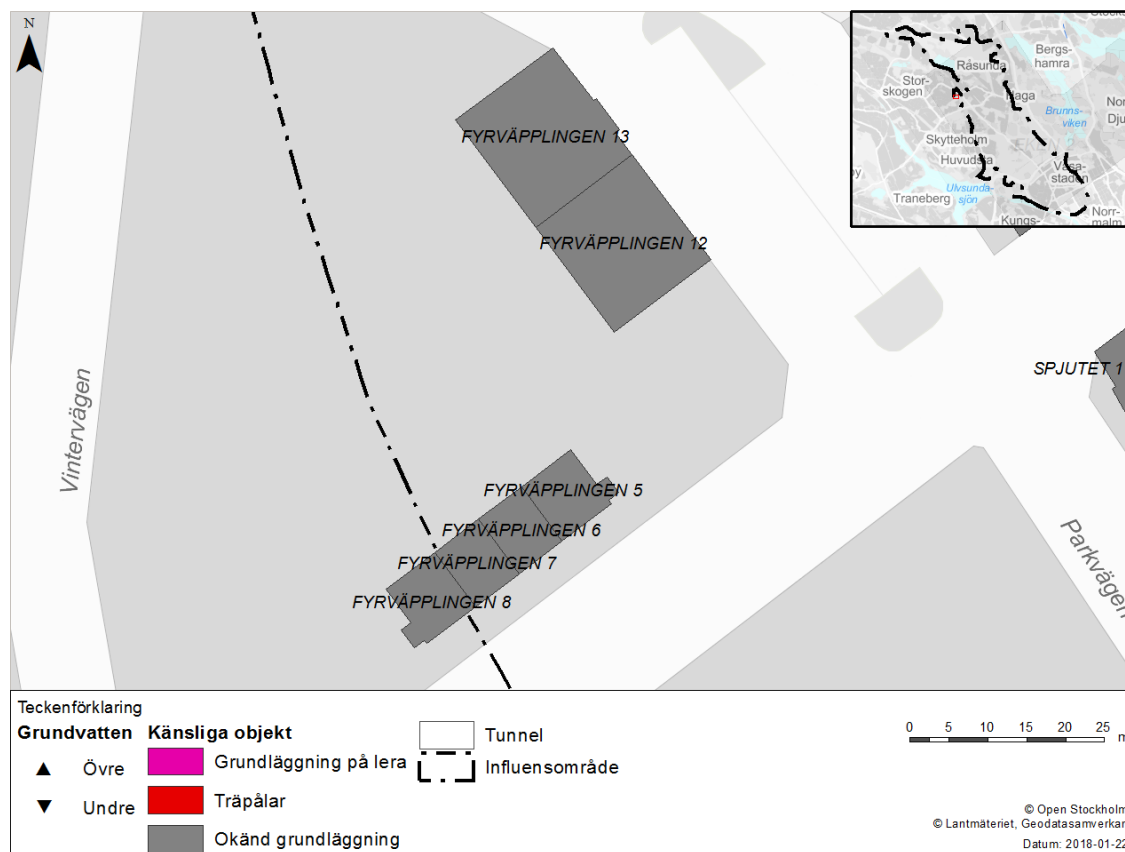

Fyrväpplingen, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått.

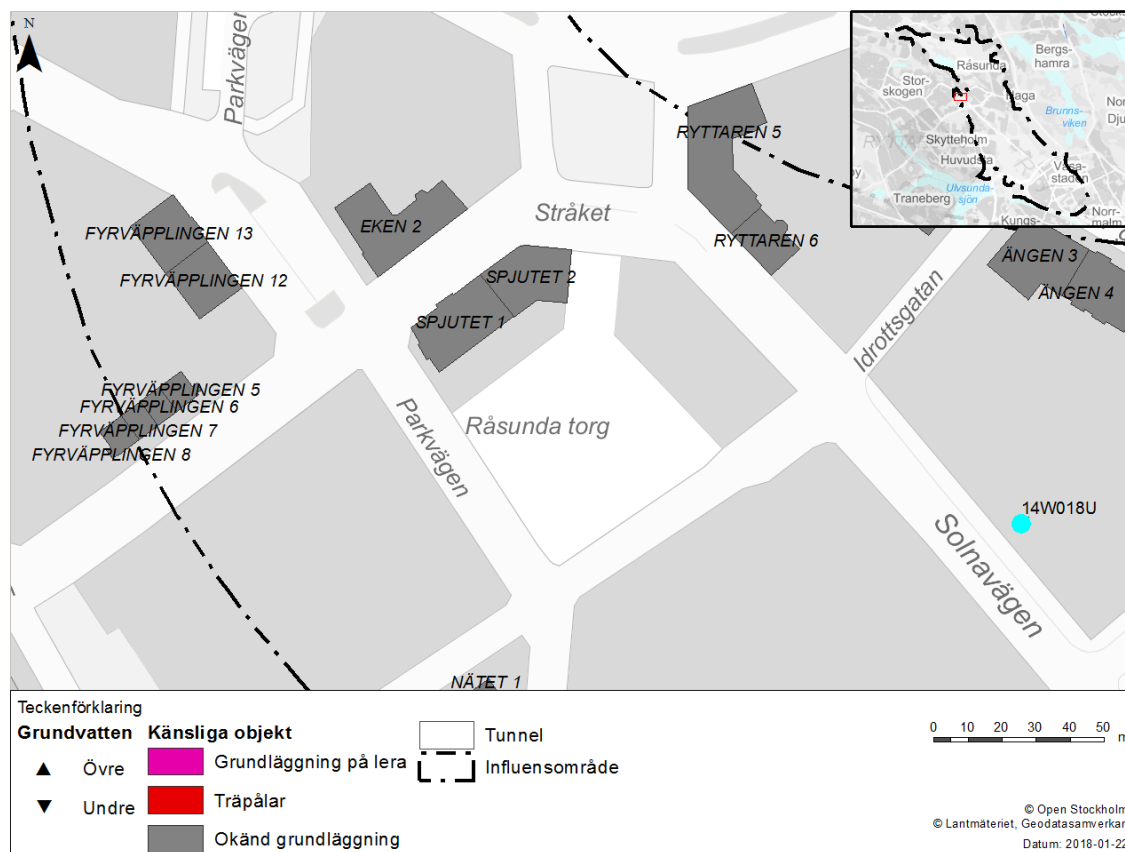


Grundvattenrör för bevakning av grundvattennivåer i kvarteret Fyrväpplingen. Grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Fältet

Byggnad med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Fältet. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14BE138U	1	Undre	+5,25	+4,9

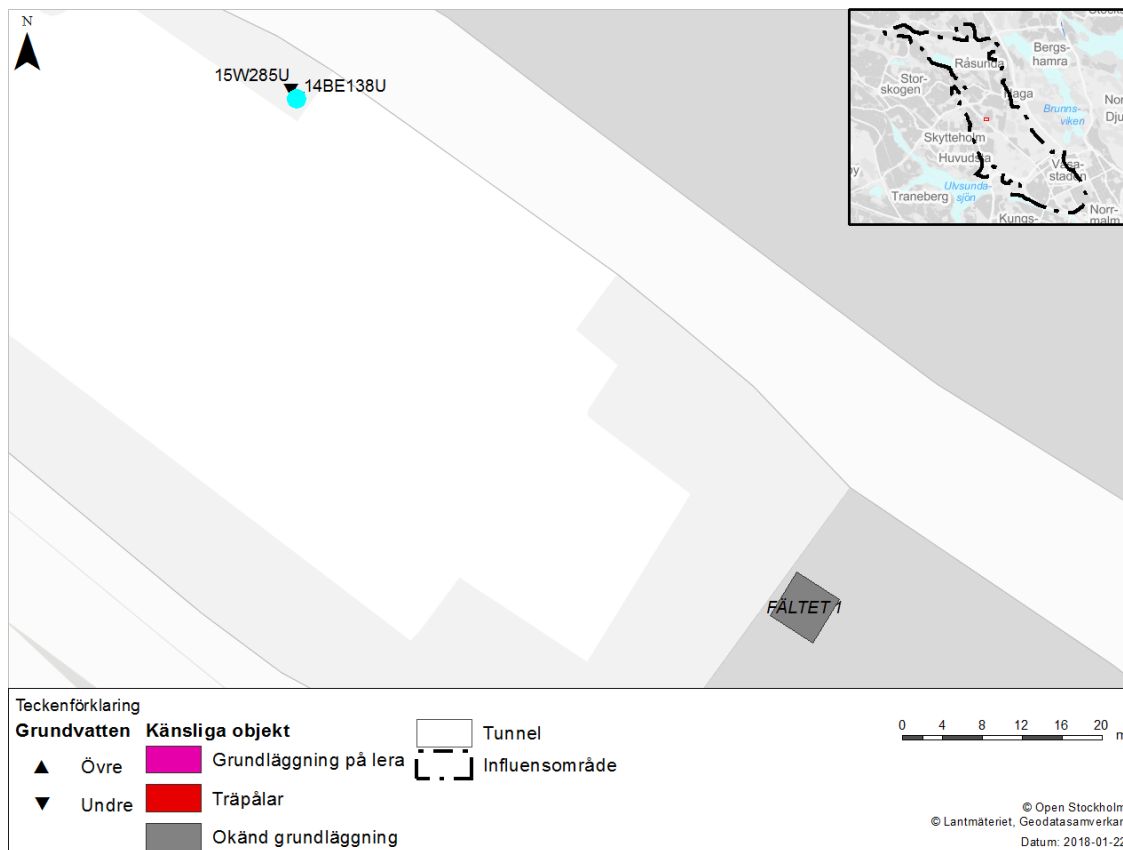


Fältet, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått. Det valda grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Haga


Byggnader med okänd grundläggning samt grundläggning på lera.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Haga. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.


Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14BE010U	3:1	Undre	+8,2	+7,35
14BE012U	3:2	Undre	+7,9	+7,43
14BE018U	3:8, 3:11	Undre	+9	+8,28
15E124U	3:8	Undre	+7,15	+6,7
14W022U	3:10, 3:14	Undre	+9,2	+8,42
G10S021	3:10, 3:18, 4:18	Undre	+11,7	+11,61
G12S001	4:32	Undre	+12,4	+11,76
14BE023U	4:33, 4:36, 4:37, 4:38, 4:39, 4:40, S:1	Undre	+13,9	+13,35

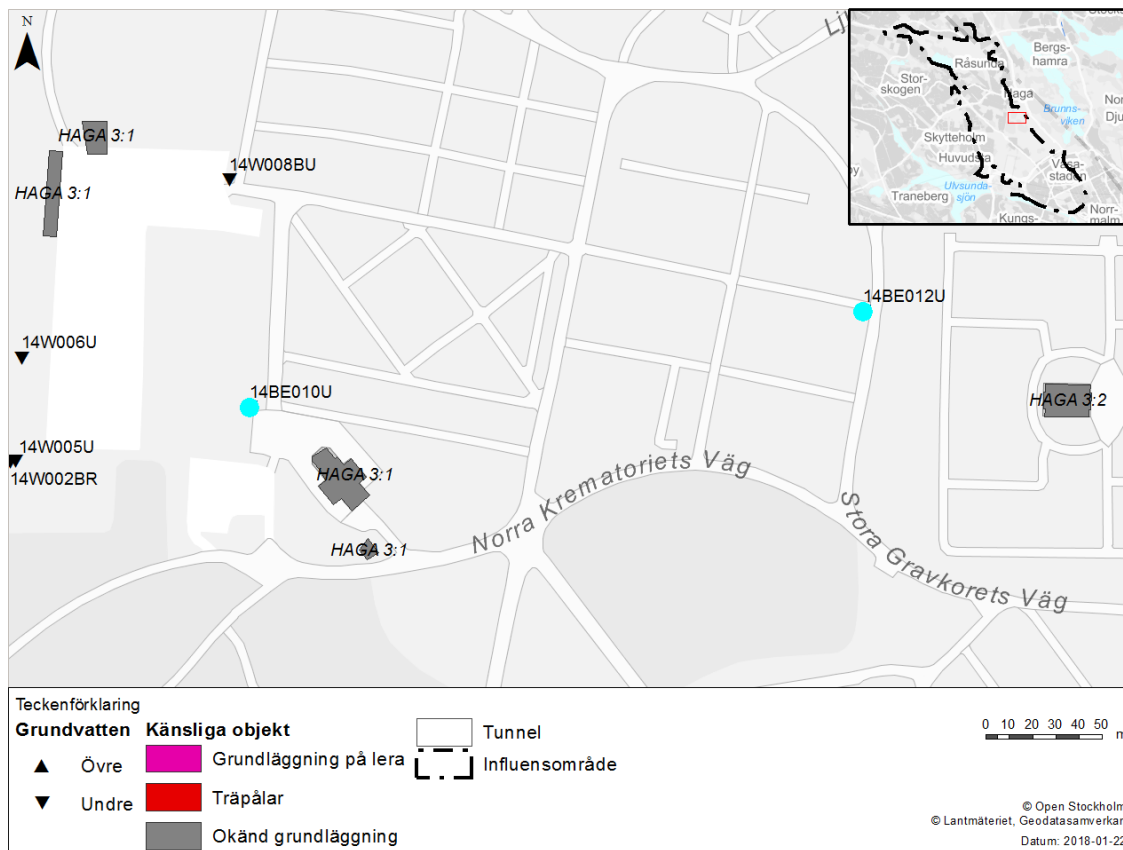


Haga 3:1 och 3:2, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått. De valda grundvattenrörens lägen visas med turkos markering.

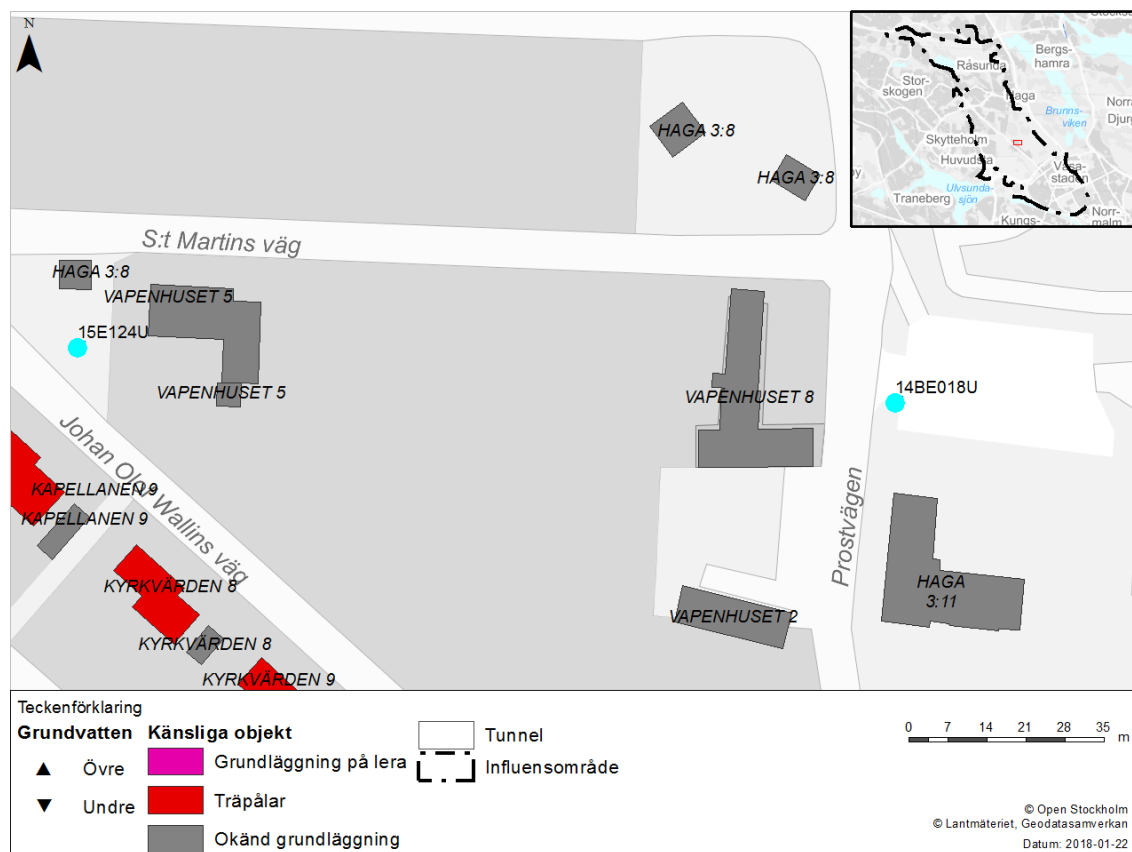


Haga 3:8, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått. De valda grundvattenrörens lägen visas med turkos markering.

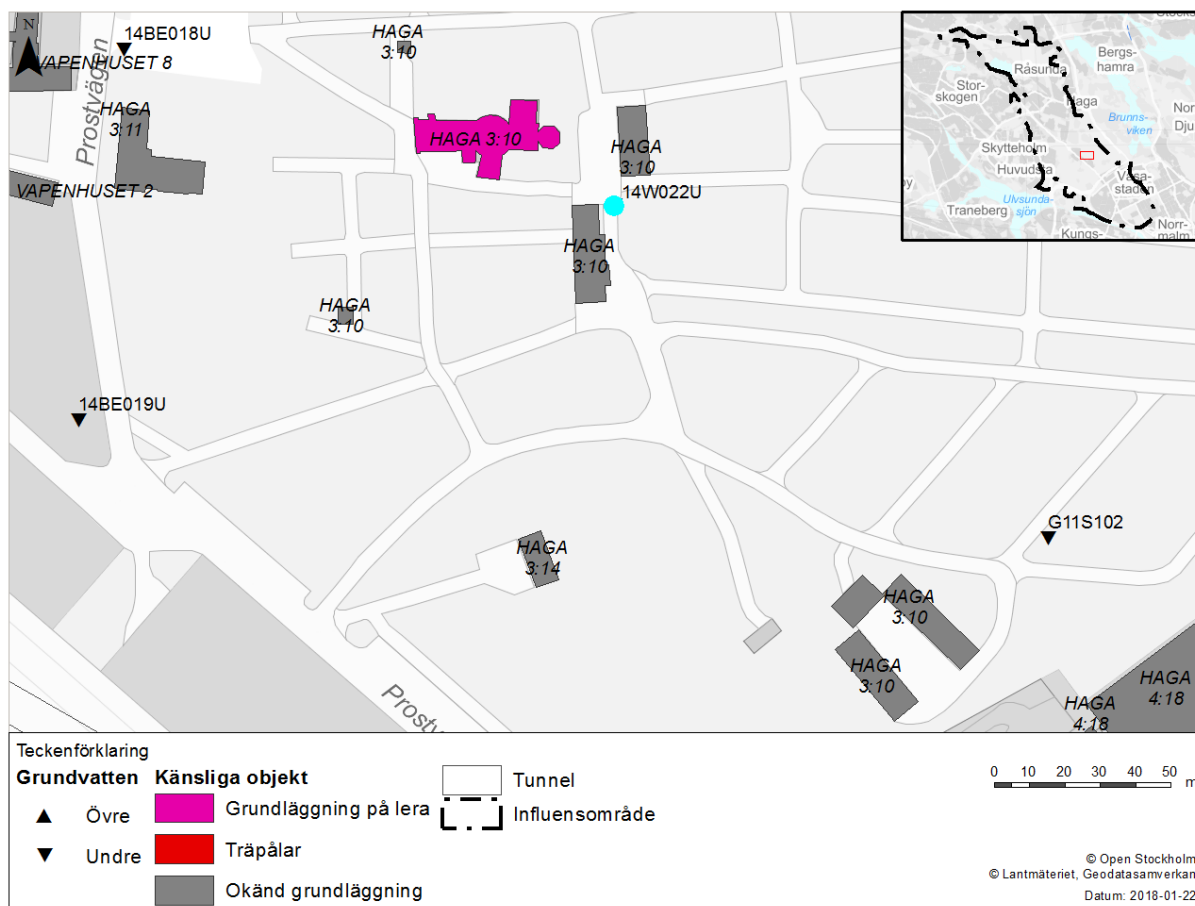

Haga 3:14 och fem av byggnaderna tillhörande 3:10, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått. Det valda grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

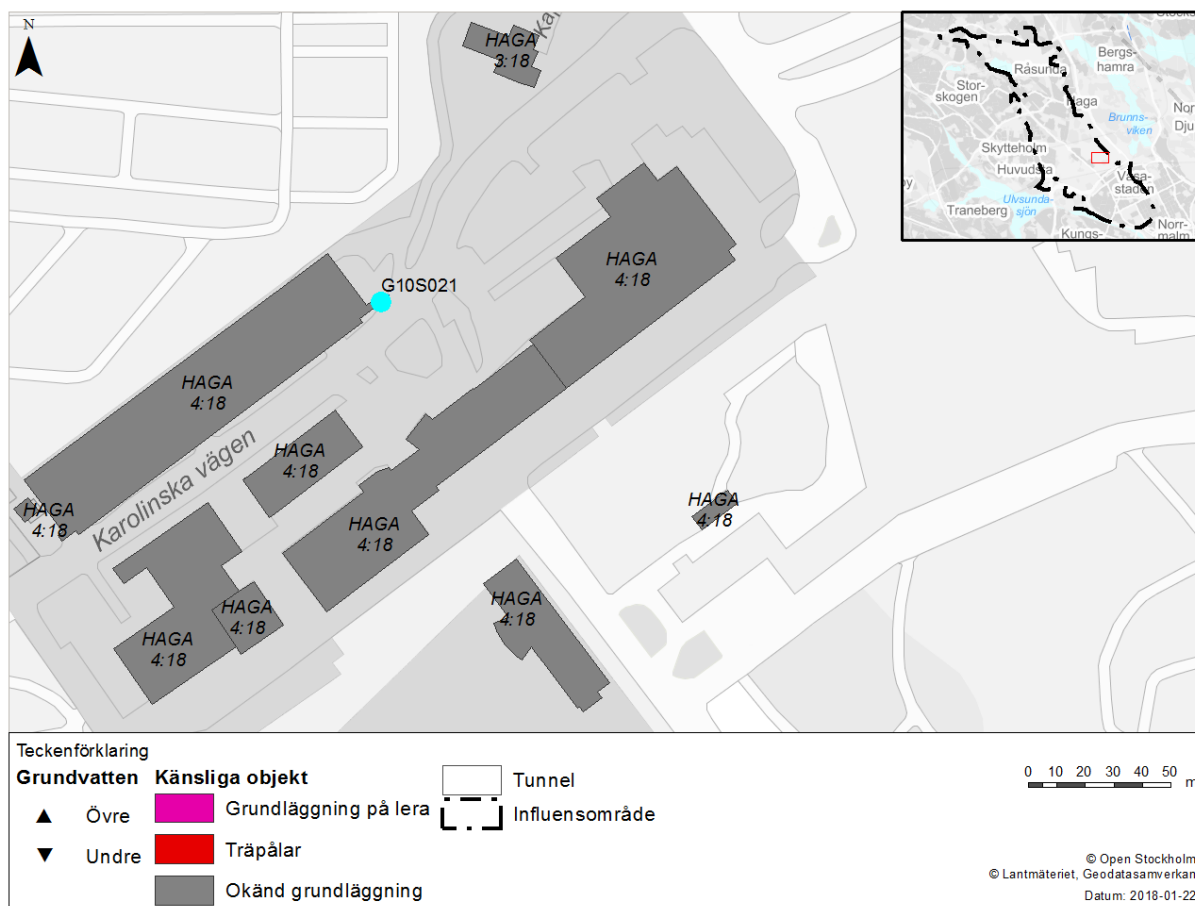

Haga 3:18, 4:18 och övriga två byggnader tillhörande 3:10 där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått. De valda grundvattenrörens lägen visas med turkos markering.

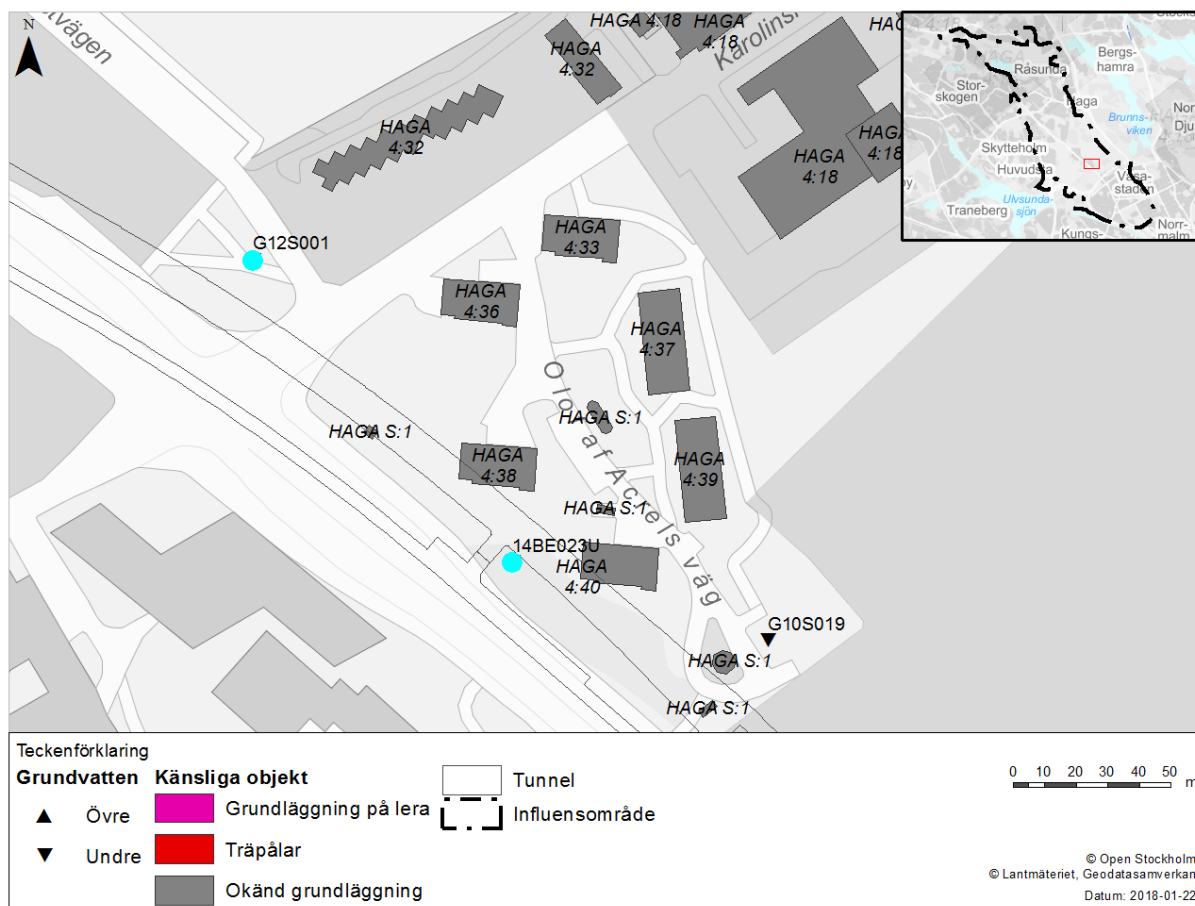


Haga 4:32, 4:33, 4:36, 4:37, 4:38, 4:39, 4:40 och S:1, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått. De valda grundvattenrörens lägen visas med turkos markering.

Hagalund


Byggnader med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Hagalund. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.


Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
11GA707U	4:37	Undre	+2,5	+2,27
14BE036U	4:1	Undre	+2,55	+2,22
15W286U	4:14	Undre	+6,1	+5,57
14BE143U	4:1	Undre	+5,98	+5,74

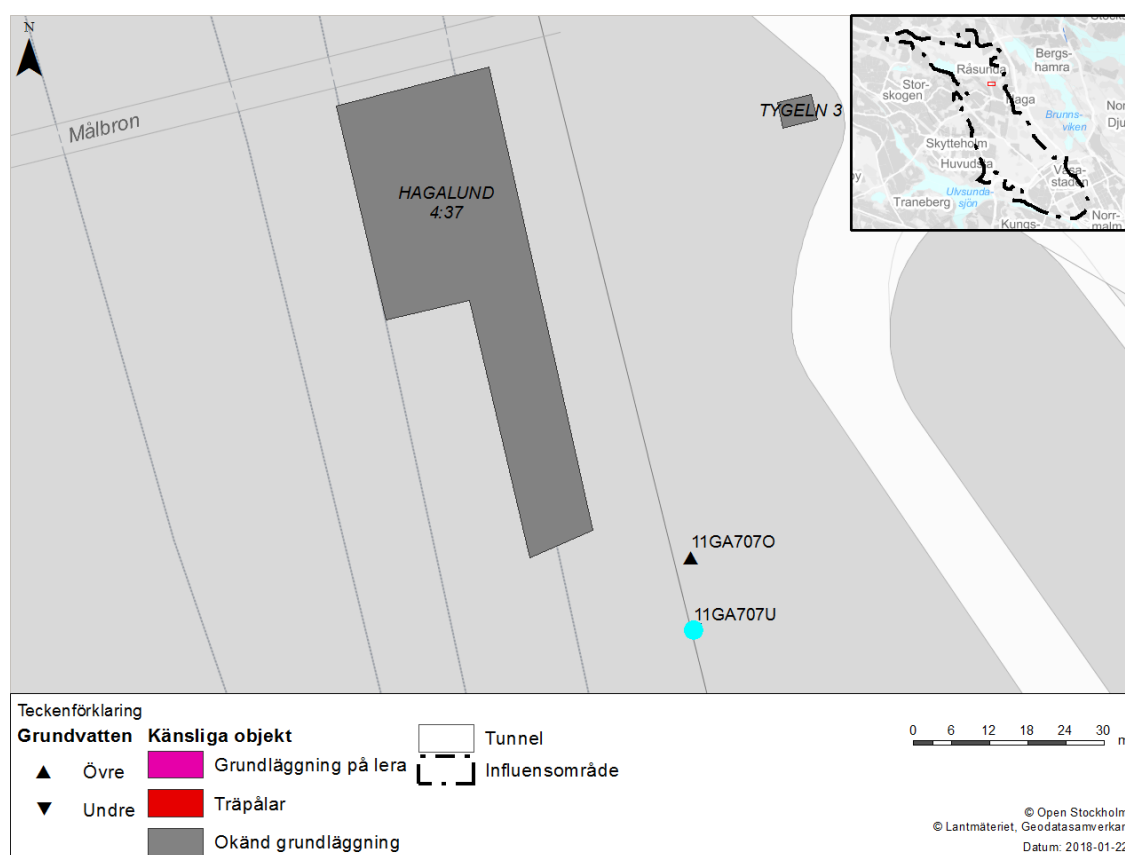


Hagalund 4:37, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått. Det valda grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

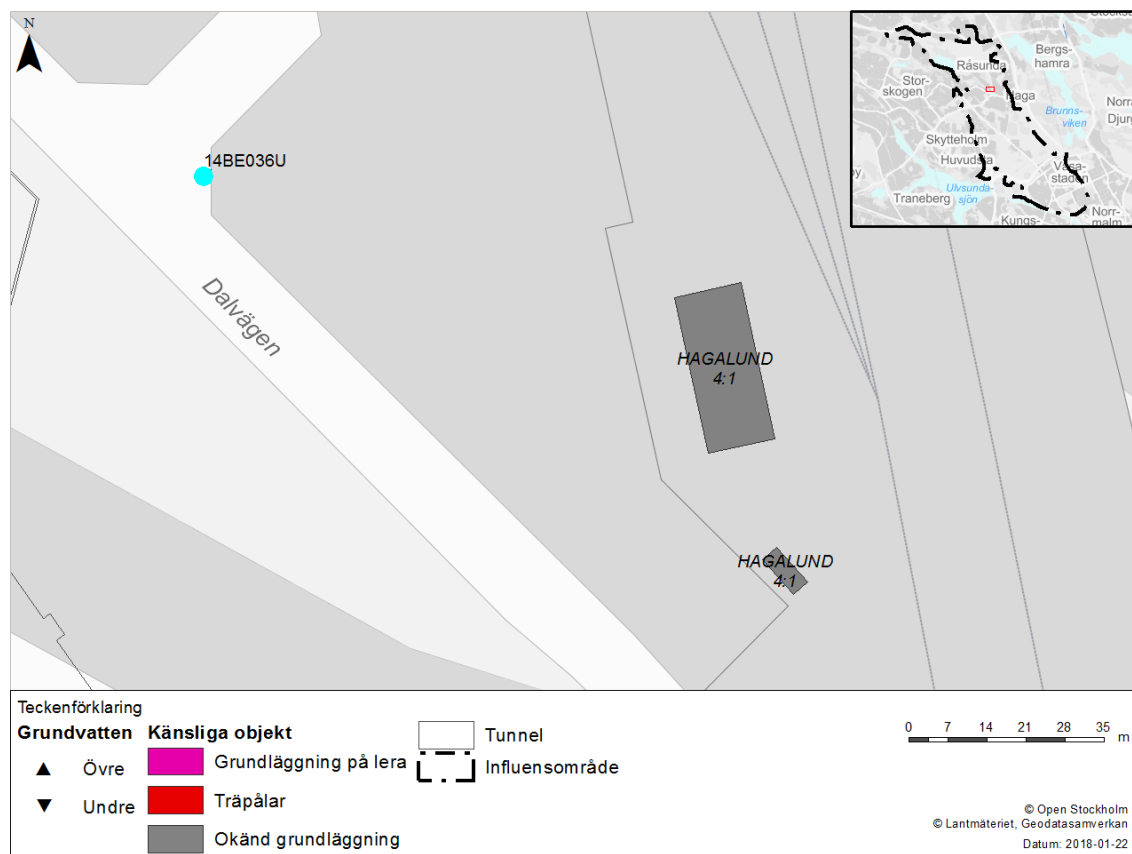

Två av byggnaderna tillhörande Hagalund 4:1, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått. Det valda grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

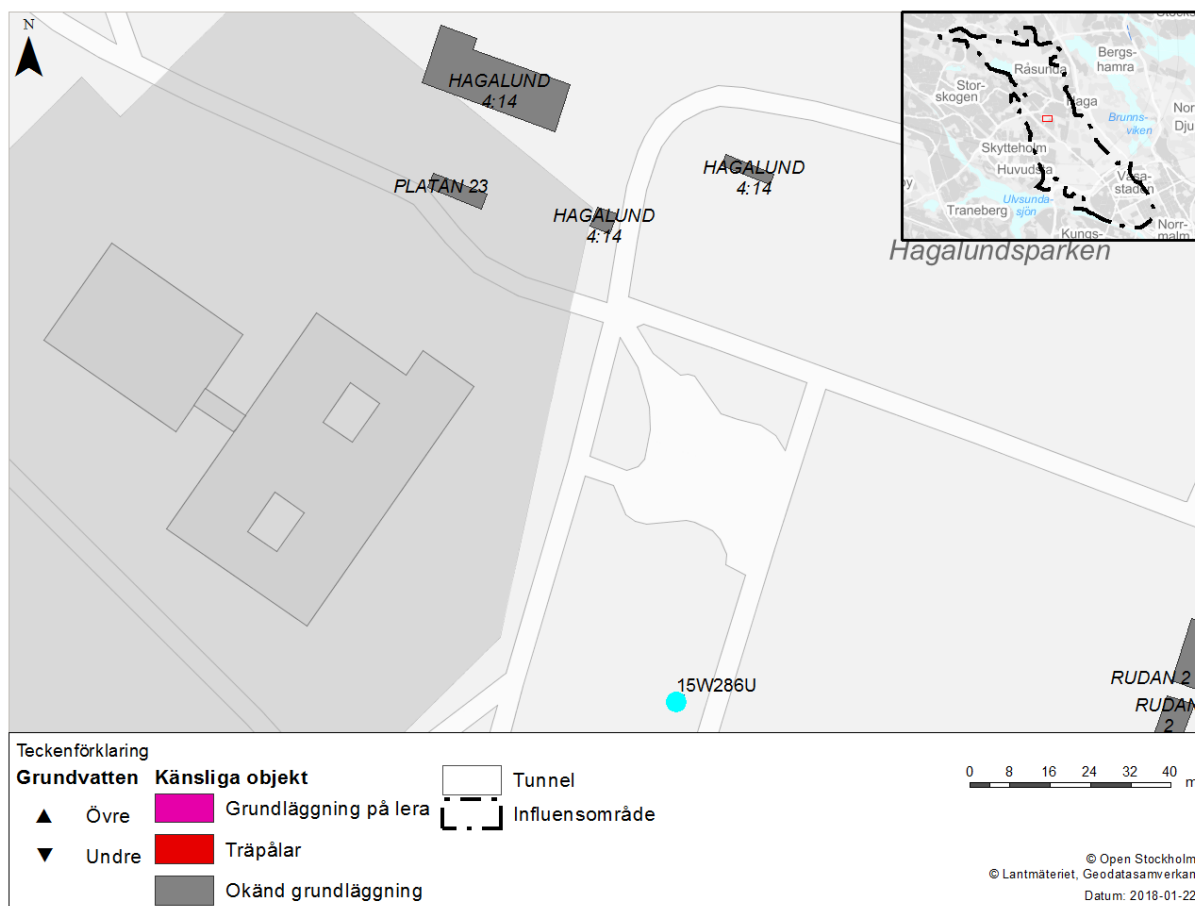

Hagalund 4:14, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått. Det valda grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

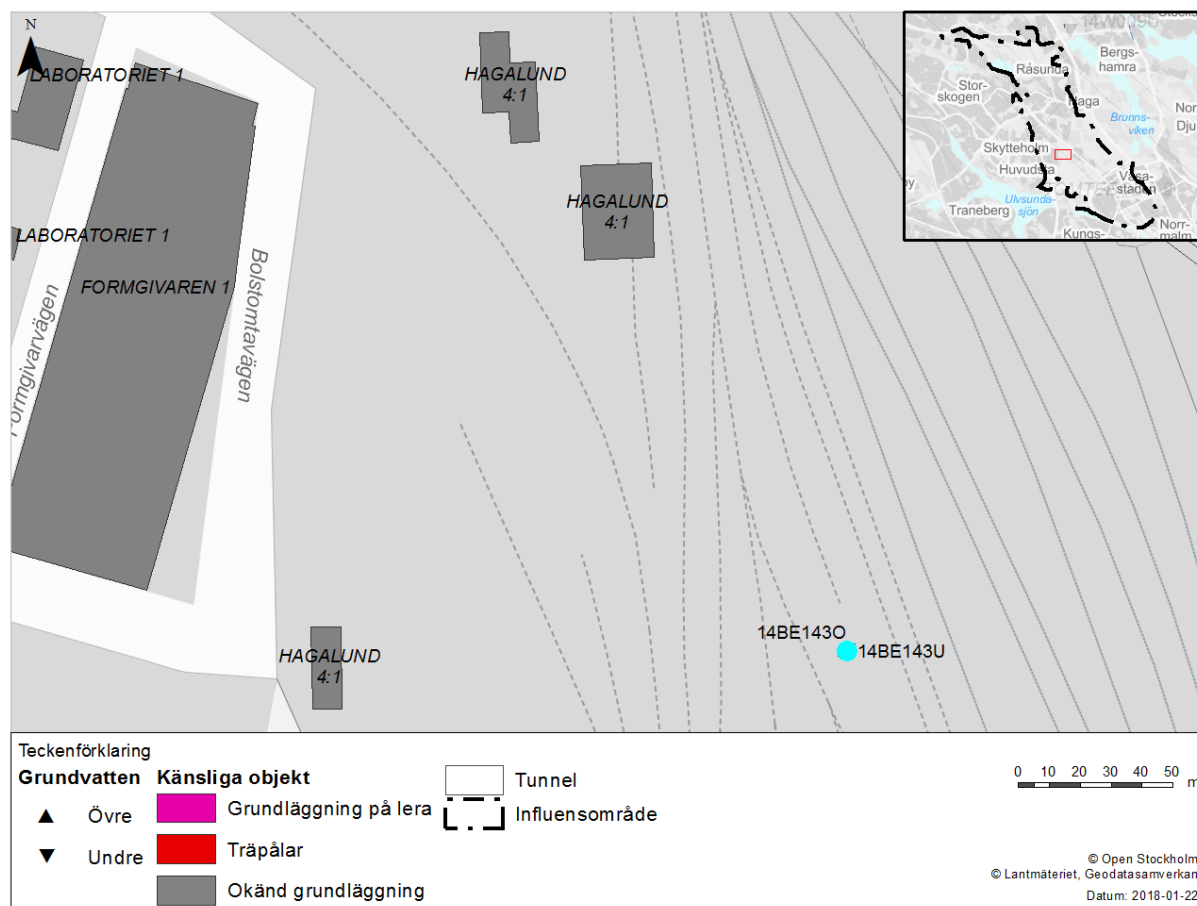


Ytterligare tre byggnader tillhörande Hagalund 4:1, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått. Det valda grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Huvudsta

Byggnader med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Huvudsta. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2008-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
08BE479U	4:15	Undre	+1,68	+1,33

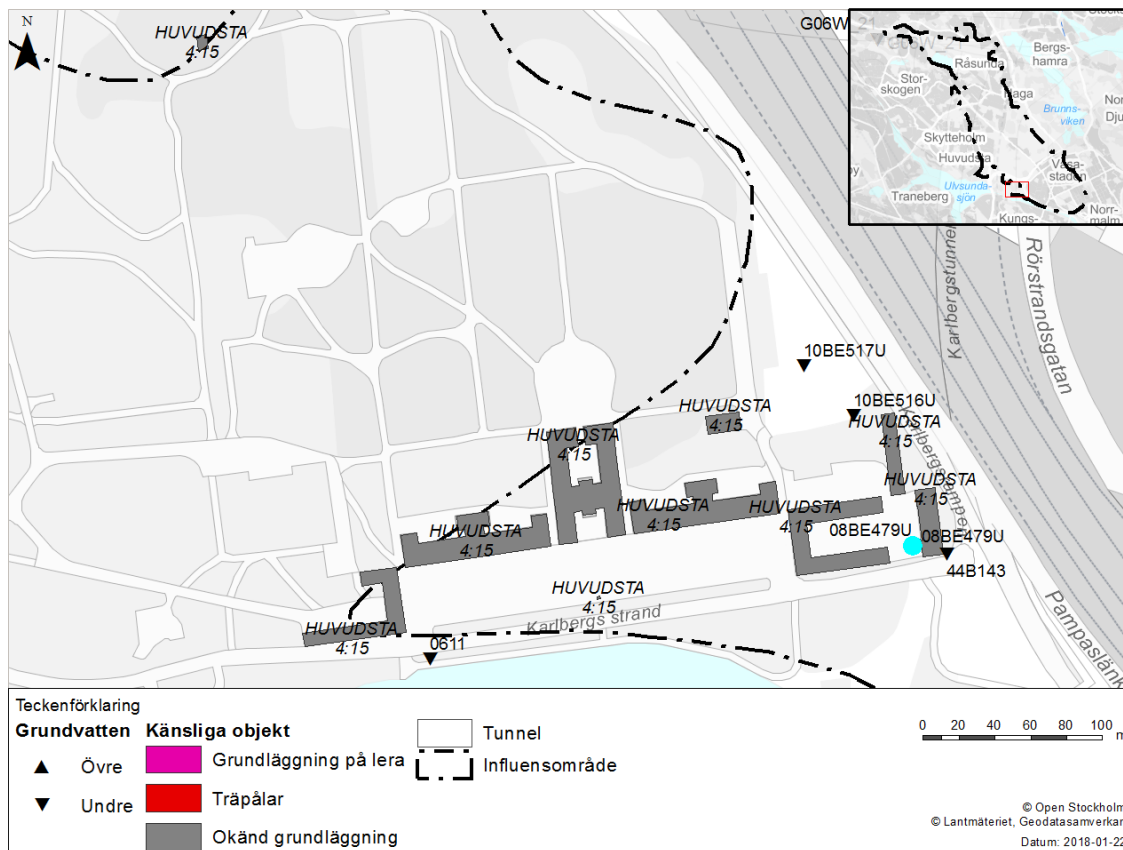


Huvudsta, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått. Det valda grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Instrumentet

Byggnader med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Instrumentet. I nuläget är mätserien för kort för att kunna ansätta åtgärdsnivåer i aktuellt rör. Åtgärdsnivåerna uppdateras då tillräckligt dataunderlag erhållits.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
17W103U	2	Undre	Uppdateras	Uppdateras

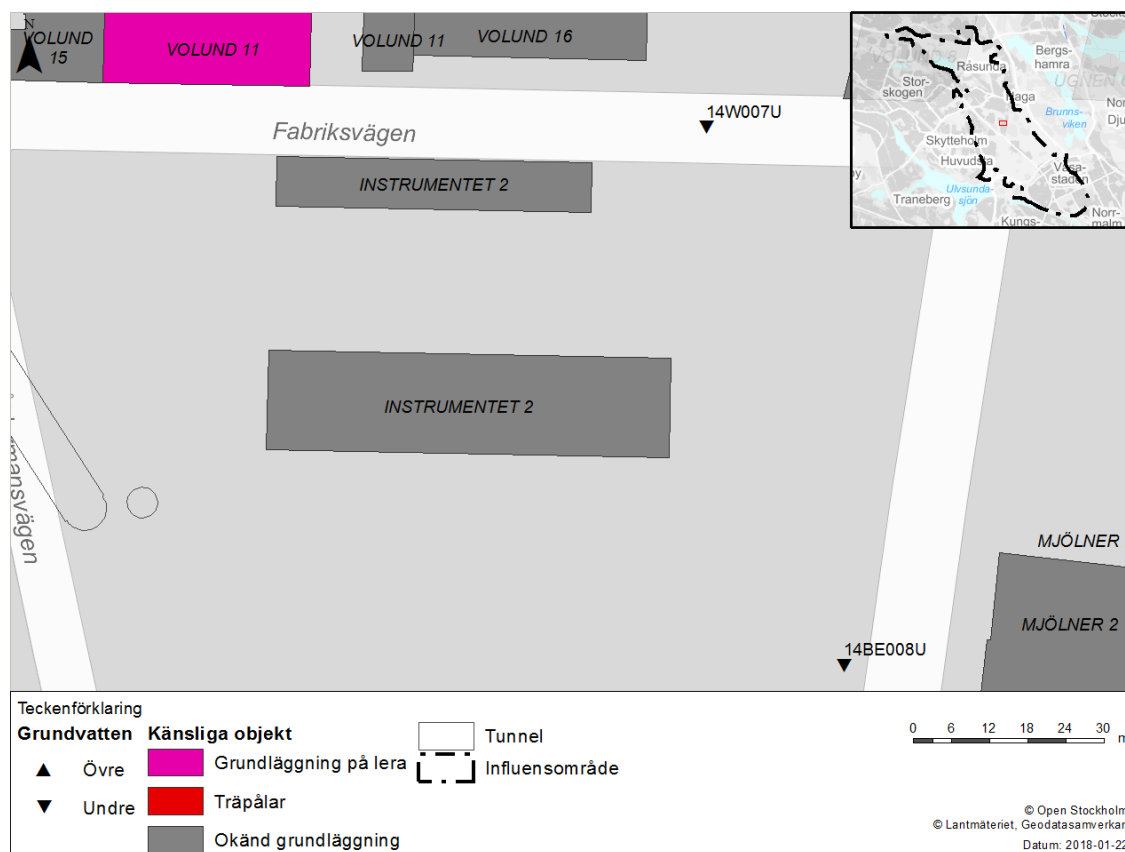


Instrumentet, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått. Det valda grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Johannelund


Byggnad med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Johannelund. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14BE045U	1	Undre	+1,29	+1,07

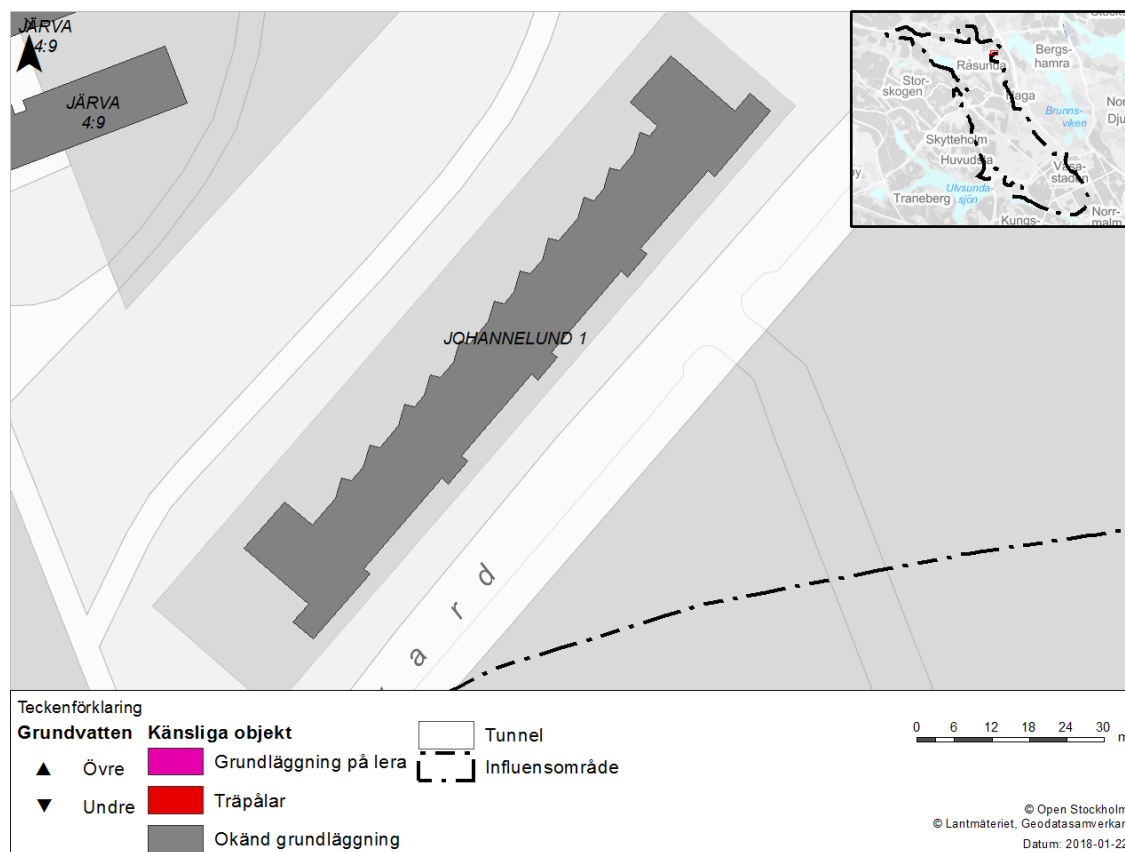

Johannelund, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått.

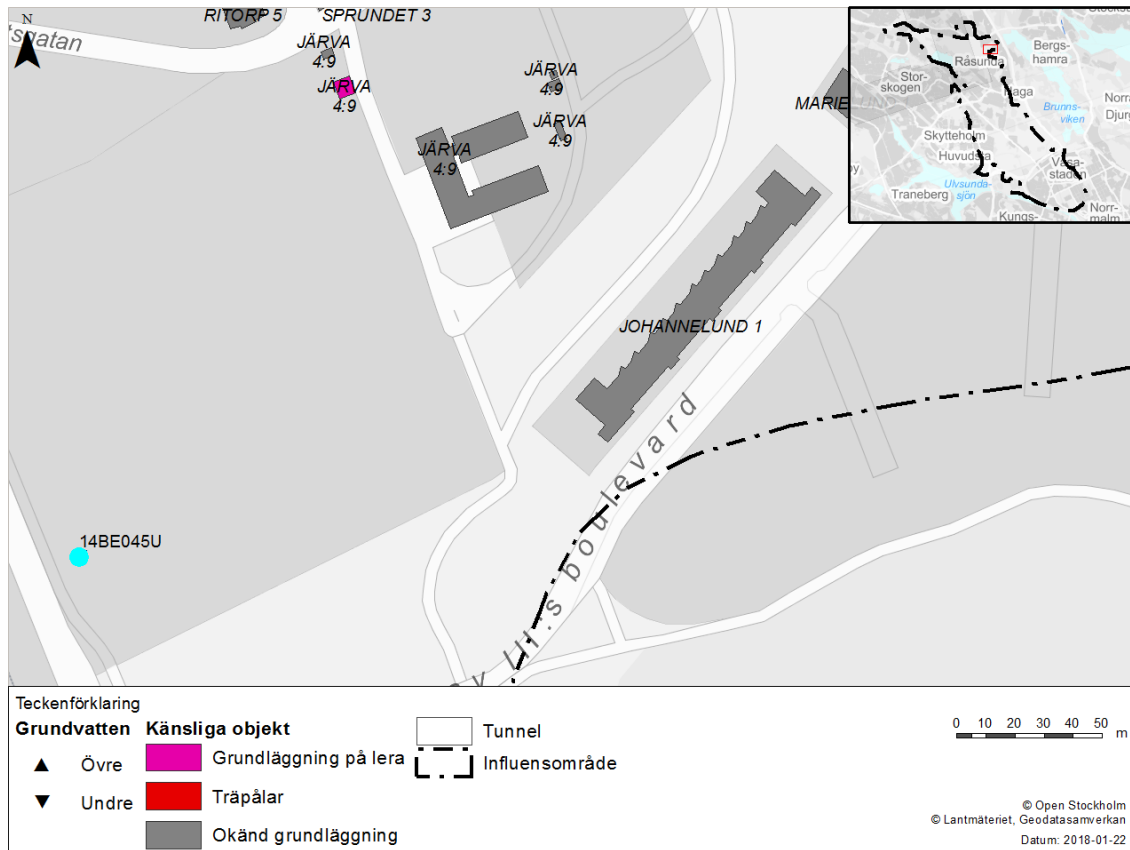

Grundvattenrör för bevakning av grundvattennivåer i kvarteret Johannelund. Grundvattenrörets läge visas med turkos markering.


Järva

Byggnader med okänd grundläggning samt grundläggning på lera.


Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Järva. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017 med undantag av 14W017U som har en mätserie på mindre än tre år, från mitten av år 2015 till 2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14W017U*	2:14, 3:14, 3:15	Undre	+1,4	+1,26
14BE045U	4:9	Undre	+1,29	+1,07
14BE043U	3:15	Undre	+1,75	+1,28


*Mätserien är kortare än tre år

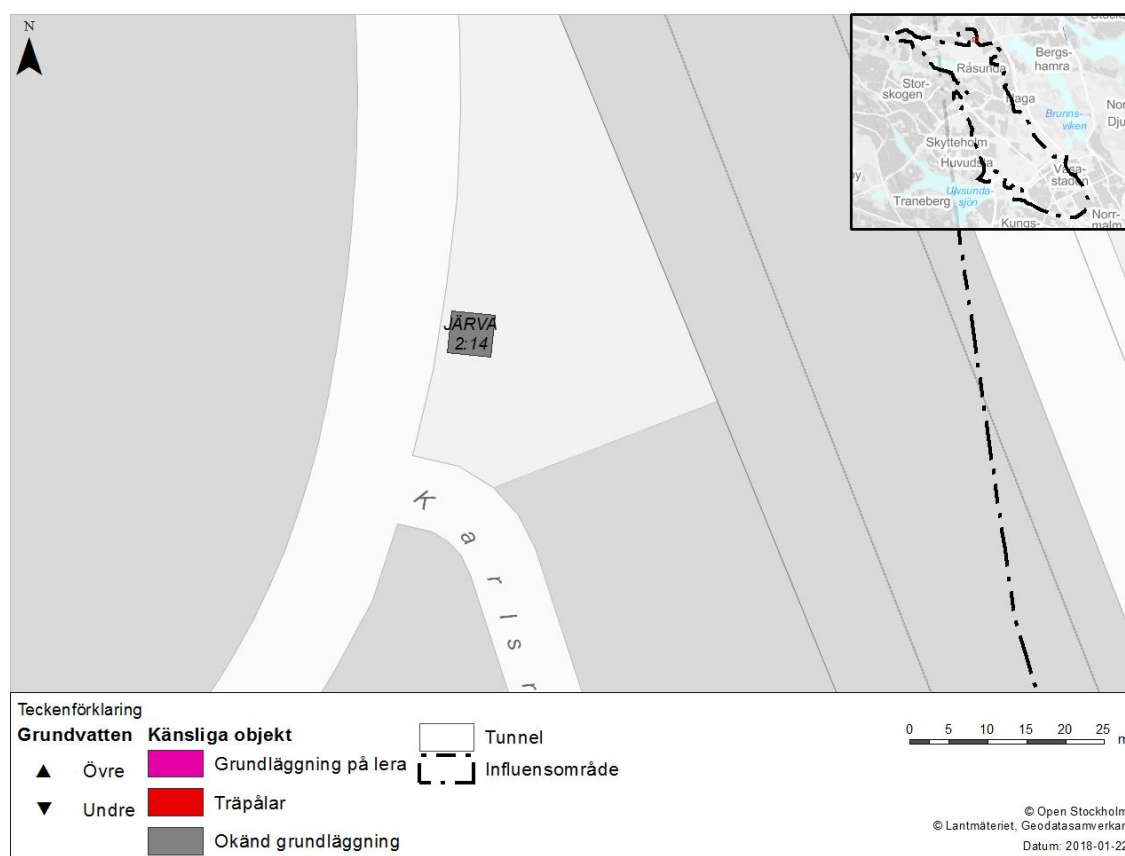


Järva 2:14, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått.

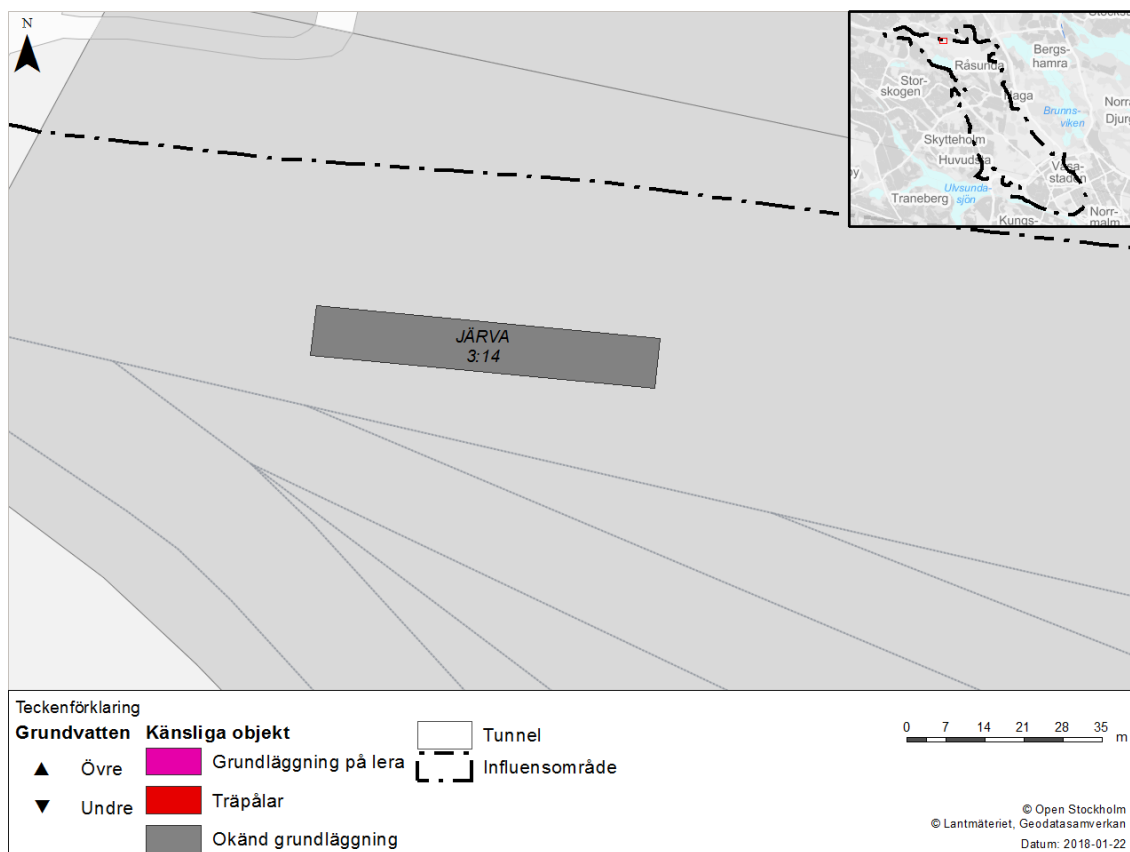


Järva 3:14, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått.

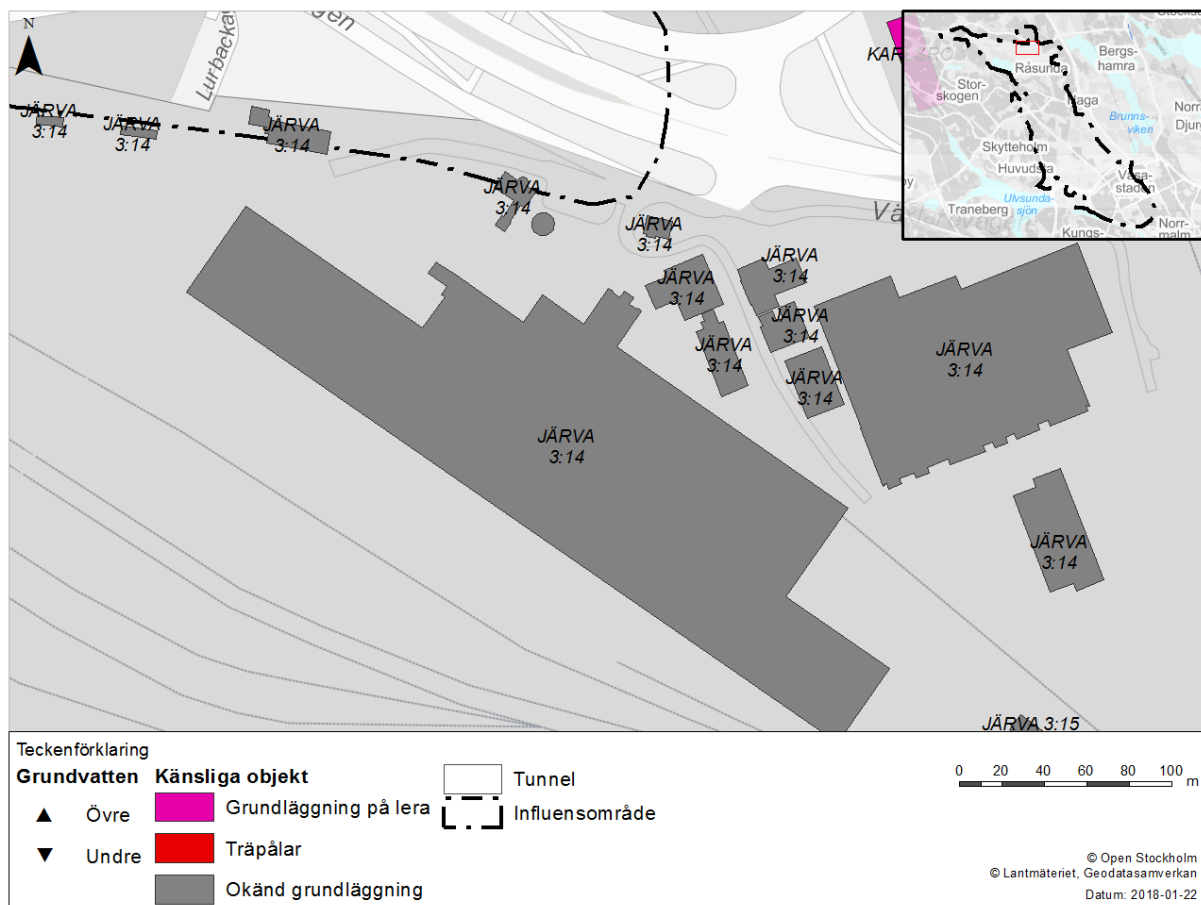


Järva 3:14, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått.

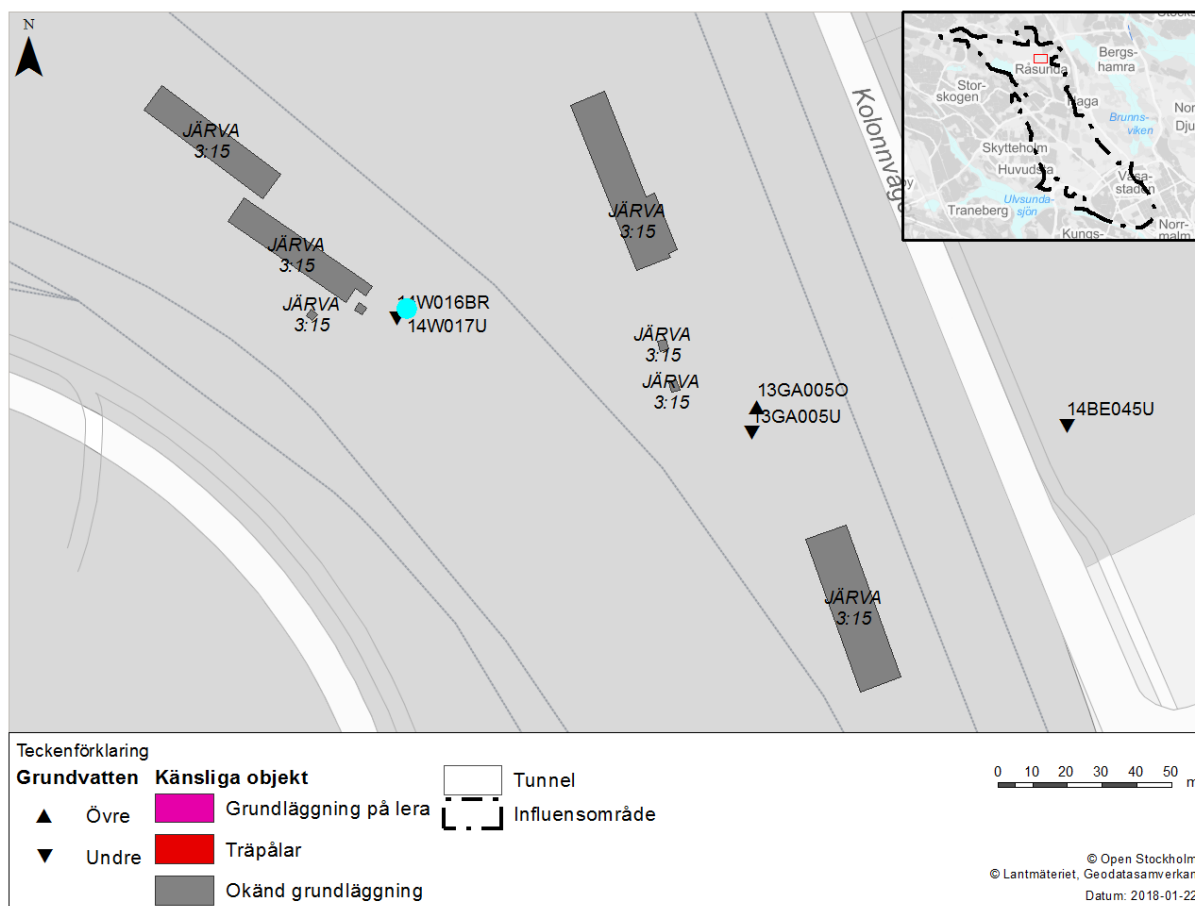


Järva 3:15, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått. Det valda grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

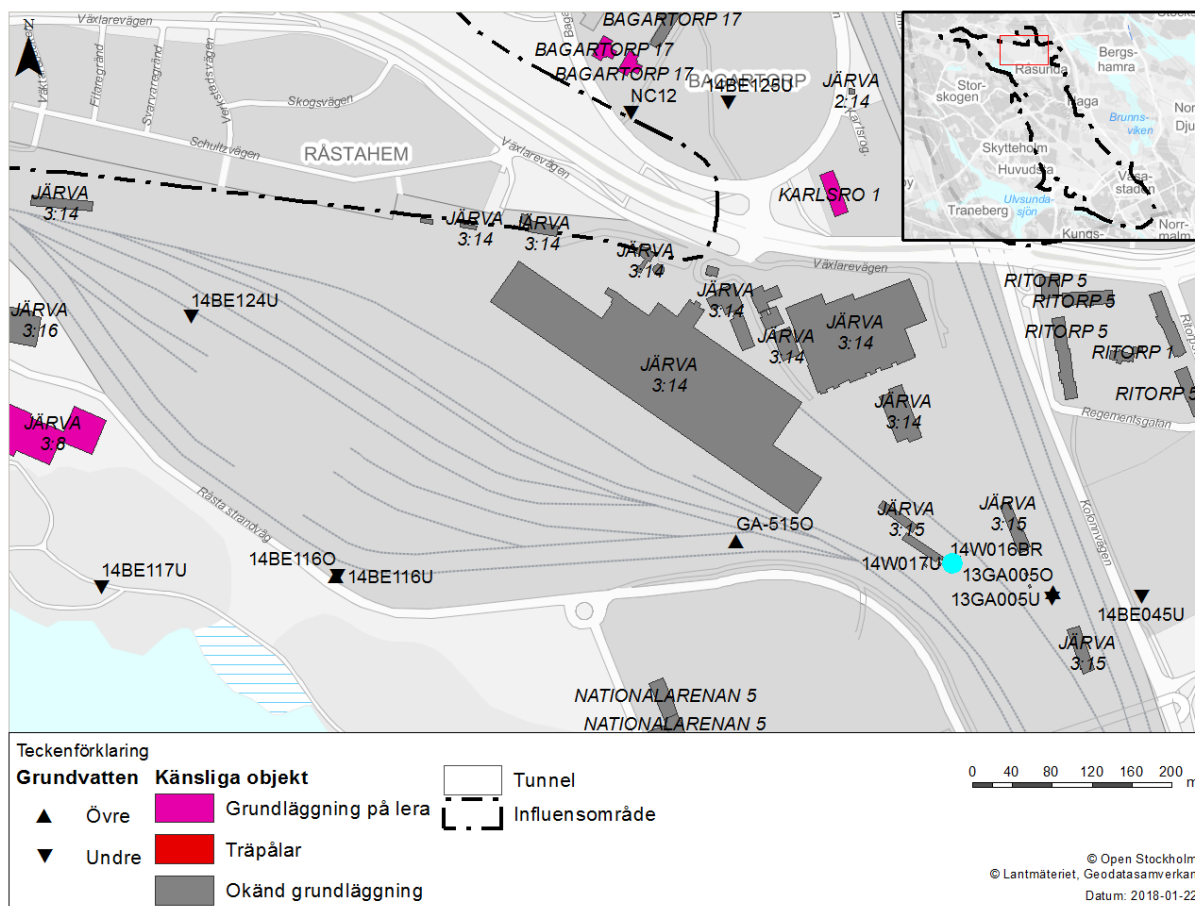

Översiktskarta över Järva 2:14, 3:14 och 3:15, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått. Det valda grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

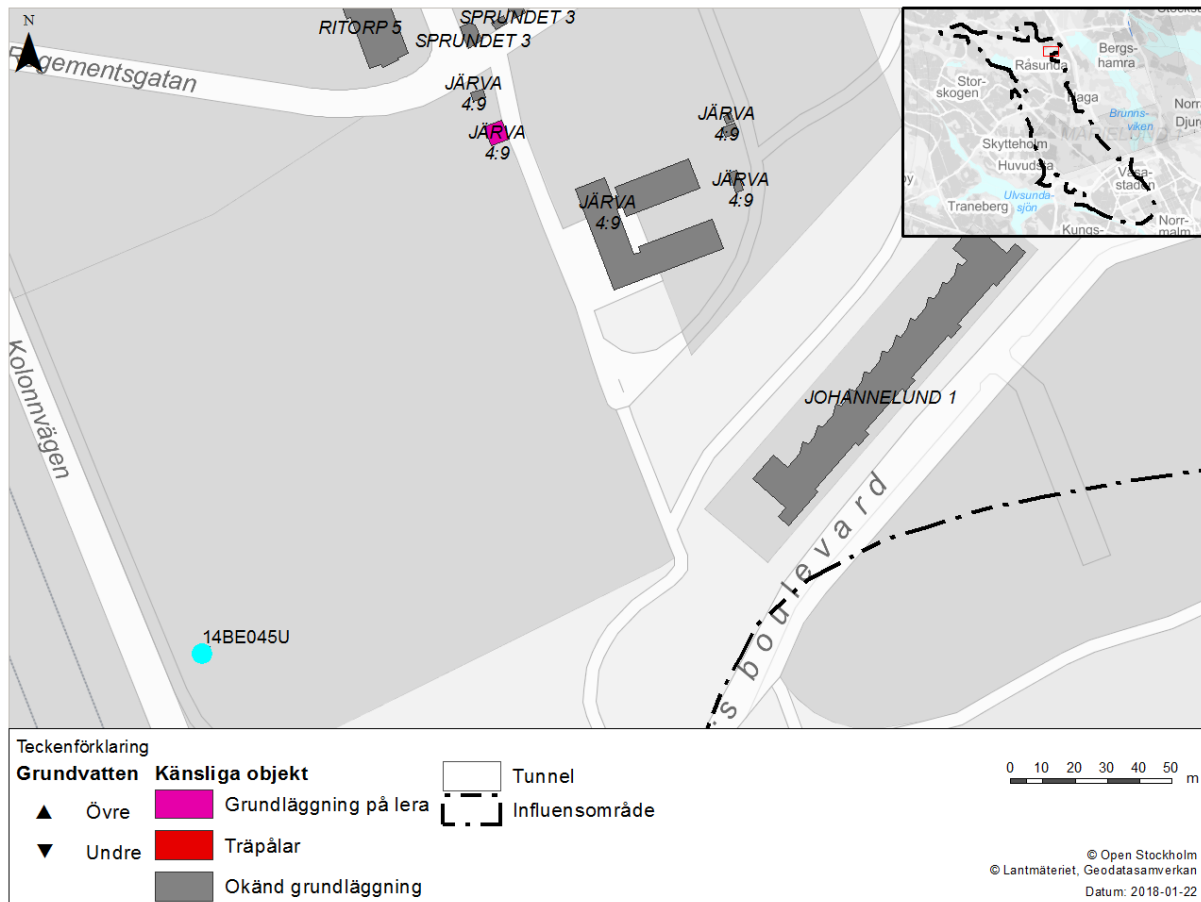

Järva 4:9, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått. Det valda grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

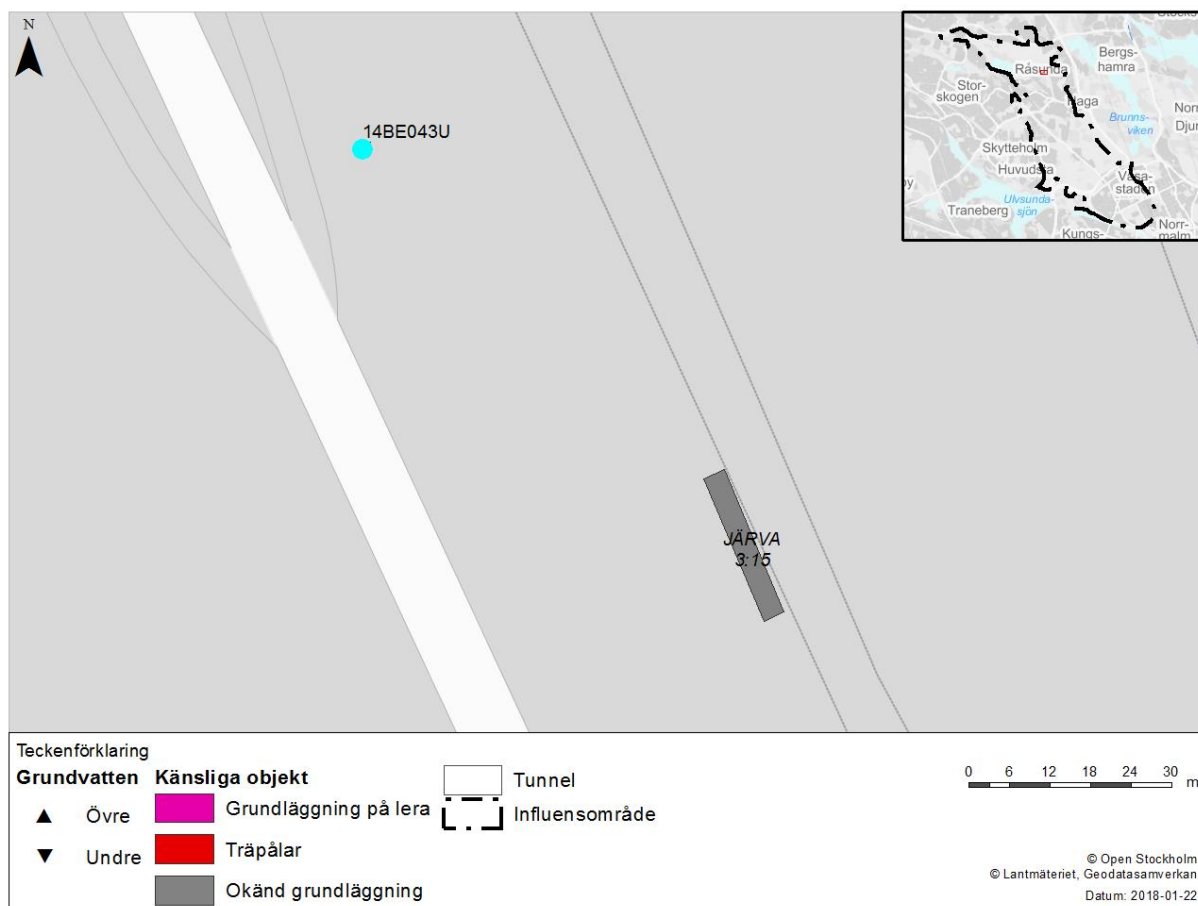


Ytterligare byggnad tillhörande Järva 3:15, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått. Det valda grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Kapellanen

Byggnader med okänd grundläggning samt grundläggning på träpålar.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Kapellanen. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14BE020U	6, 7, 8, 9	Undre	+5,62	+5,39
15E124U	6, 7, 8, 9	Undre	+7,15	+6,7

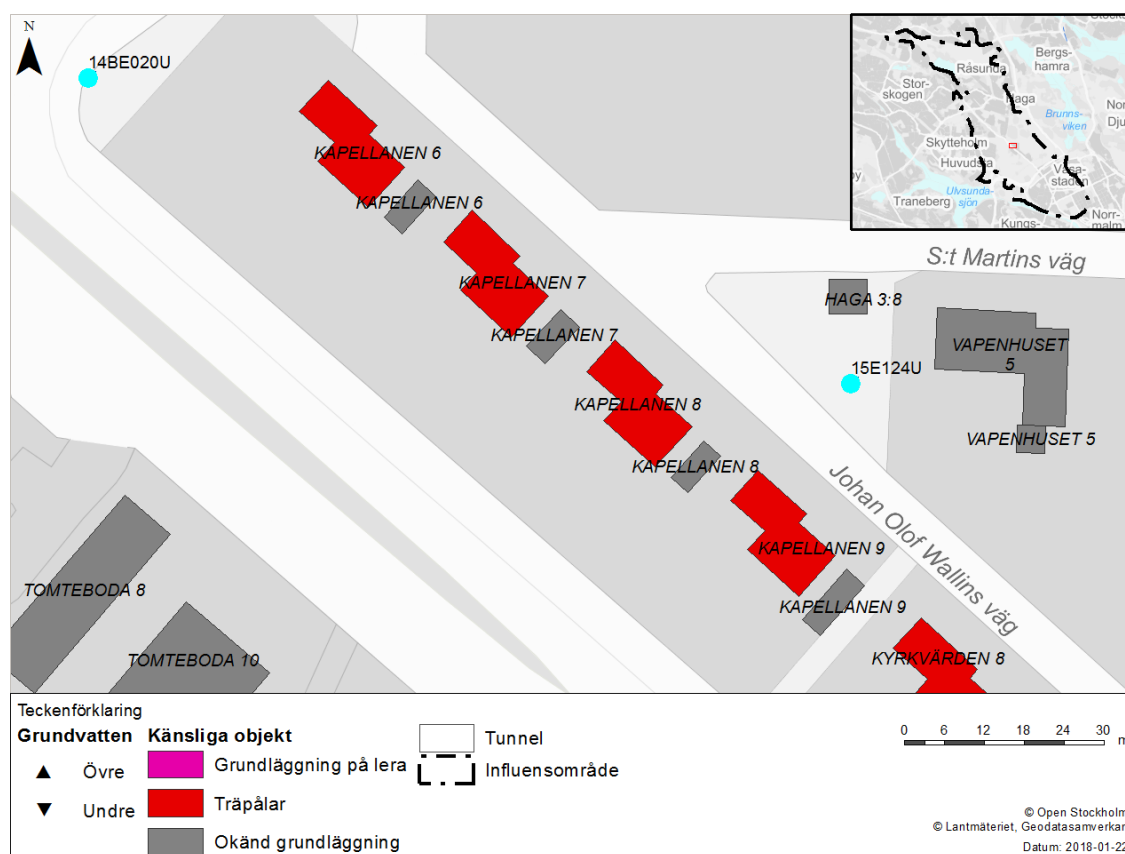

Kapellanen, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått. De valda grundvattenrörens läge visas med turkos markering.


Karlsro

Byggnad med grundläggning på lera.


Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Karlsro. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2015-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14W017U*	1	Undre	+1,4	+1,26

*Mätserien är kortare än tre år

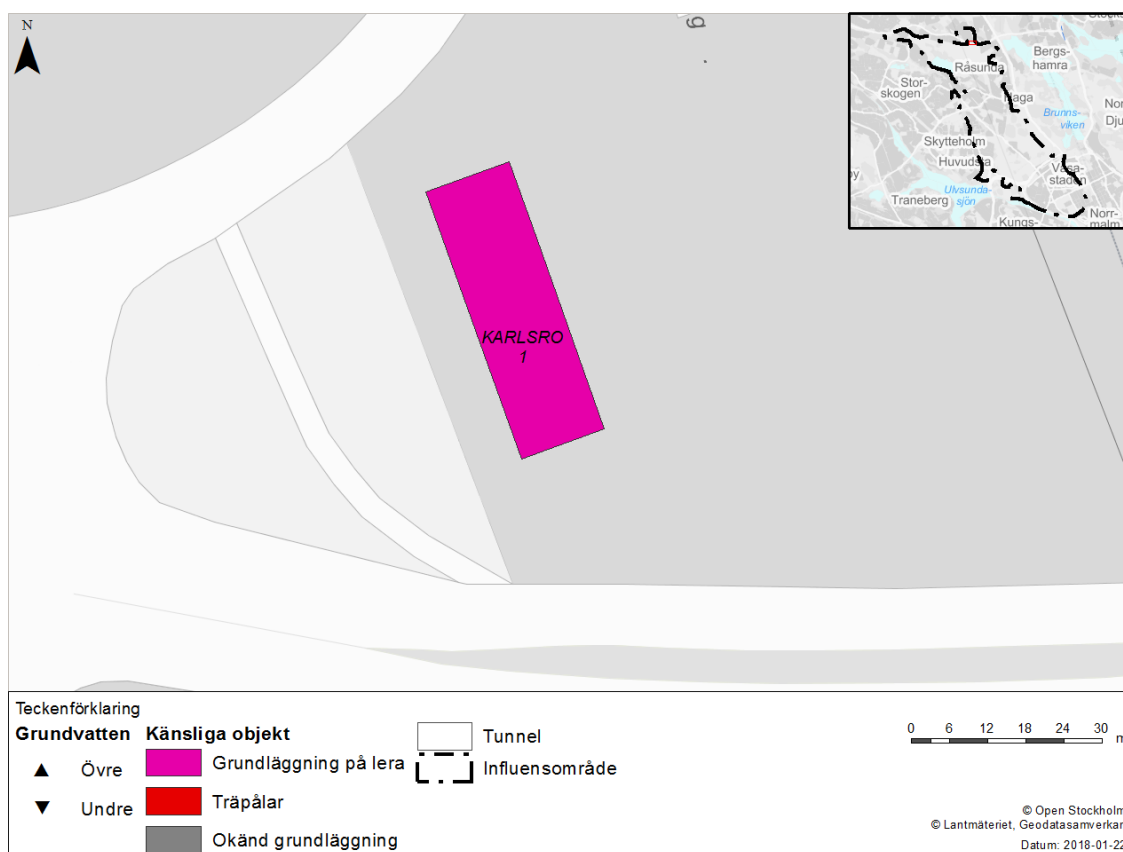

Karlsro, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått.

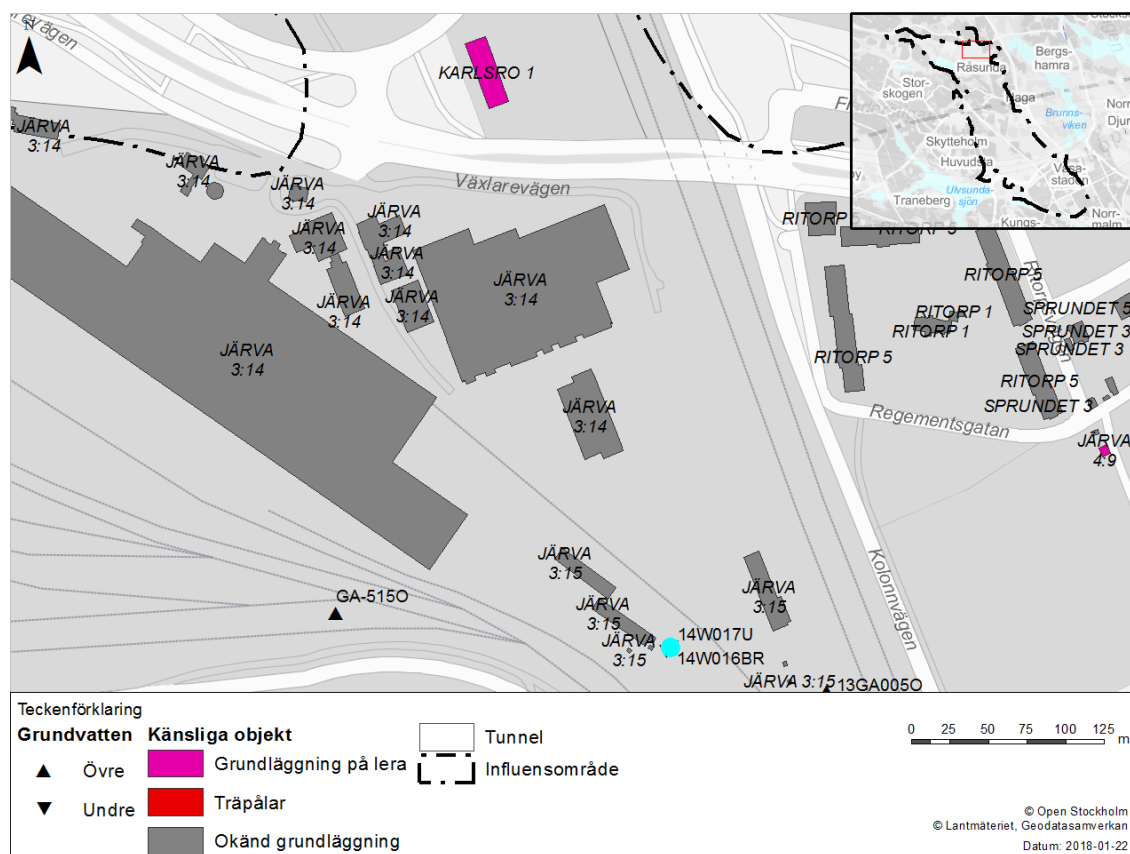


Grundvattenrör för bevakning av grundvattennivåer i kvarteret Karlsro. Grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Konstnären


Byggnad med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Konstnären. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14BE143U	1	Undre	+5,98	+5,74

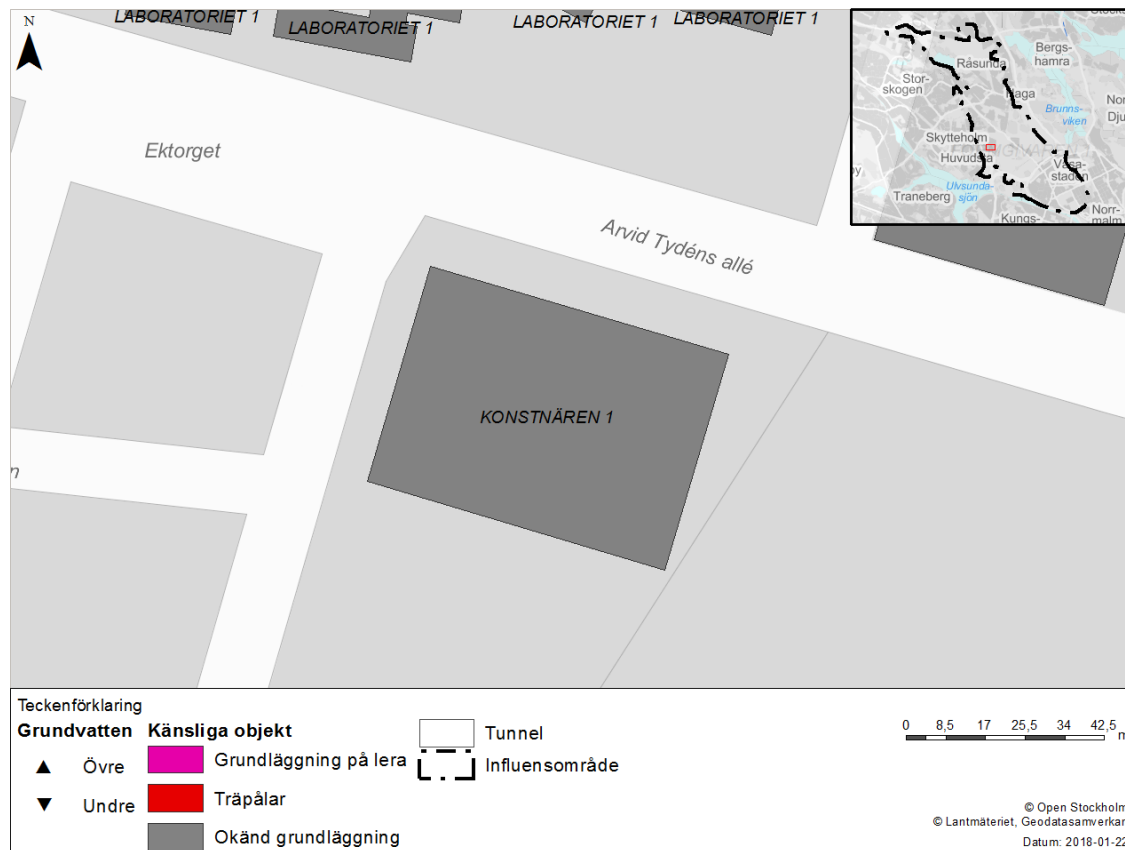

Konstnären, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått.

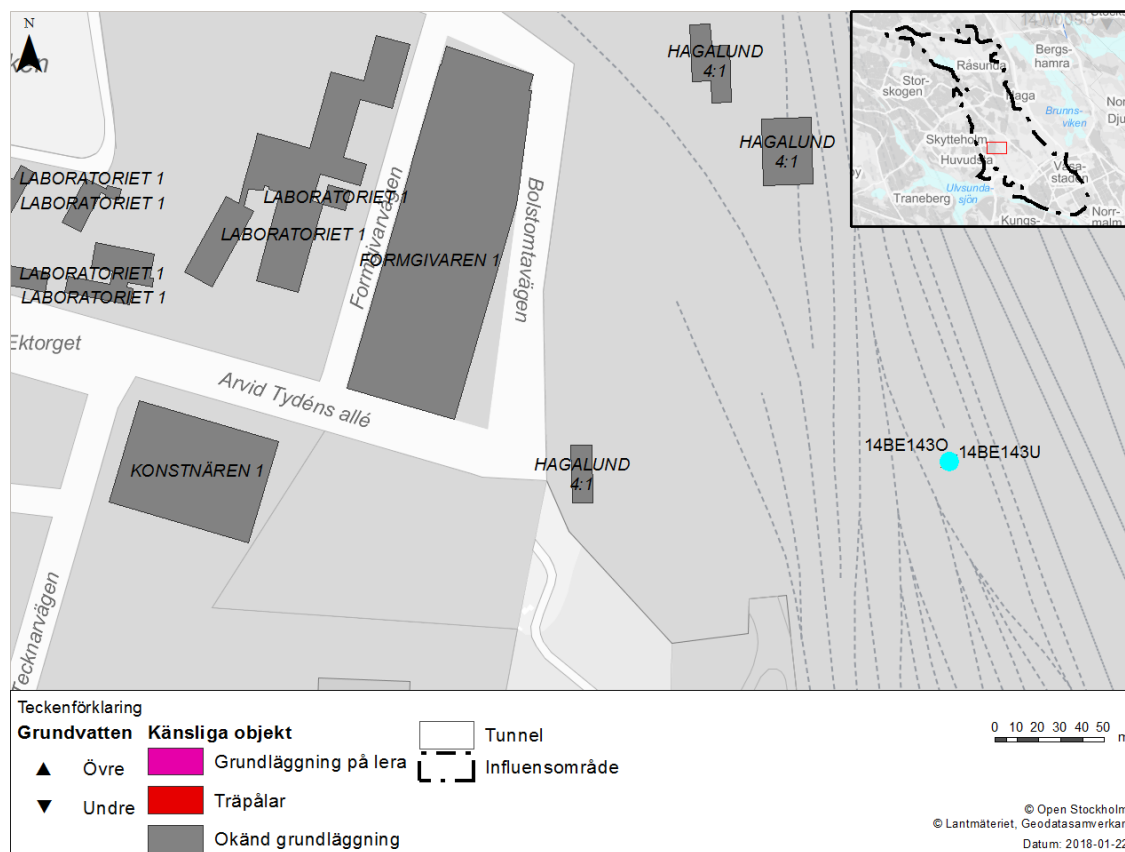

Grundvattenrör för bevakning av grundvattennivåer i kvarteret Konstnären. Grundvattenrörets läge visas med turkos markering.


Kyrkvärden

Byggnader med okänd grundläggning samt grundläggning på träpålar.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Kyrkvärden. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2015-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
15E124U*	4, 5, 8, 9, 10	Undre	+7,15	+6,7

*Mätserien är kortare än tre år

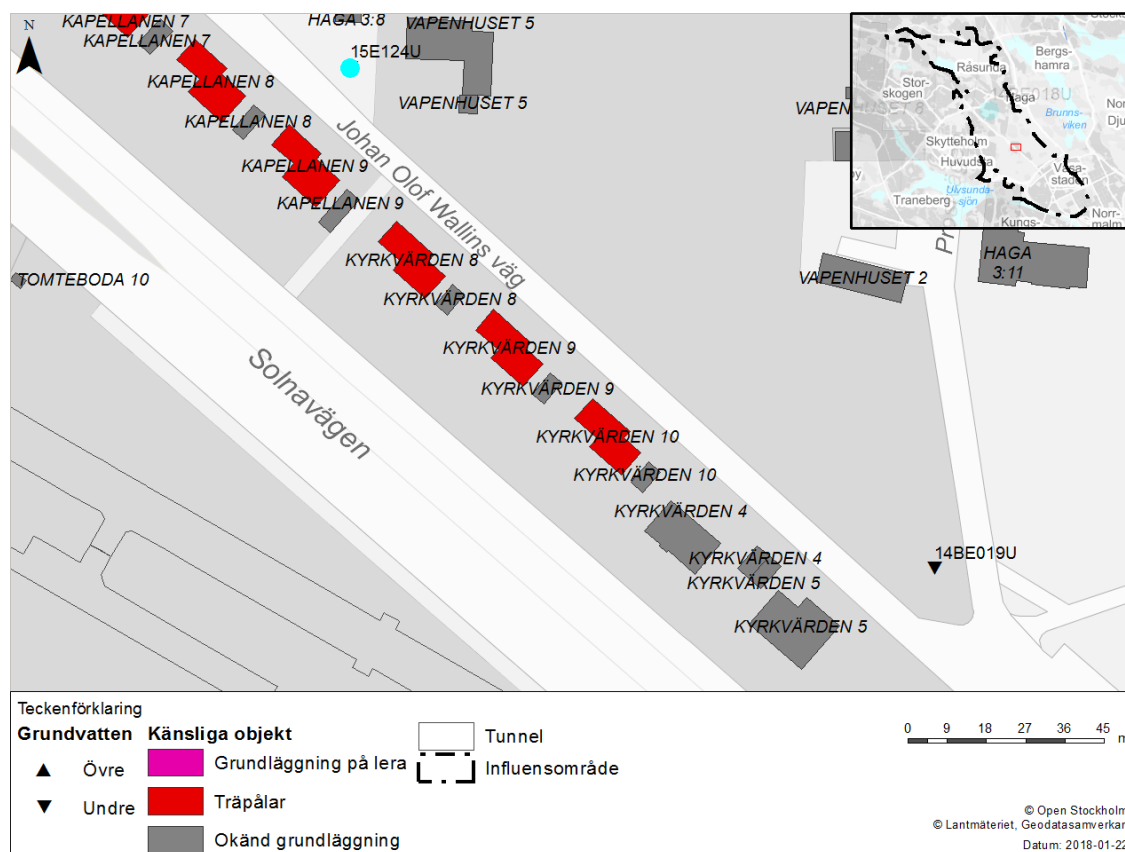


Kyrkvärden, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått. Det valda grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Laboratoriet


Byggnader med okänd grundläggning samt grundläggning på lera.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Laboratoriet. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14BE143U	1, 2	Undre	+5,98	+5,74

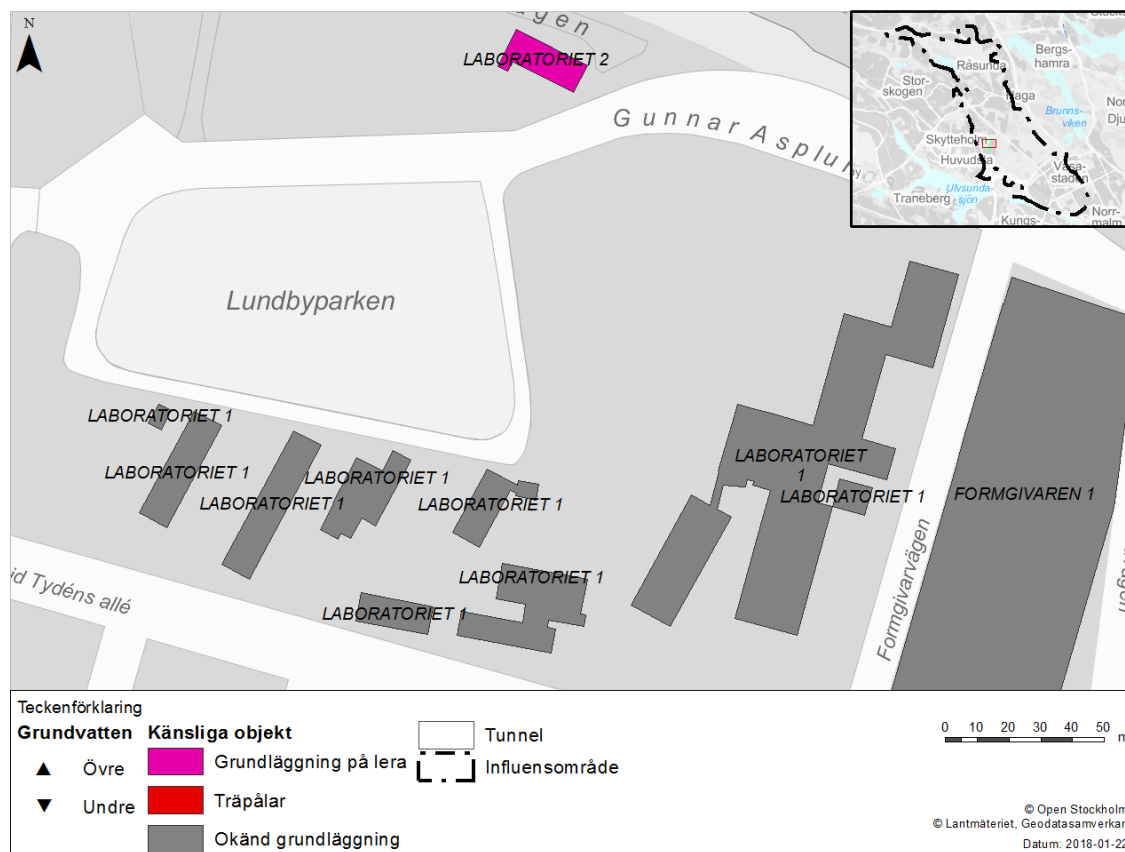

Laboratoriet, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått.

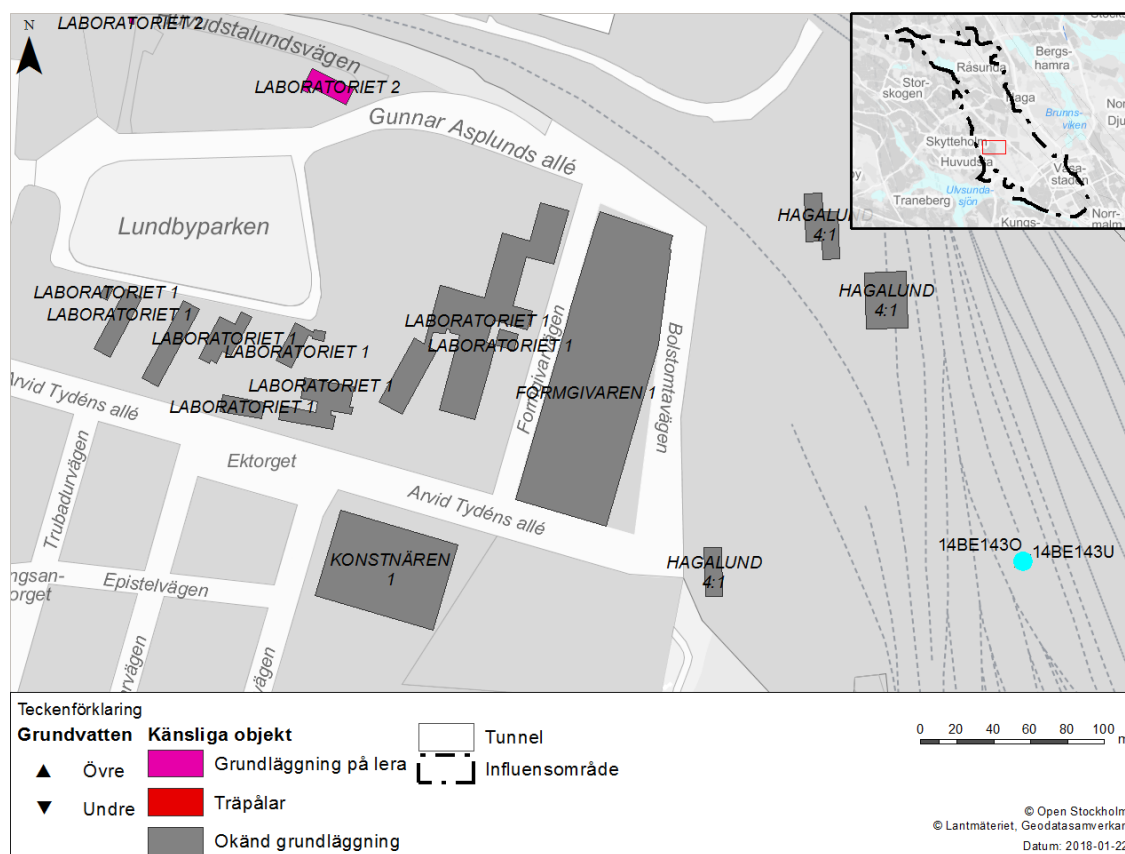


Grundvattenrör för bevakning av grundvattennivåer i kvarteret Laboratoriet. Grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Lagern


Byggnad med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Lagern. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14W018U	2	Undre	+7,05	+6,85

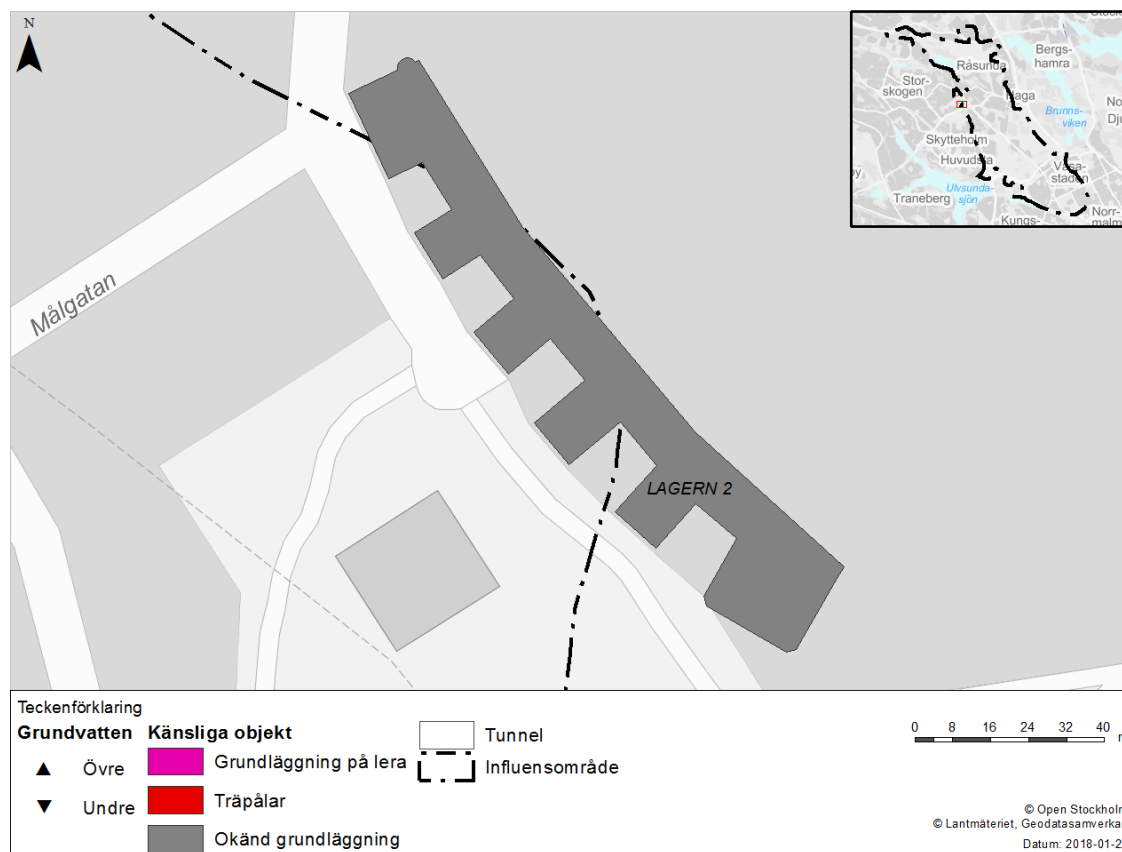

Lagern, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått.

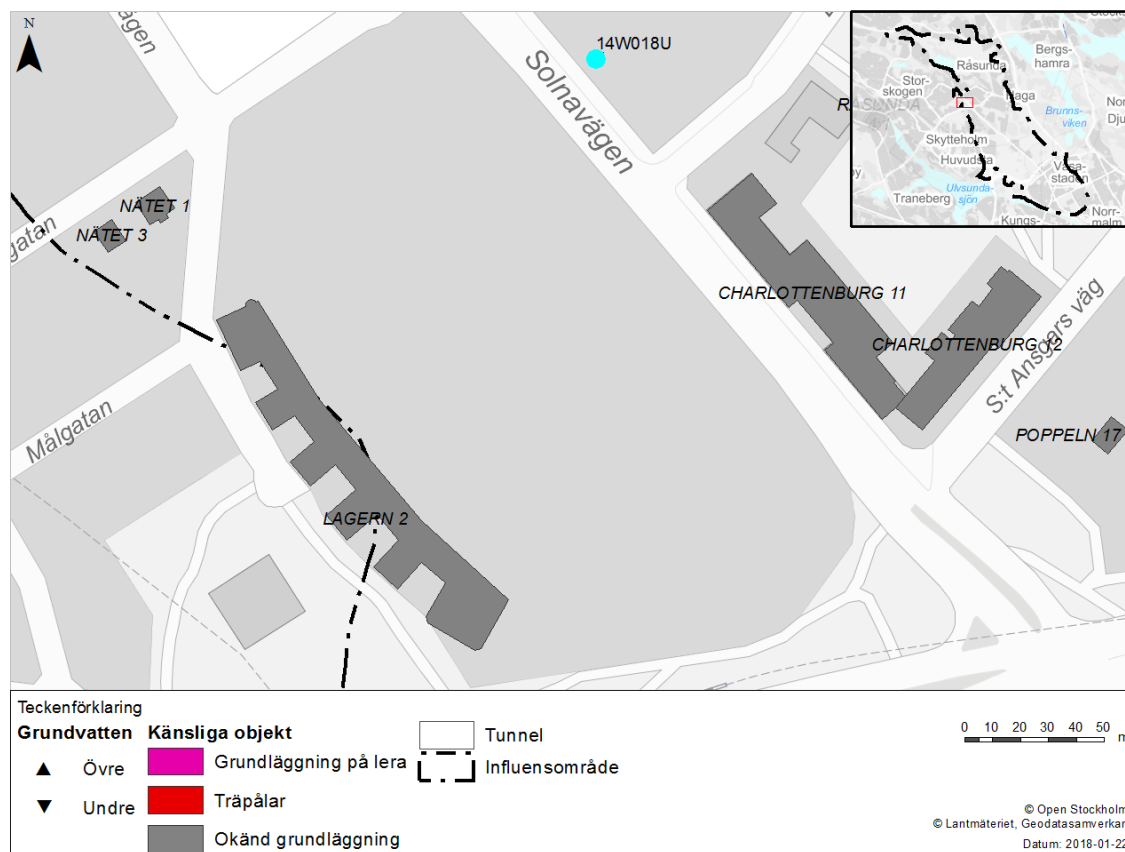


Grundvattenrör för bevakning av grundvattennivåer i kvarteret Lagern. Grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Lilla Frösunda

Byggnader med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Lilla Frösunda. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14BE046U	1	Undre	+2,8	+2,45

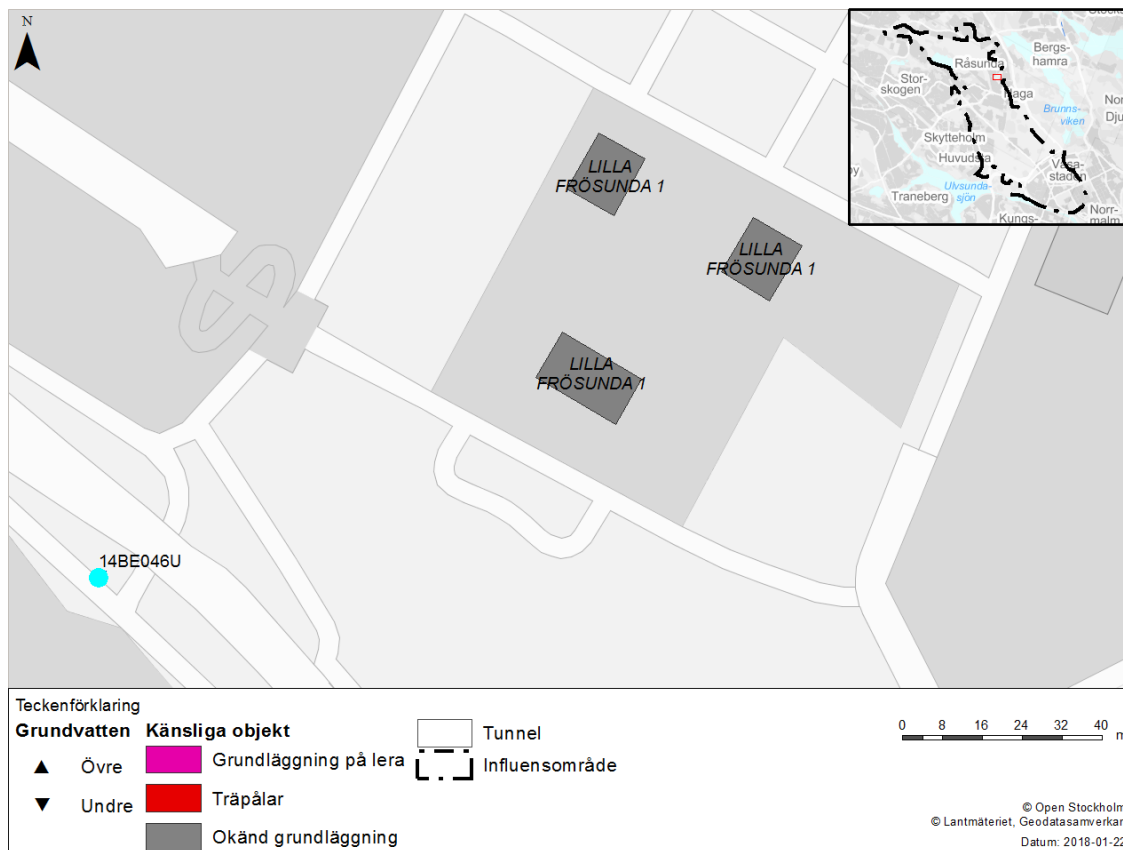

Lilla Frösunda, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått. Det valda grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Majhill


Byggnad med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Majhill. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14BE045U	13	Undre	+1,29	+1,07



Majhill, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått.

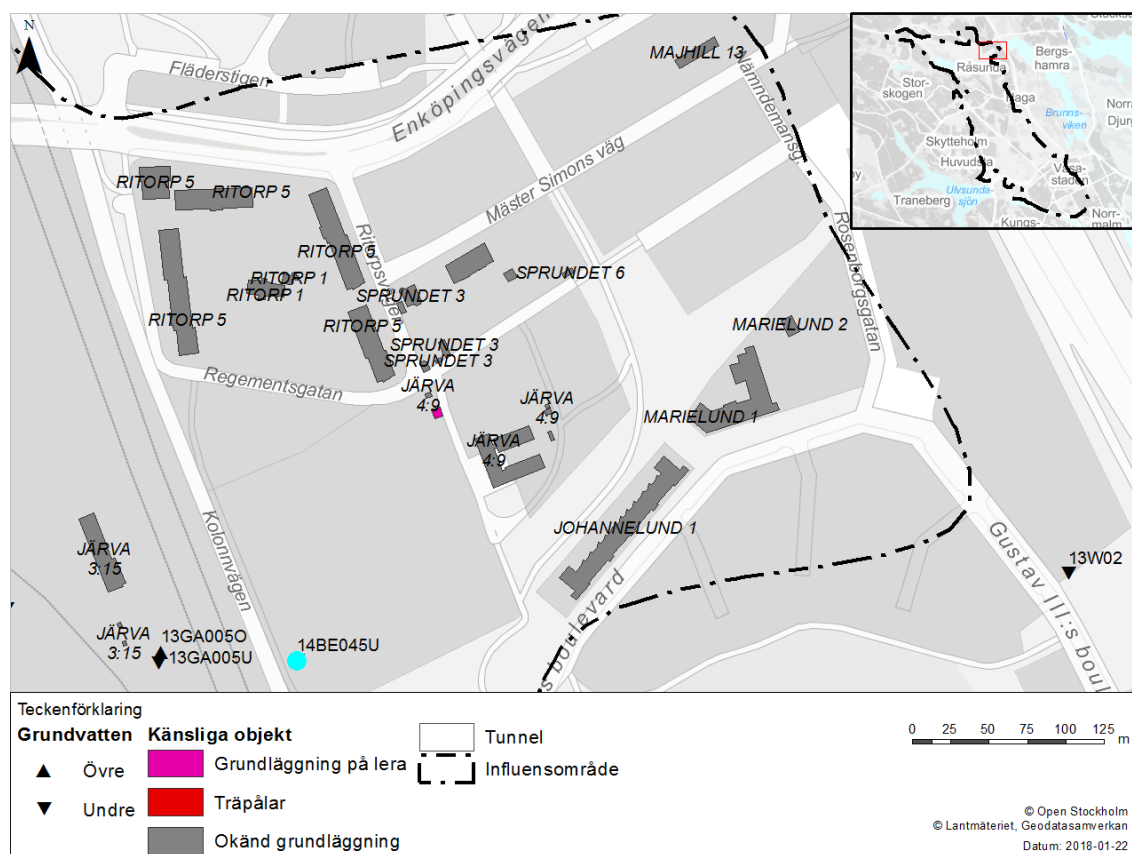


Grundvattenrör för bevakning av grundvattennivåer i kvarteret Majhill. Grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Marielund


Byggnader med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Marielund. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14BE045U	1, 2	Undre	+1,29	+1,07

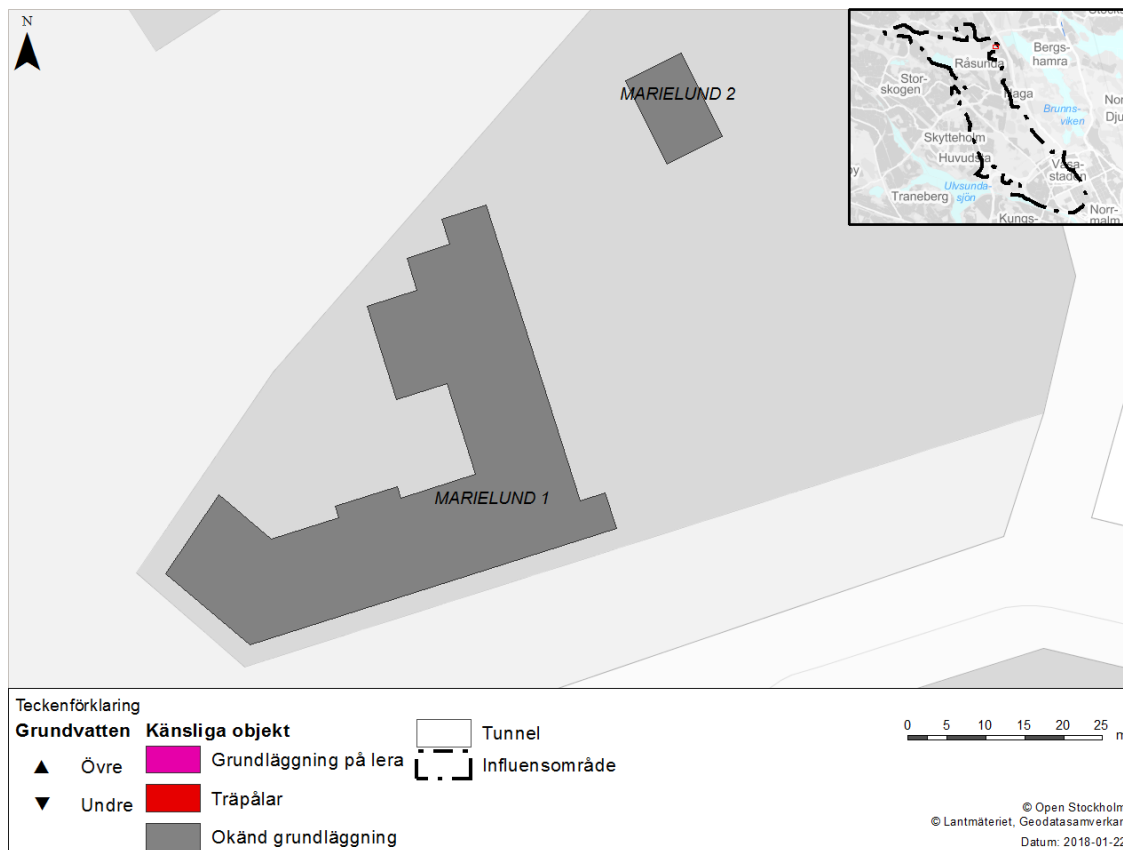

Marielund, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått.

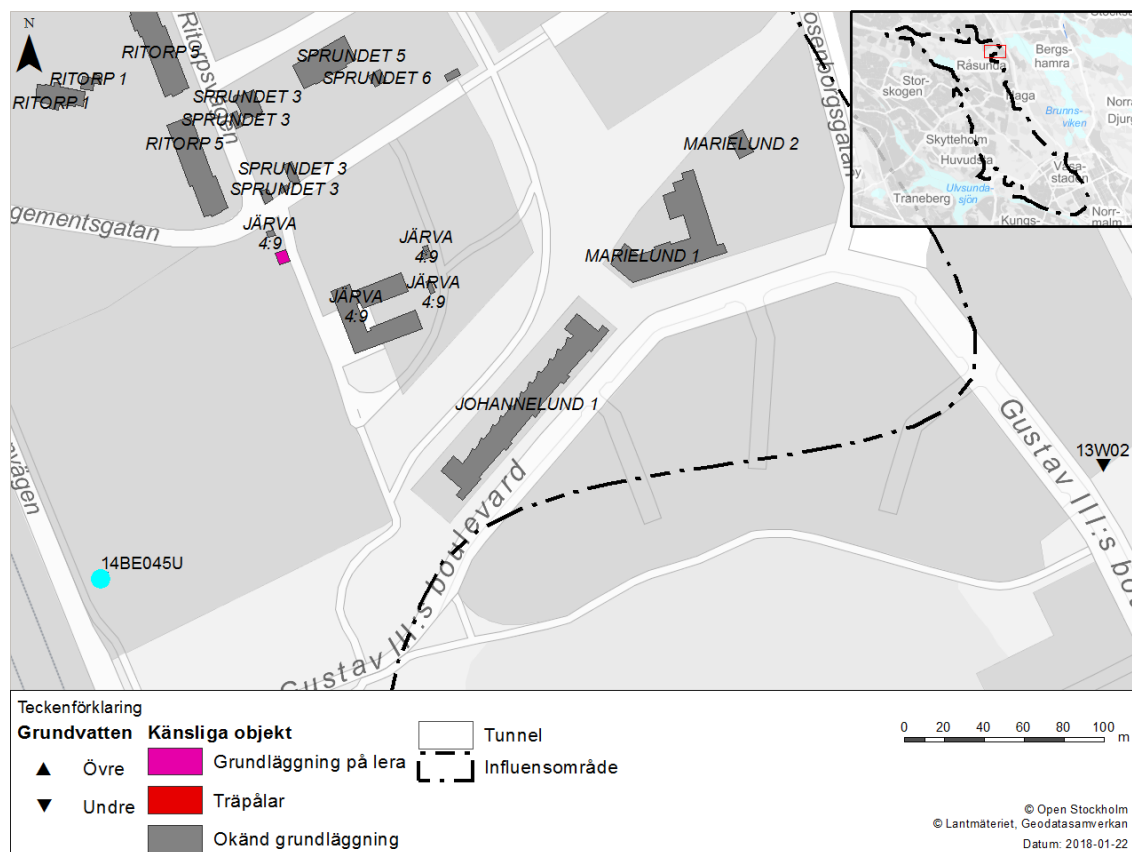


Grundvattenrör för bevakning av grundvattennivåer i kvarteret Marielund. Grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Mjölner

Byggnader med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Mjölner. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14BE008U	2	Undre	+7,38	+6,79

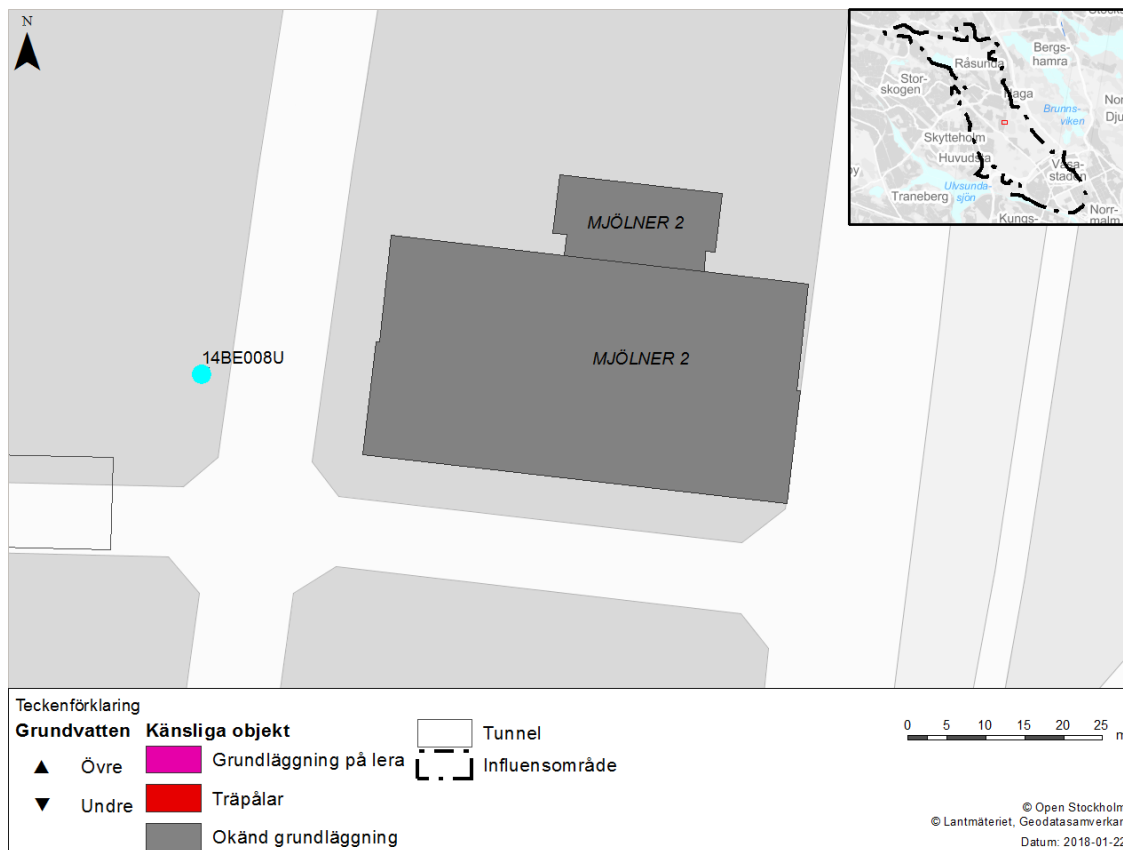


Mjölner, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått. Det valda grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Måsen


Byggnader med okänd grundläggning samt grundläggning på lera.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Måsen. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14BE038U	4, 5, 6, 7	Undre	+1,79	+1,48

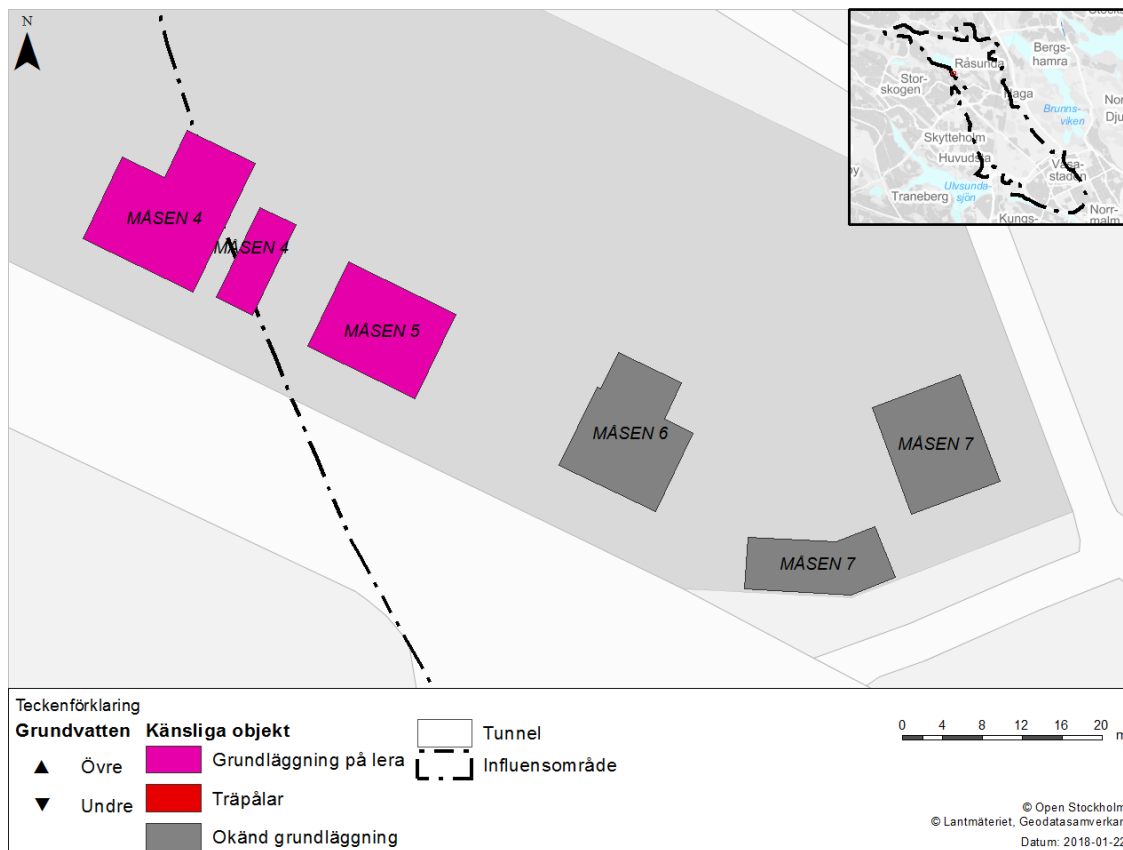

Almen, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått.

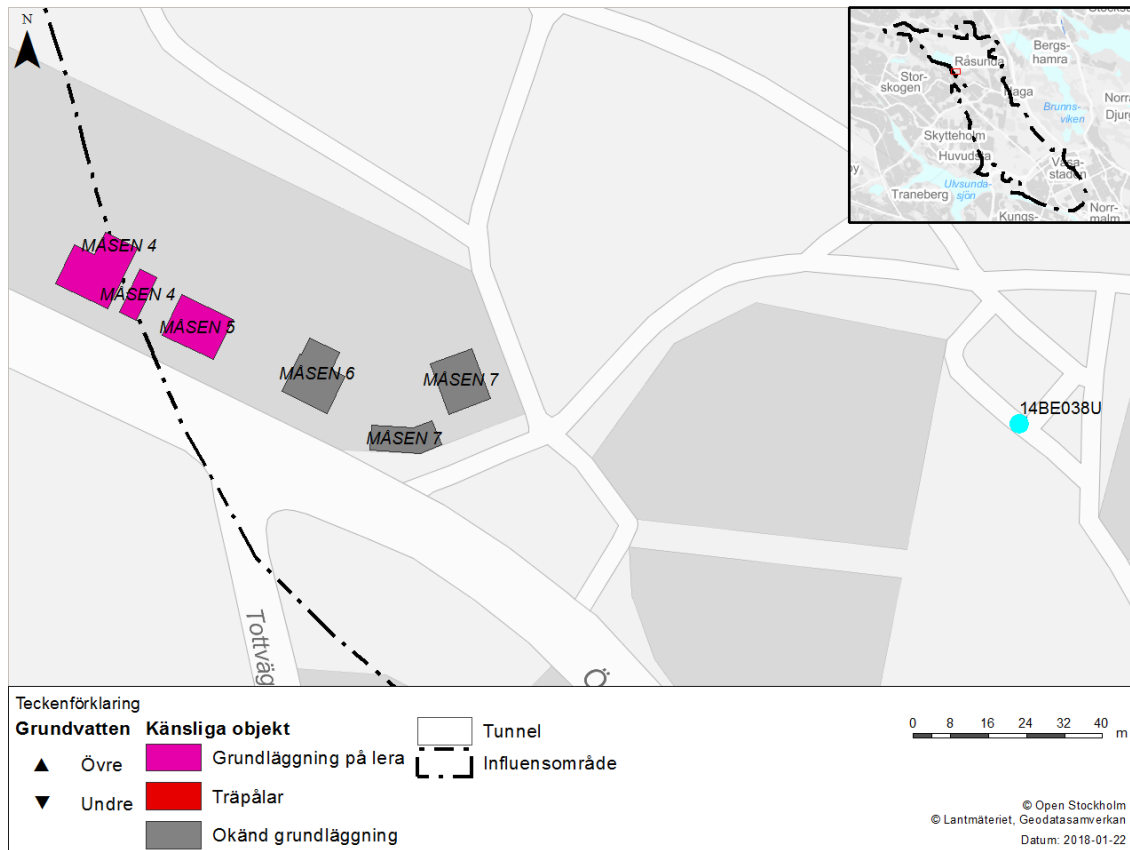


Grundvattenrör för bevakning av grundvattennivåer i kvarteret Måsen. Grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Nationalarenan

Byggnader med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Nationalarenan. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14BE039U	1, 3	Undre	+1,4	+1,25

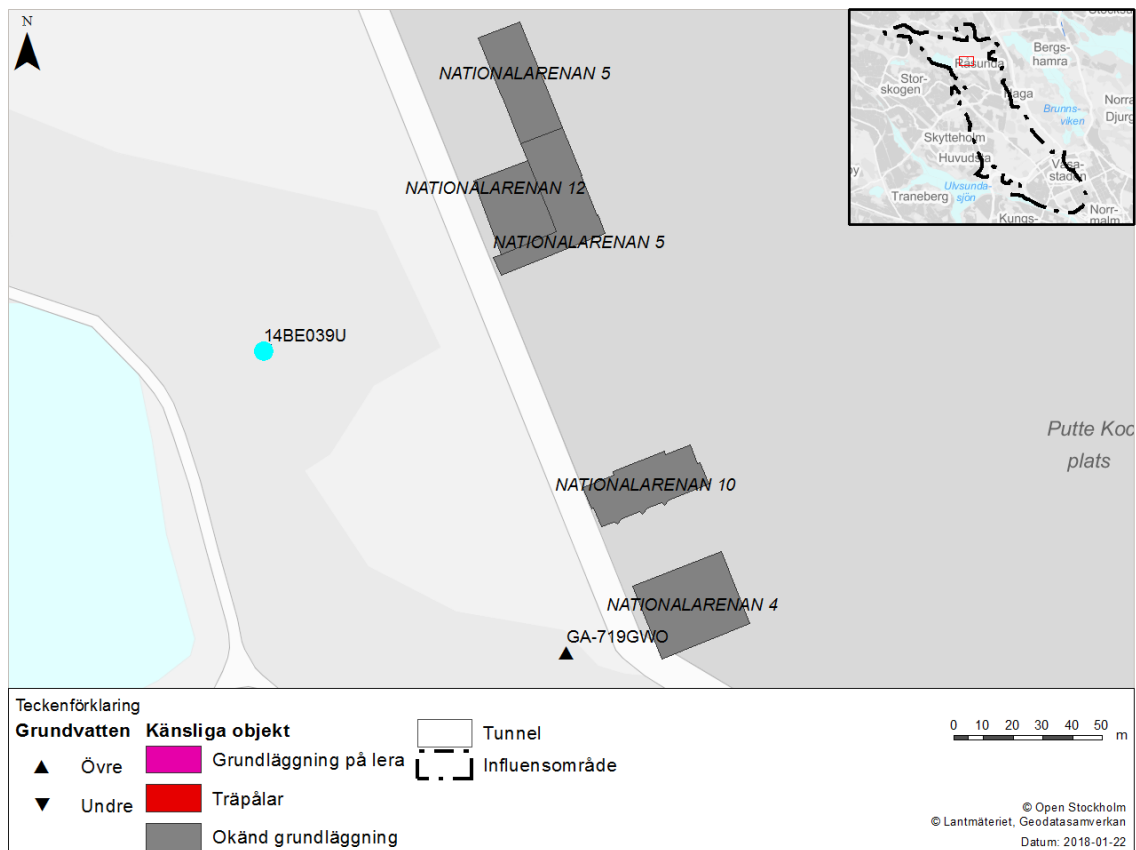

Nationalarenan, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått. Det valda grundvattenrörets läge visas med turkos markering.


Nätet

Byggnader med okänd grundläggning.


Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Nätet. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2015-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14W018U*	1, 3	Undre	+7,05	+6,85

*Mätserien är kortare än tre år

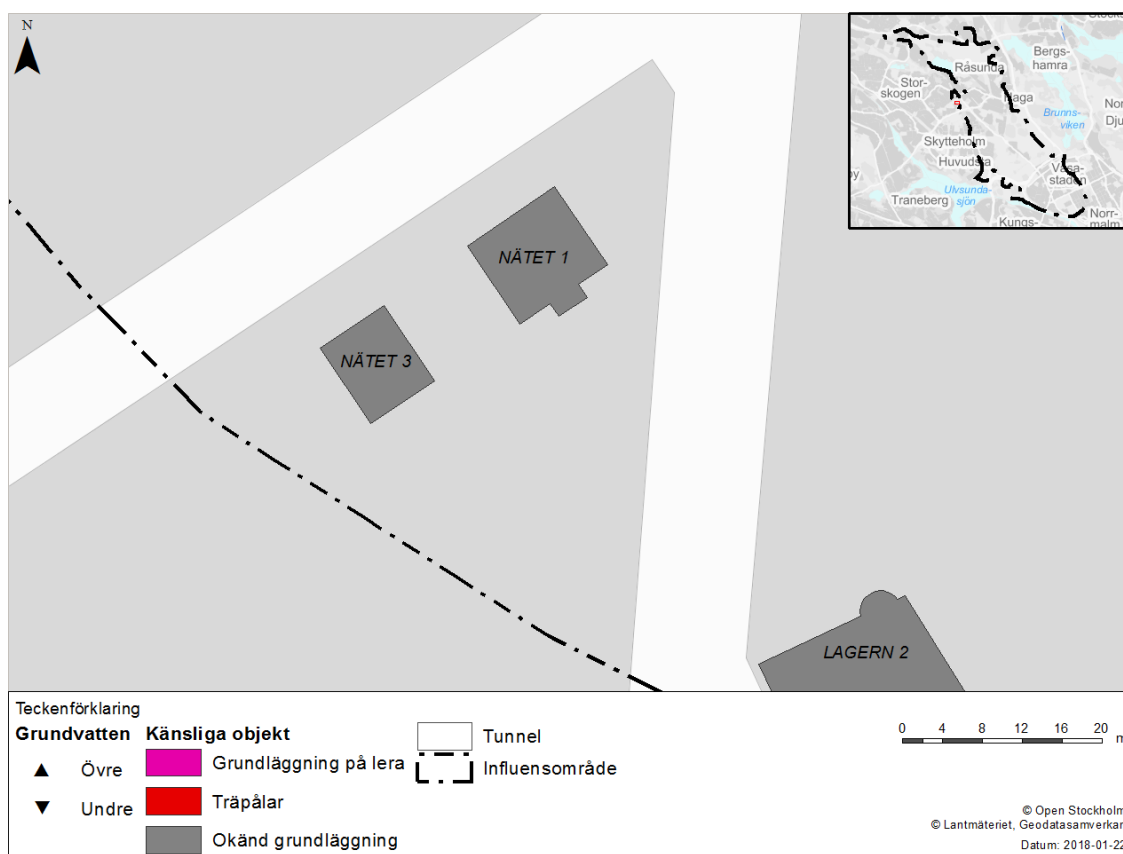

Nätet, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått.

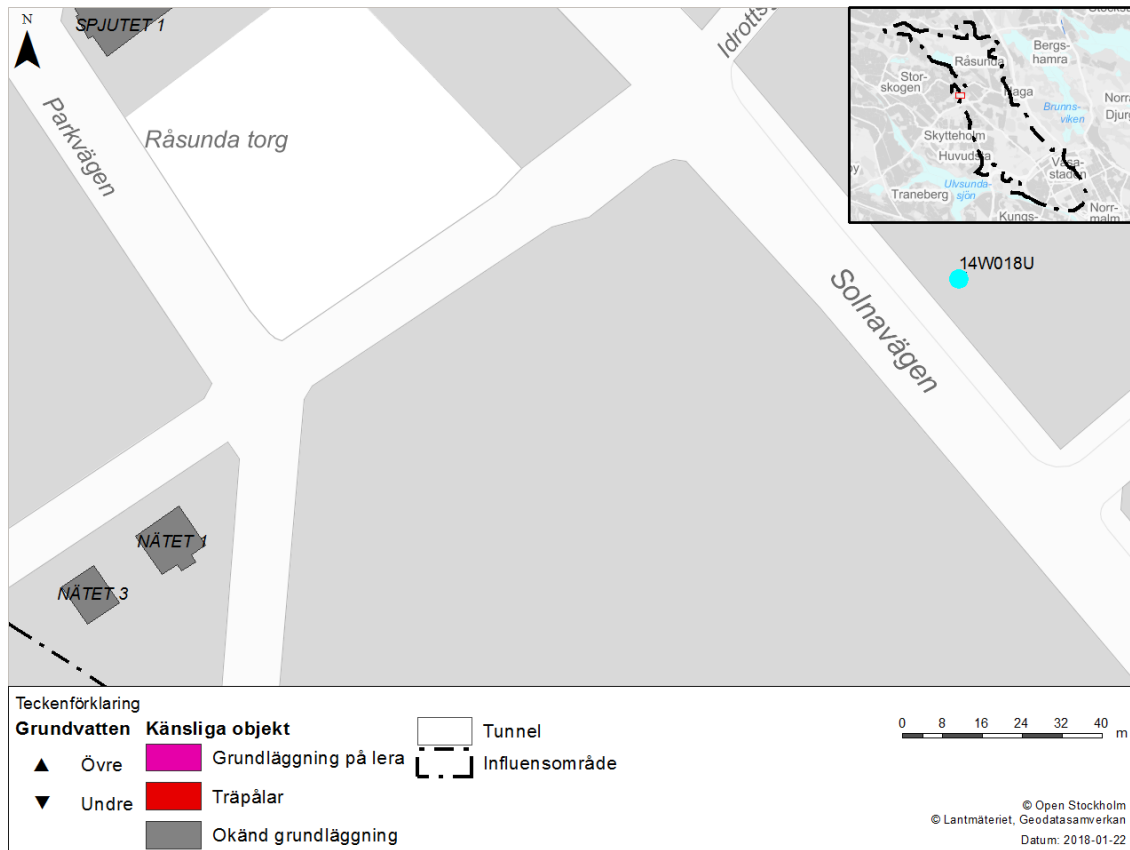

Grundvattenrör för bevakning av grundvattennivåer i kvarteret Nätet. Grundvattenrörets läge visas med turkos markering.


Platån

Byggnad med okänd grundläggning.


Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Platån. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2015-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
15W286U*	23	Undre	+6,1	+5,57

*Mätserien är kortare än tre år

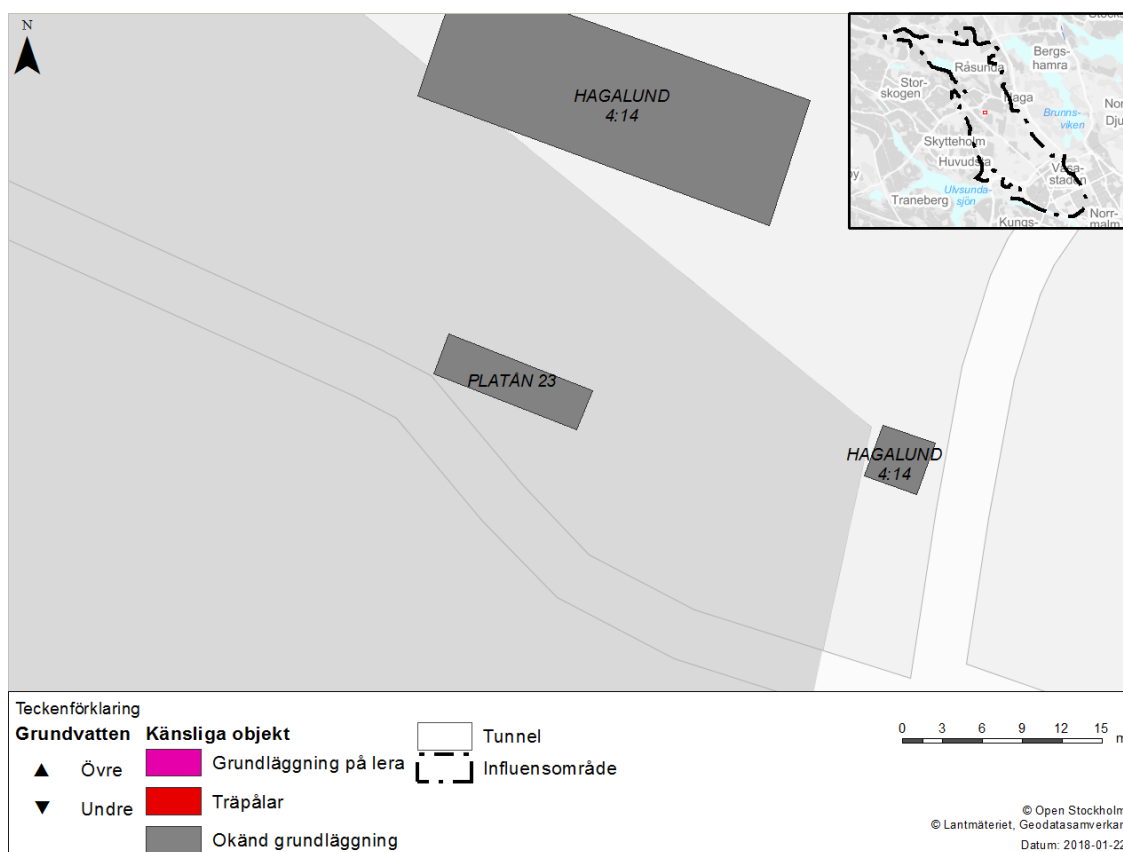

Platån, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått.

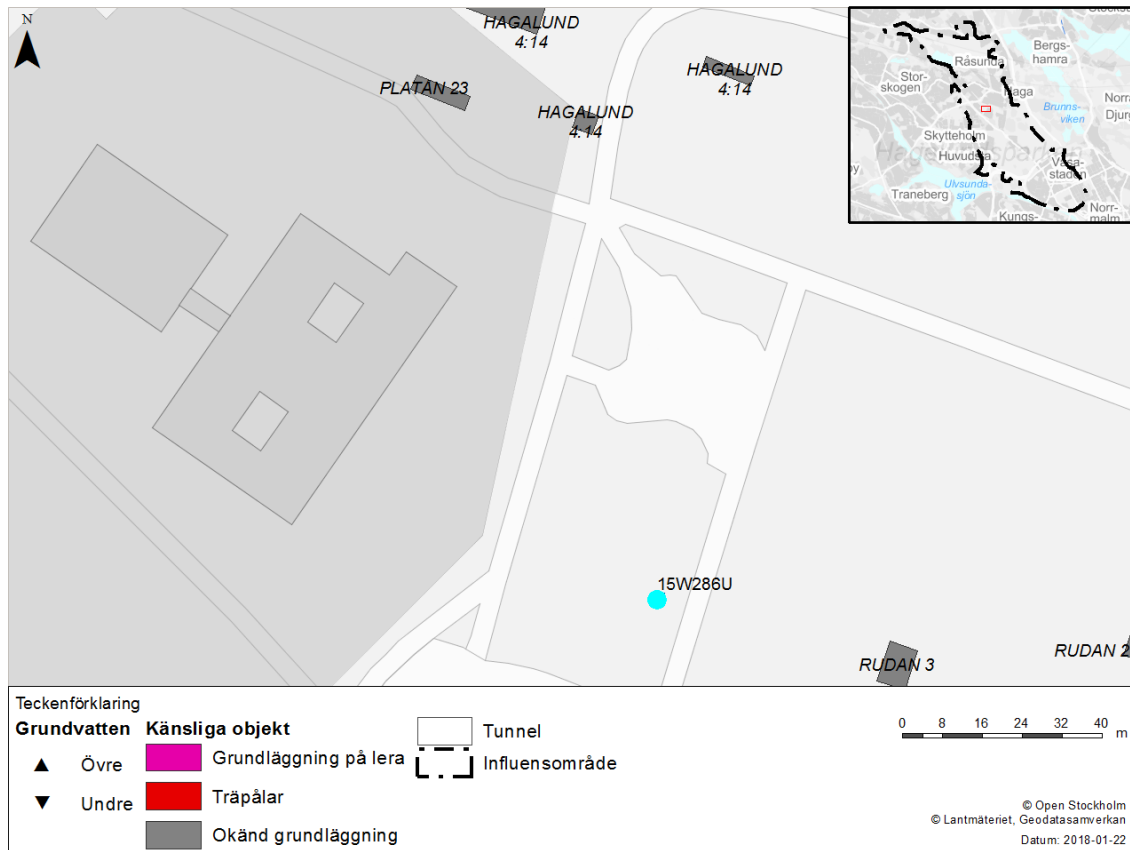


Grundvattenrör för bevakning av grundvattennivåer i kvarteret Platån. Grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Rekryten


Byggnad med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Rekryten. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14BE143U	5	Undre	+5,98	+5,74

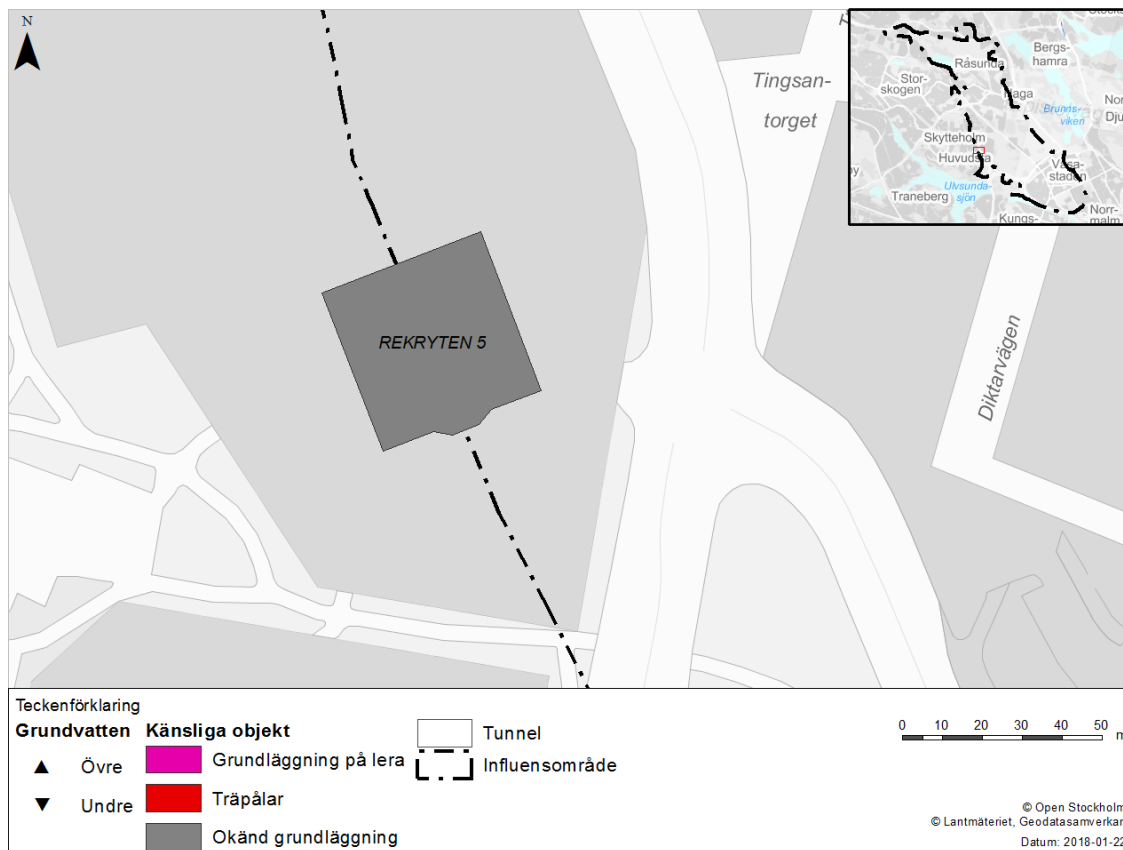

Rekryten, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått.

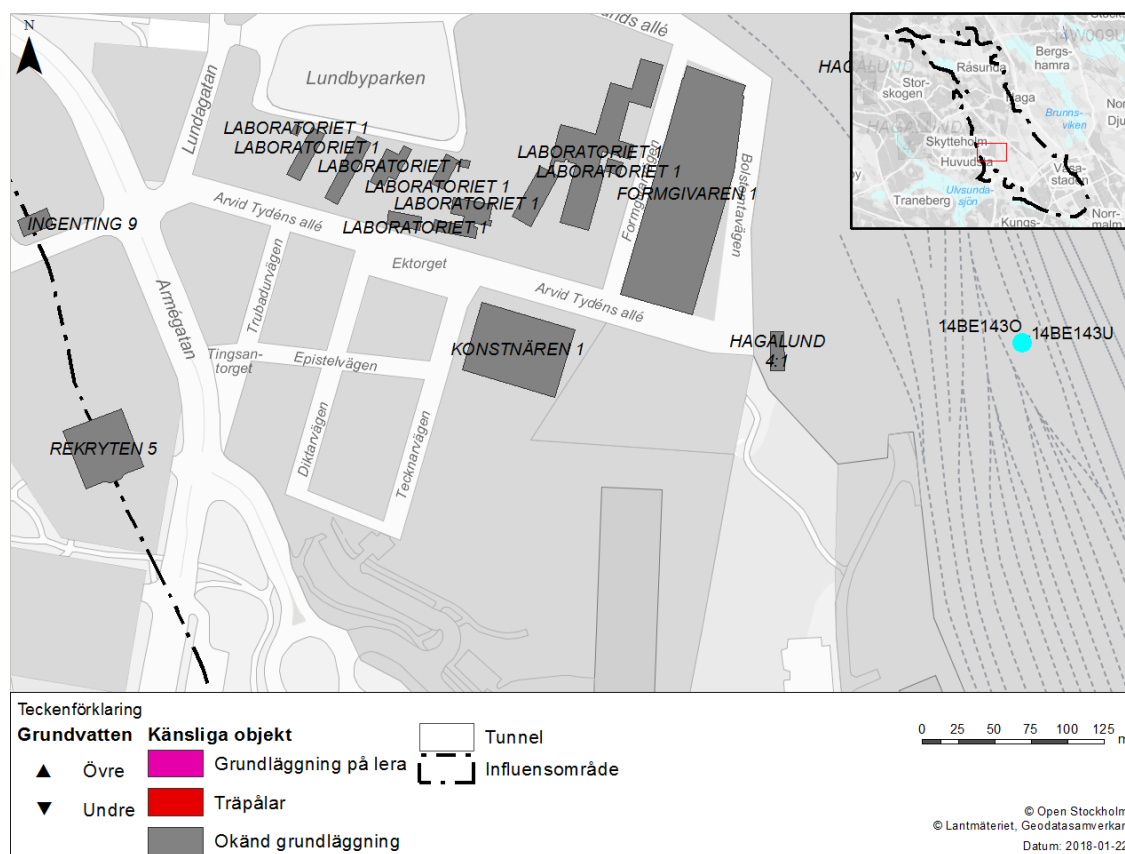


Grundvattenrör för bevakning av grundvattennivåer i kvarteret Rekryten. Grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Rudan

Byggnader med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Rudan. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14BE006U	2, 3, S:1	Undre	+6,5	+5,9

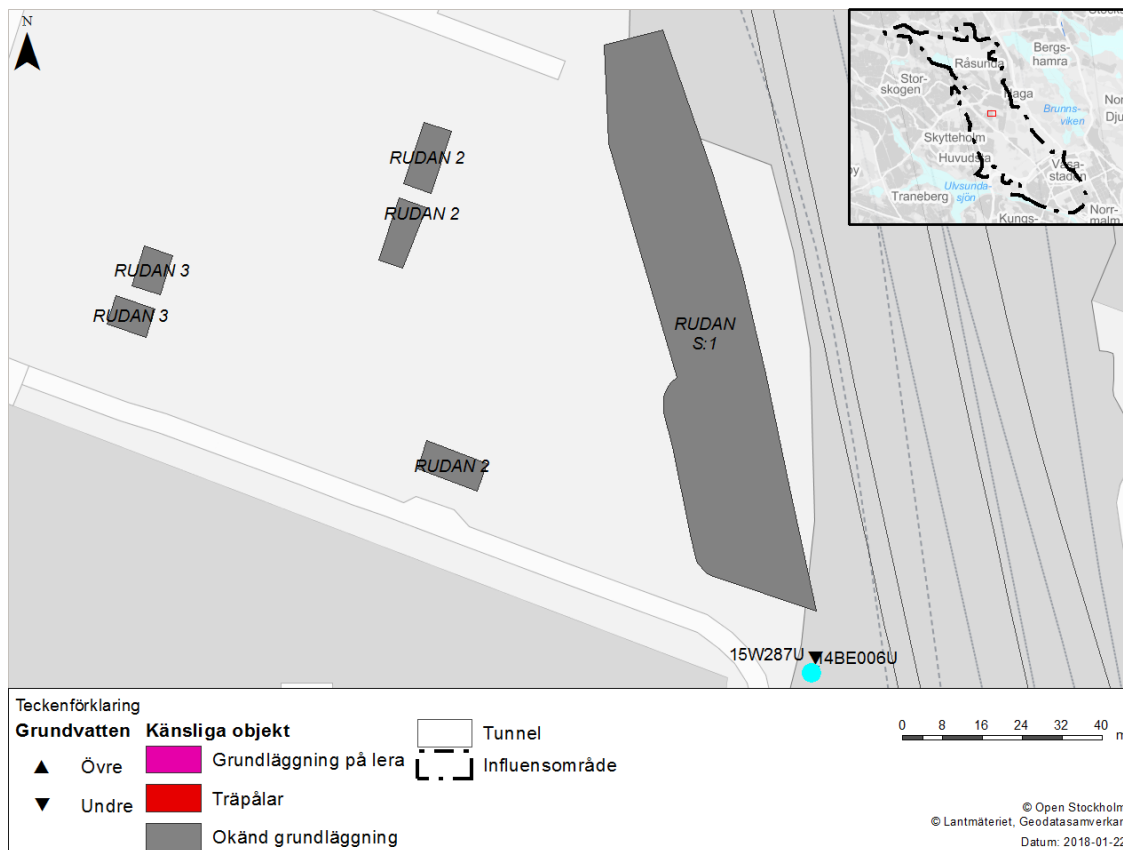


Rudan, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått. Det valda grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Rudviken

Byggnader med okänd grundläggning samt grundläggning på lera.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Rudviken. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14BE138U	3, 6, 9	Undre	+5,25	+4,9

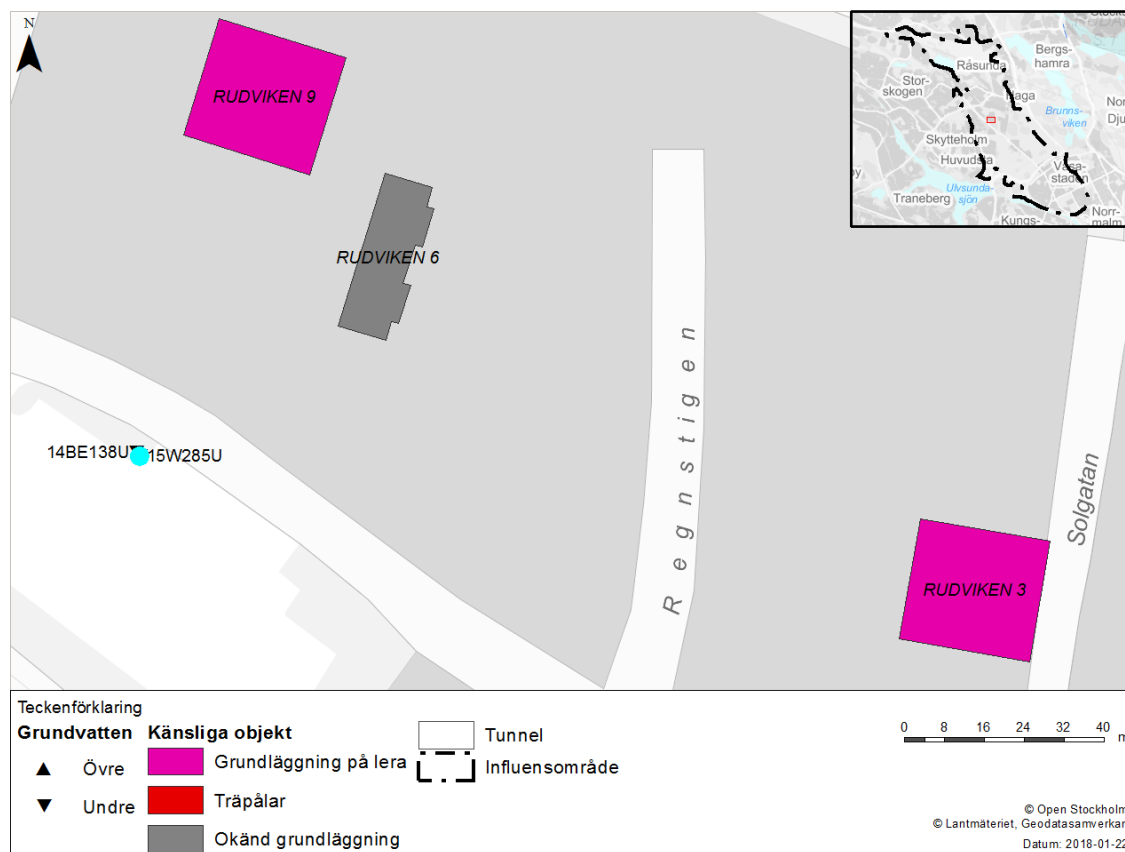

Rudviken, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått. Det valda grundvattenrörets läge visas med turkos markering.


Ryttaren

Byggnader med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Ryttaren. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2015-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14W018U*	5, 6, 8	Undre	+7,05	+6,85

*Mätserien är kortare än tre år

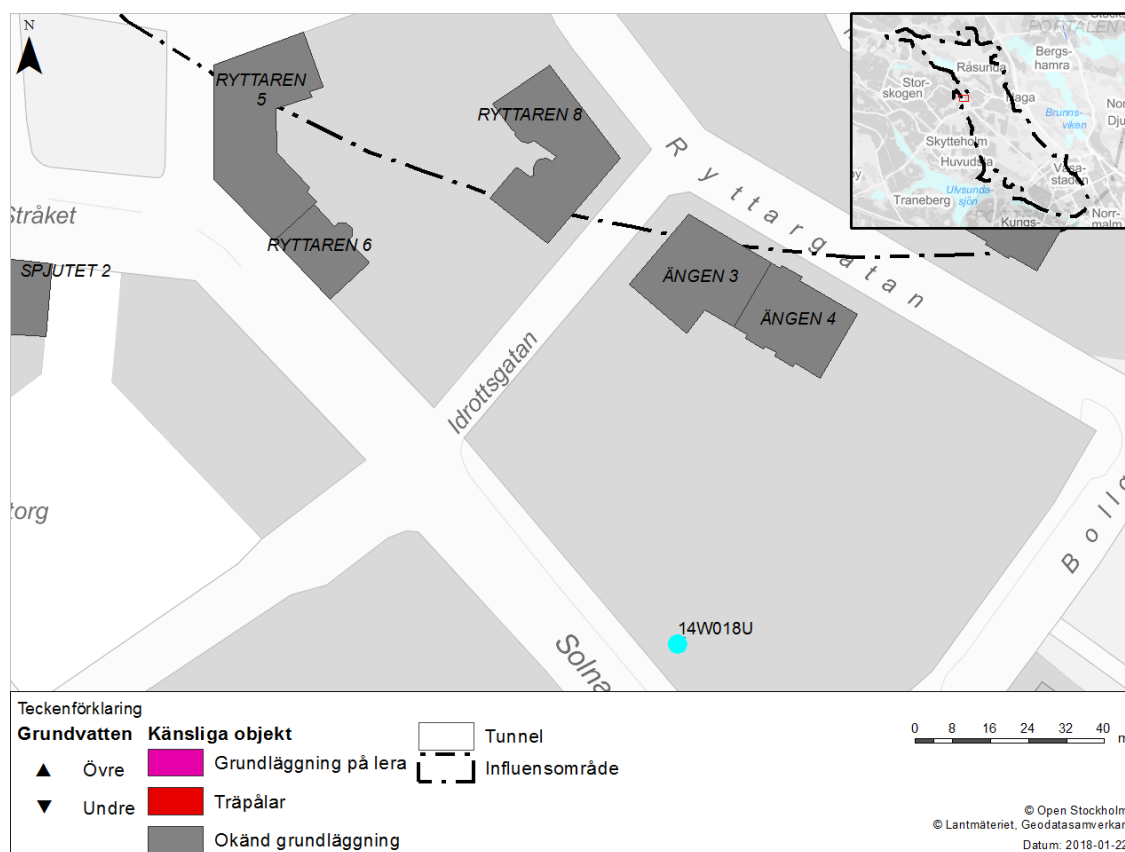


Ryttaren, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått. Det valda grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Råsunda


Byggnader med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Råsunda. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2015-2017.


Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
13GA001U	2:15	Undre	+1,35	+1,15
14W018U	2:6	Undre	+7,05	+6,85

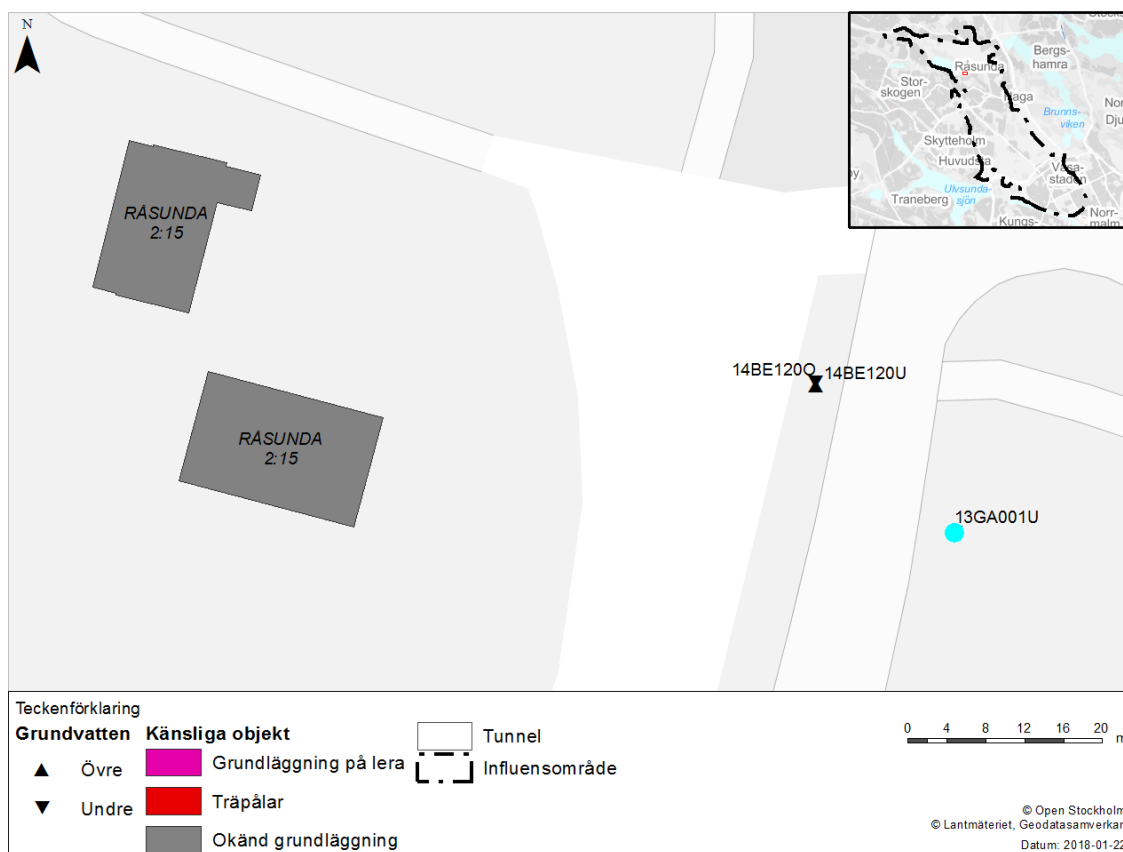

Grundvattenrör för bevakning av grundvattennivåer i kvarteret Råsunda 2:15. Grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

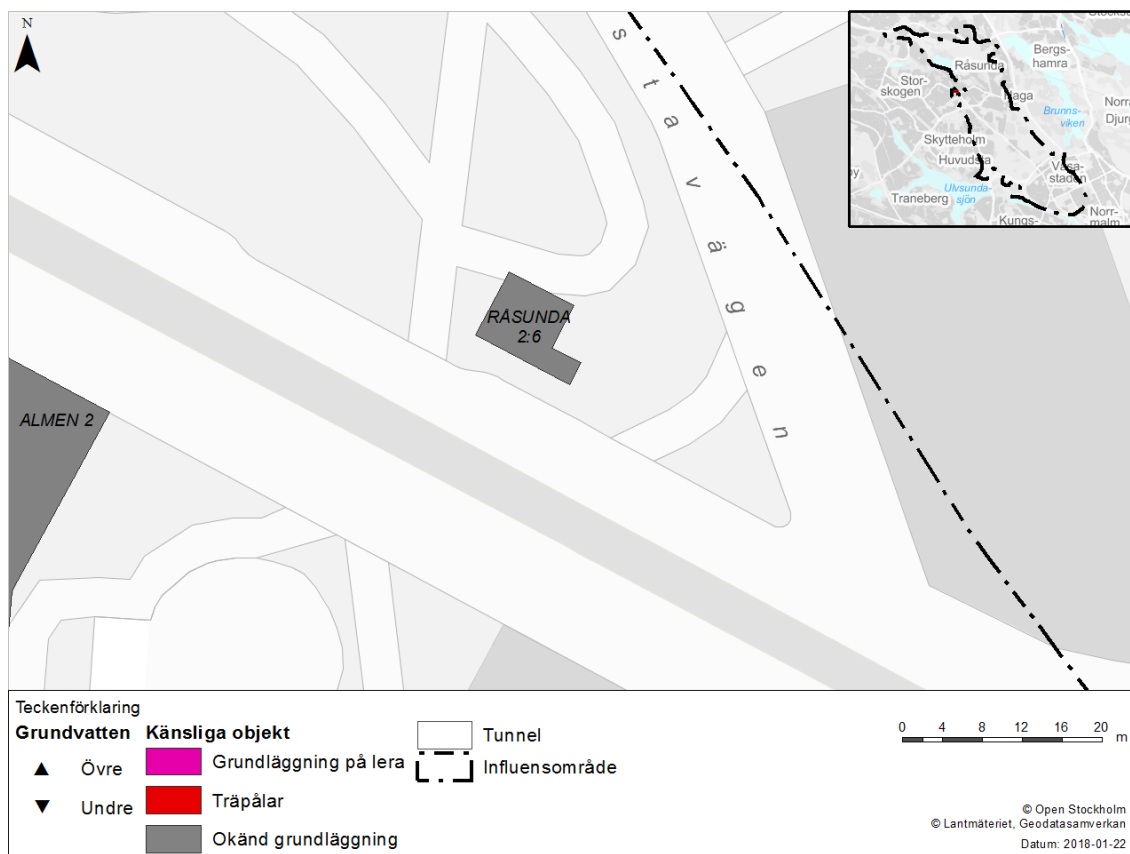

Råsunda 2:6, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått.

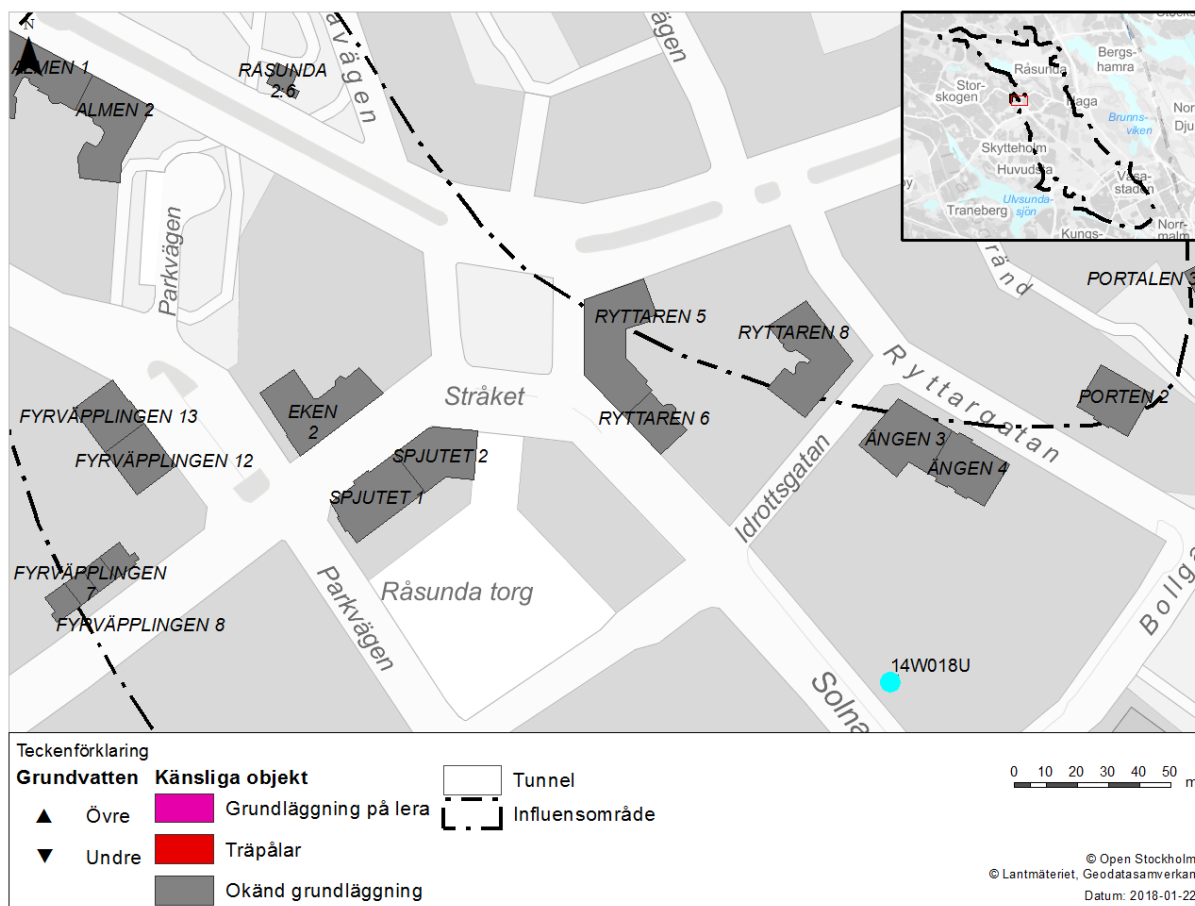


Grundvattenrör för bevakning av grundvattennivåer i kvarteret Råsunda 2:6. Grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Signalen

Byggnader med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Signalen. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14BE118U	4	Undre	+2,45	+1,96

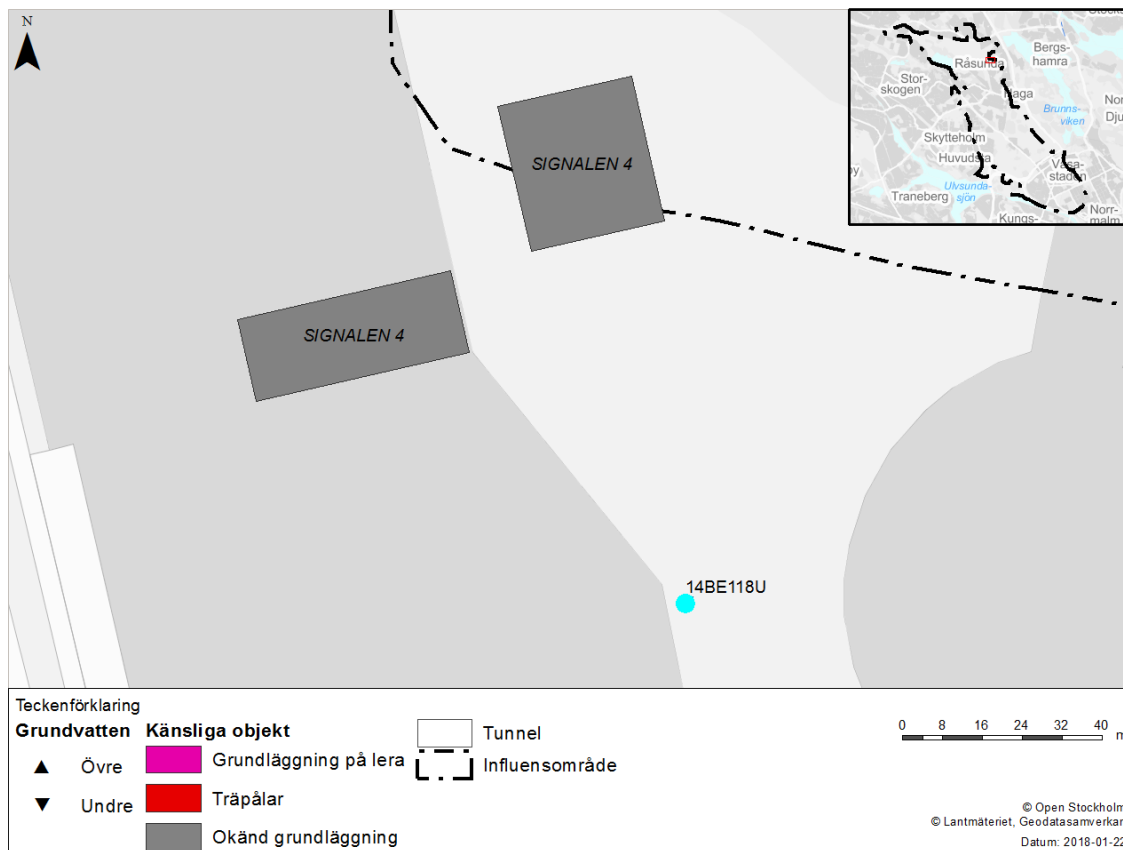

Grundvattenrör för bevakning av grundvattennivåer i kvarteret Signalen. Grundvattenrörets läge visas med turkos markering.


Spjutet

Byggnader med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Spjutet. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2015-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14W018U*	1, 2	Undre	+7,05	+6,85

*Mätserien är kortare än tre år

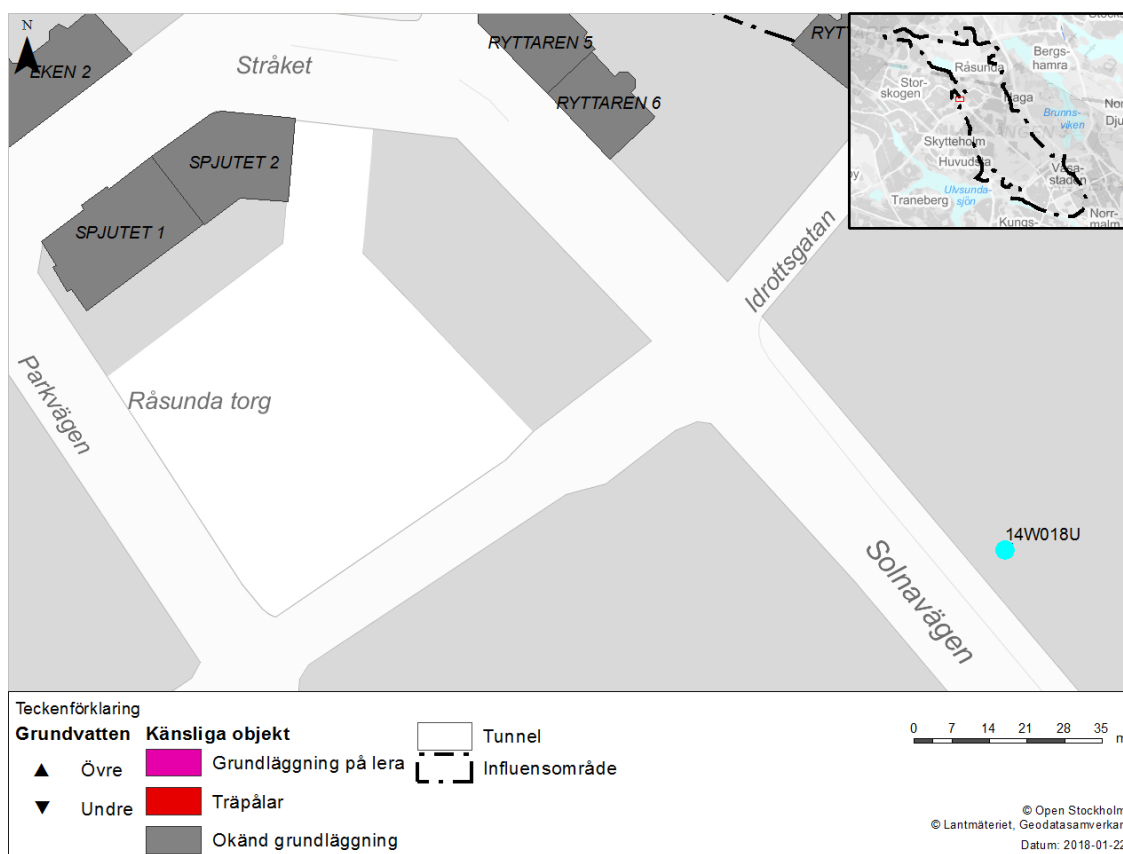

Grundvattenrör för bevakning av grundvattennivåer i kvarteret Spjutet. Grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Sprundet


Byggnader med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Sprundet. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14BE045U	6	Undre	+1,29	+1,07



Sprundet, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått.

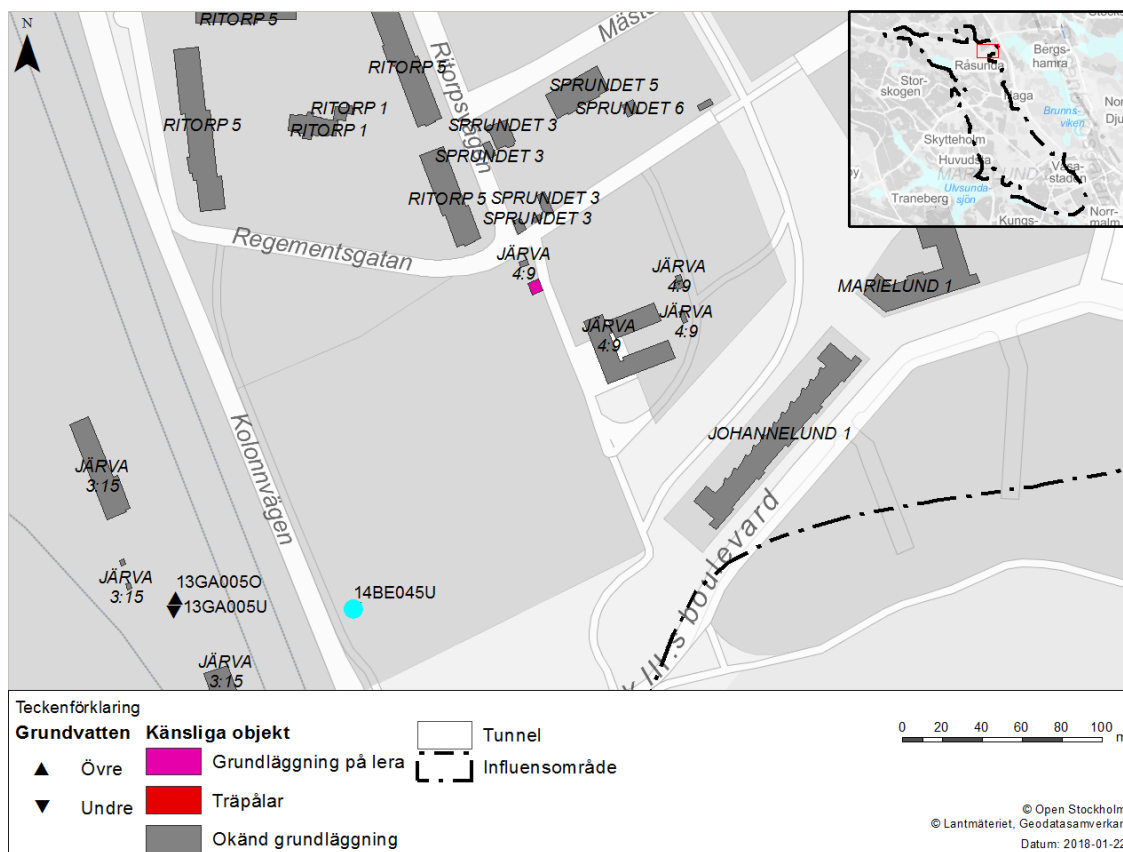


Grundvattenrör för bevakning av grundvattennivåer i kvarteret Sprundet. Grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Stigbygeln

Byggnad med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Stigbygeln. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14BE046U	6	Undre	+2,8	+2,45

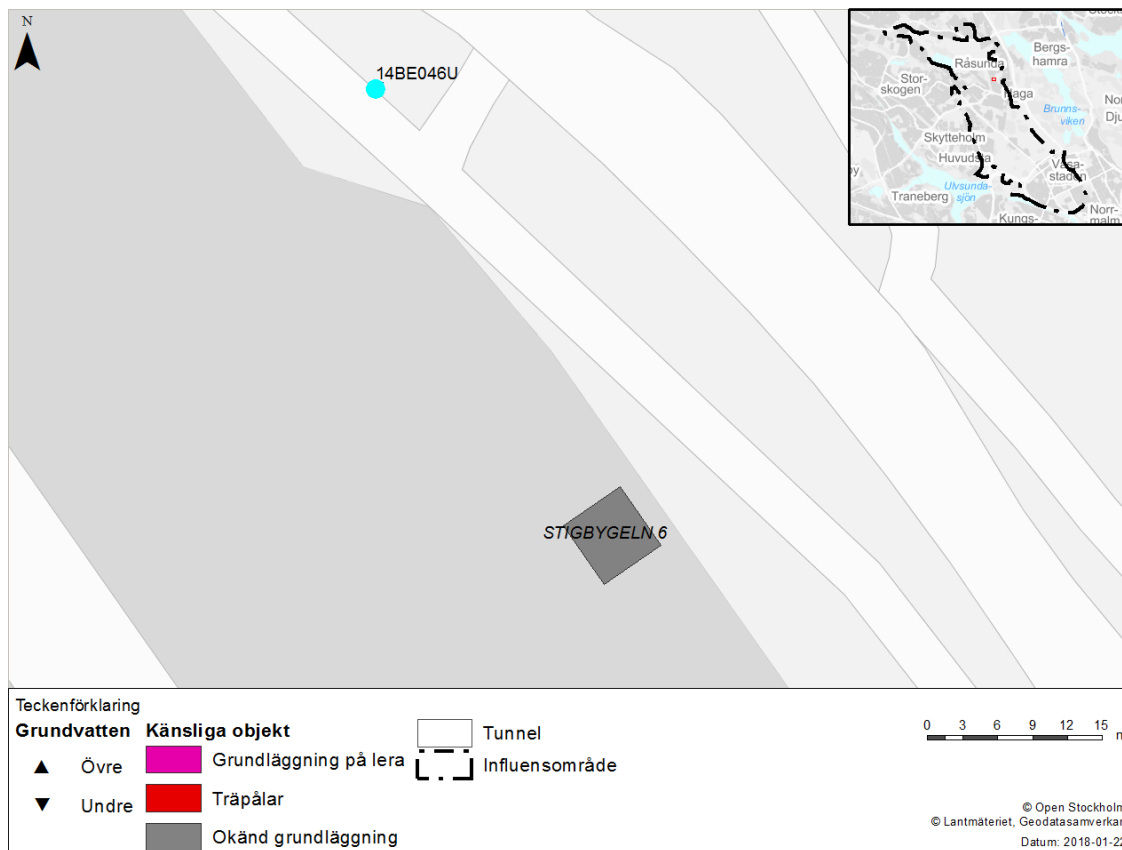


Grundvattenrör för bevakning av grundvattennivåer i kvarteret Stigbygeln. Grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Tomteboda

Byggnader med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Tomteboda. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14W009U	8, 9	Undre	+5,74	+5,53

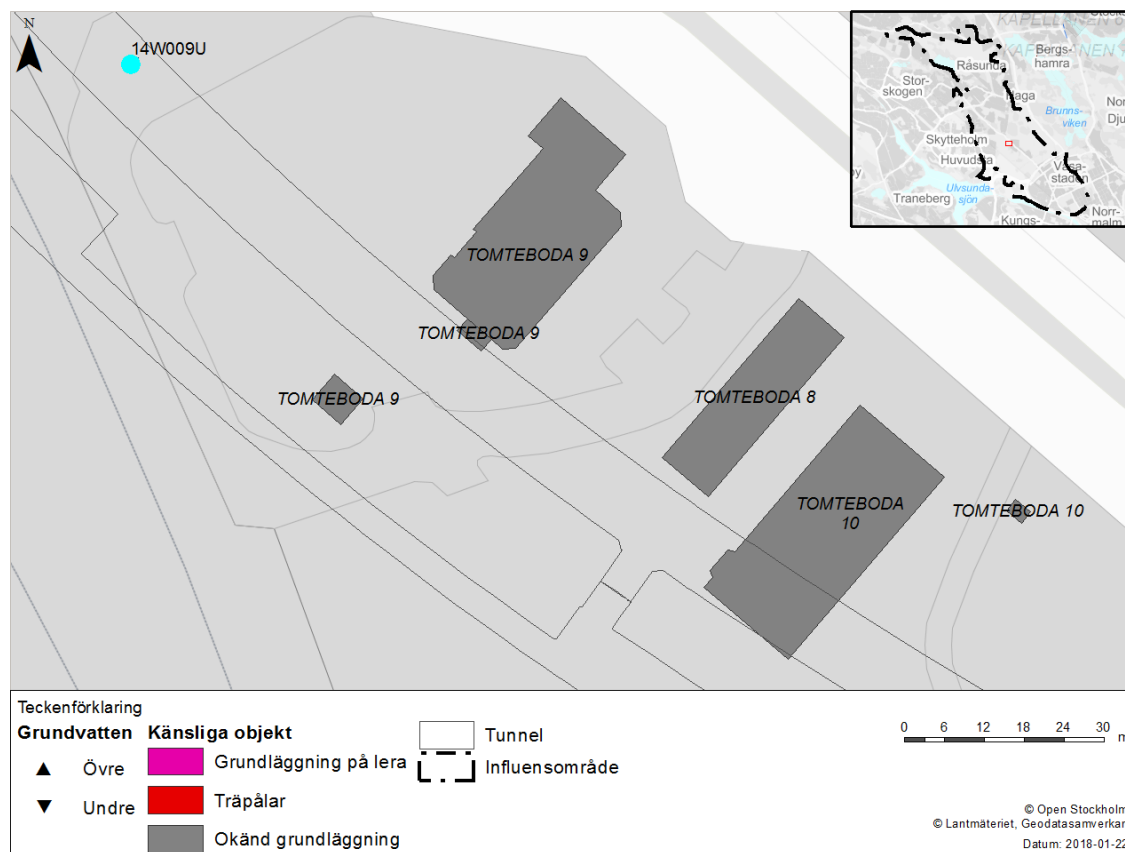

Almen, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått.


Tygeln

Byggnad med okänd grundläggning.


Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Tygeln. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2015-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
11GA707U*	3	Undre	+2,5	+2,27

*Mätserien är kortare än tre år

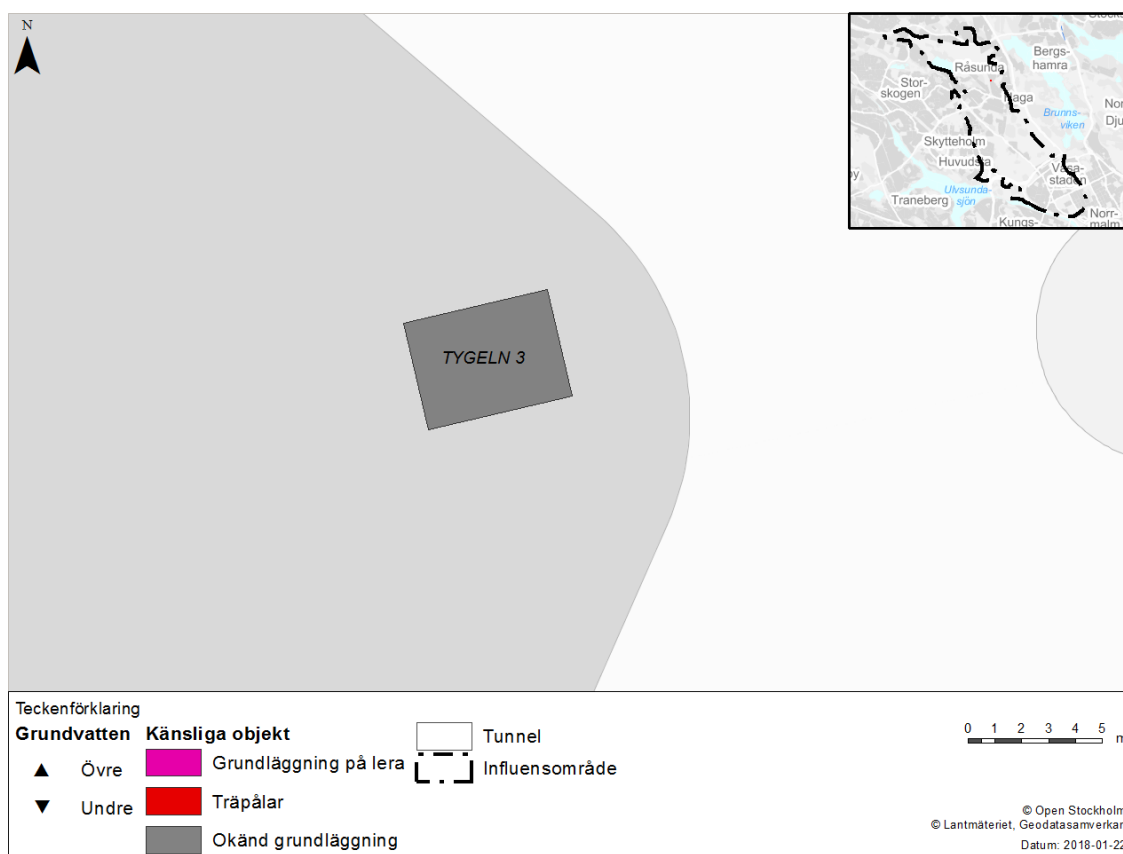

Tygeln, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått.

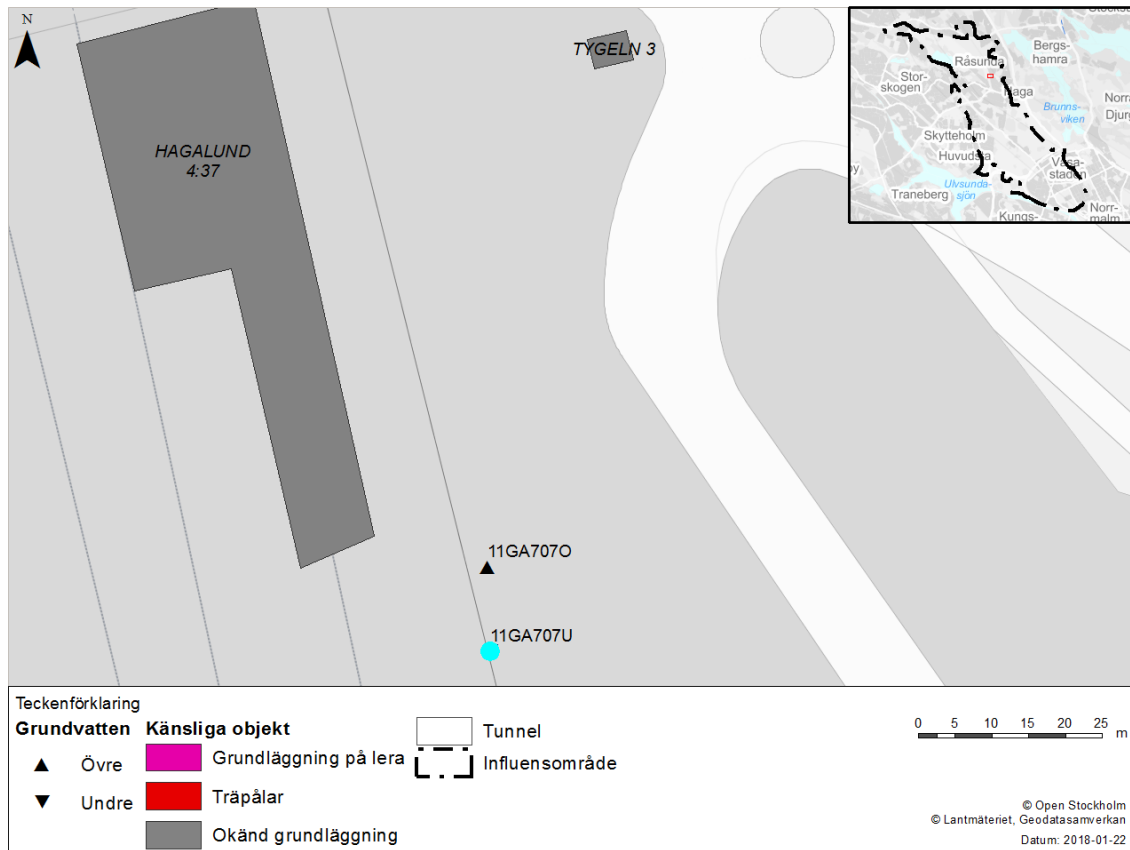


Grundvattenrör för bevakning av grundvattennivåer i kvarteret Tygeln. Grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Ugnen

Byggnader med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Ugnen. I nuläget är mätserien för kort för att kunna ansätta åtgärdsnivåer i aktuellt rör. Åtgärdsnivåerna uppdateras då tillräckligt dataunderlag erhållits.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
17W103U	6	Undre	Uppdateras	Uppdateras

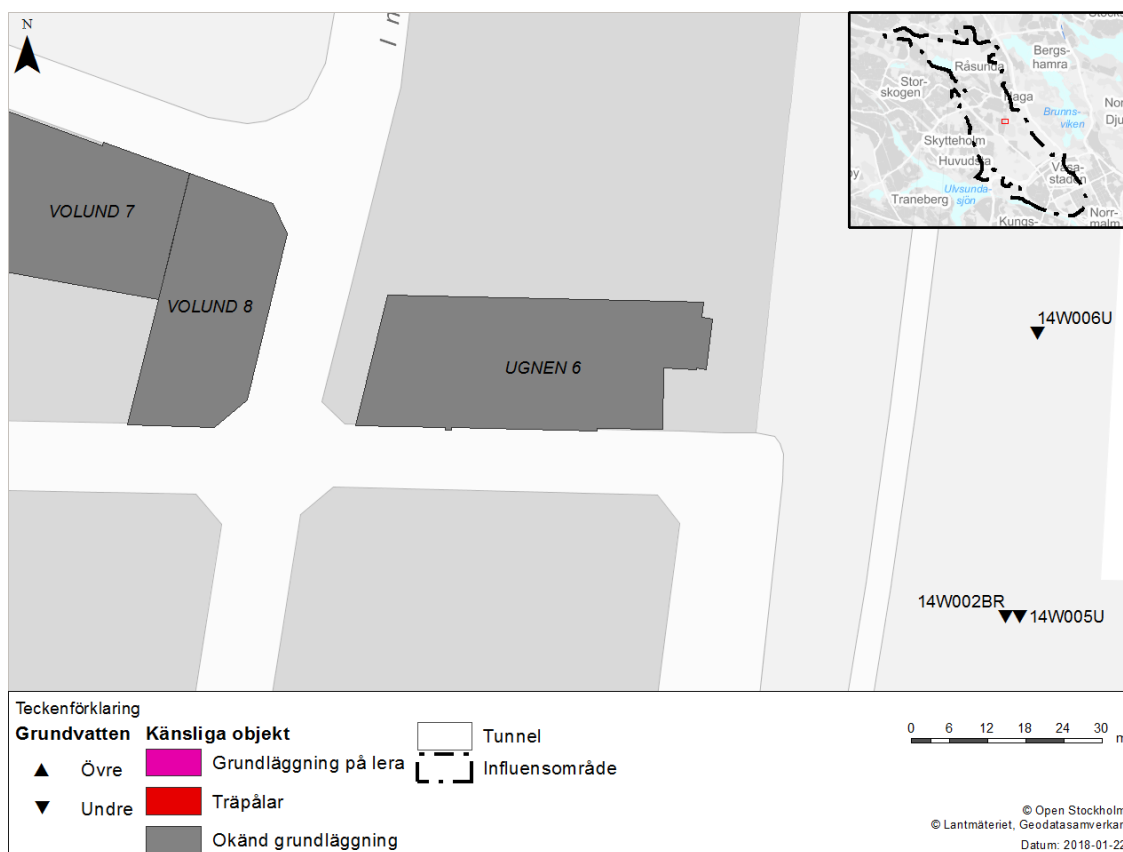


Ugnen, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått.

Vapenhuset

Byggnader med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Vapenhuset. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14BE018U	2, 5, 8	Undre	+9	+8,28

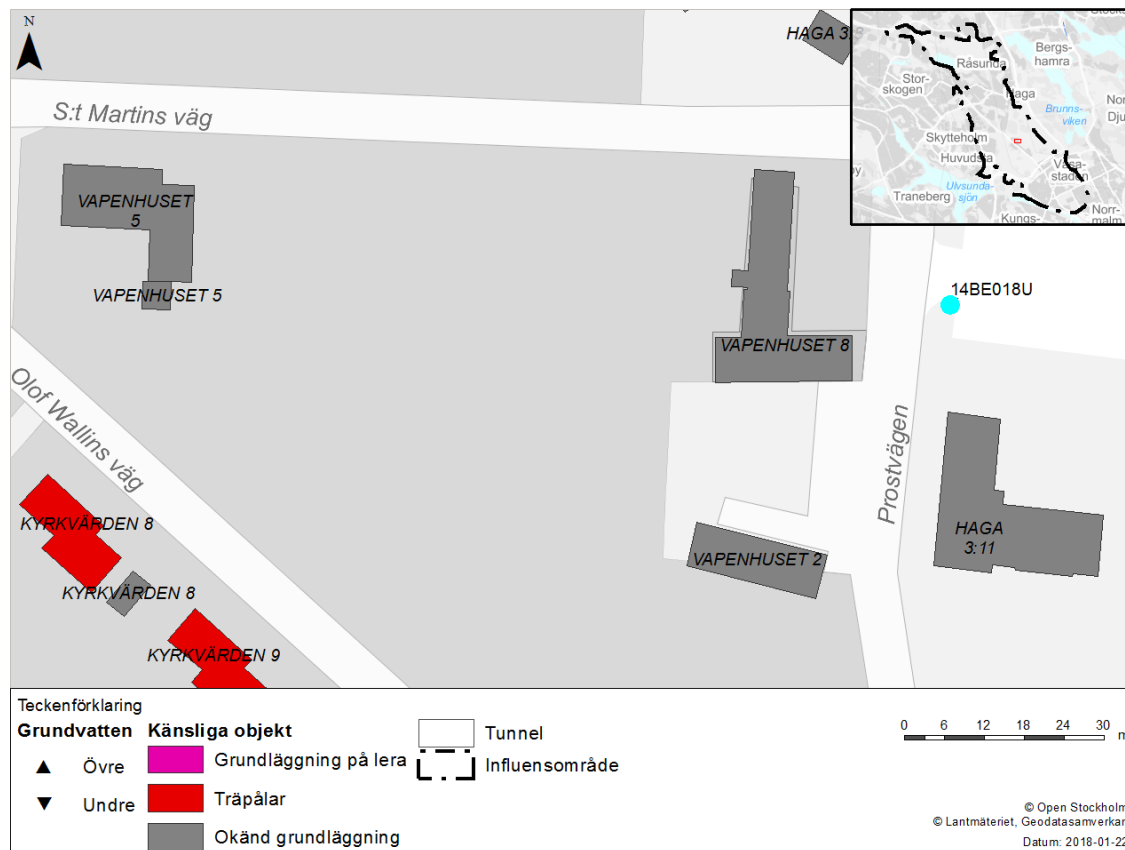


Grundvattenrör för bevakning av grundvattennivåer i kvarteret Vapenhuset. Grundvattenrörets läge visas med turkos markering.

Volund

Byggnader med okänd grundläggning samt grundläggning på lera.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Instrumentet. I nuläget är mätserien för kort för att kunna ansätta åtgärdsnivåer i aktuellt rör. Åtgärdsnivåerna uppdateras då tillräckligt dataunderlag erhållits.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
17W103U	4, 6, 7, 8, 11, 14	Undre	Uppdateras	Uppdateras

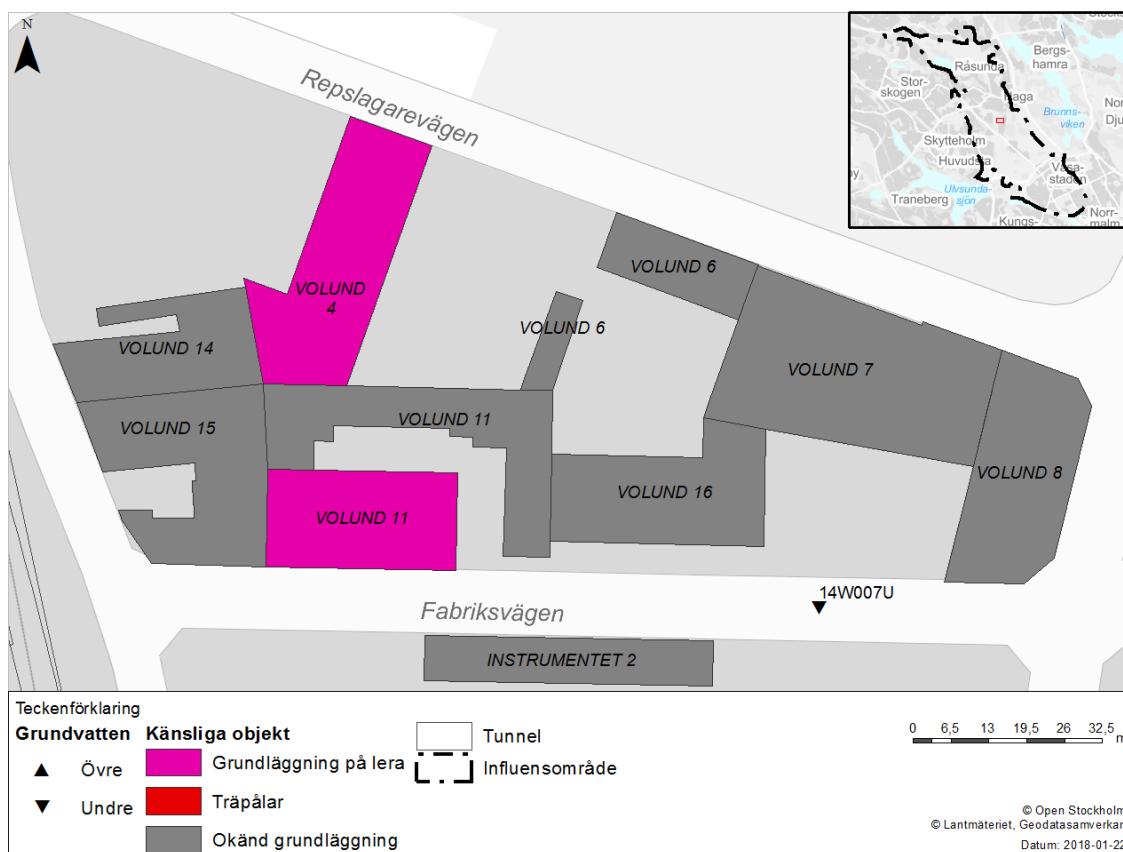

Volund, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått.


Ängen

Byggnader med okänd grundläggning.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känsliga objekt inom kvarteret Ängen. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2015-2017.

Grundvattenrör	Fastighetsbeteckning	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14W018U*	3	Undre	+7,05	+6,85

*Mätserien är kortare än tre år

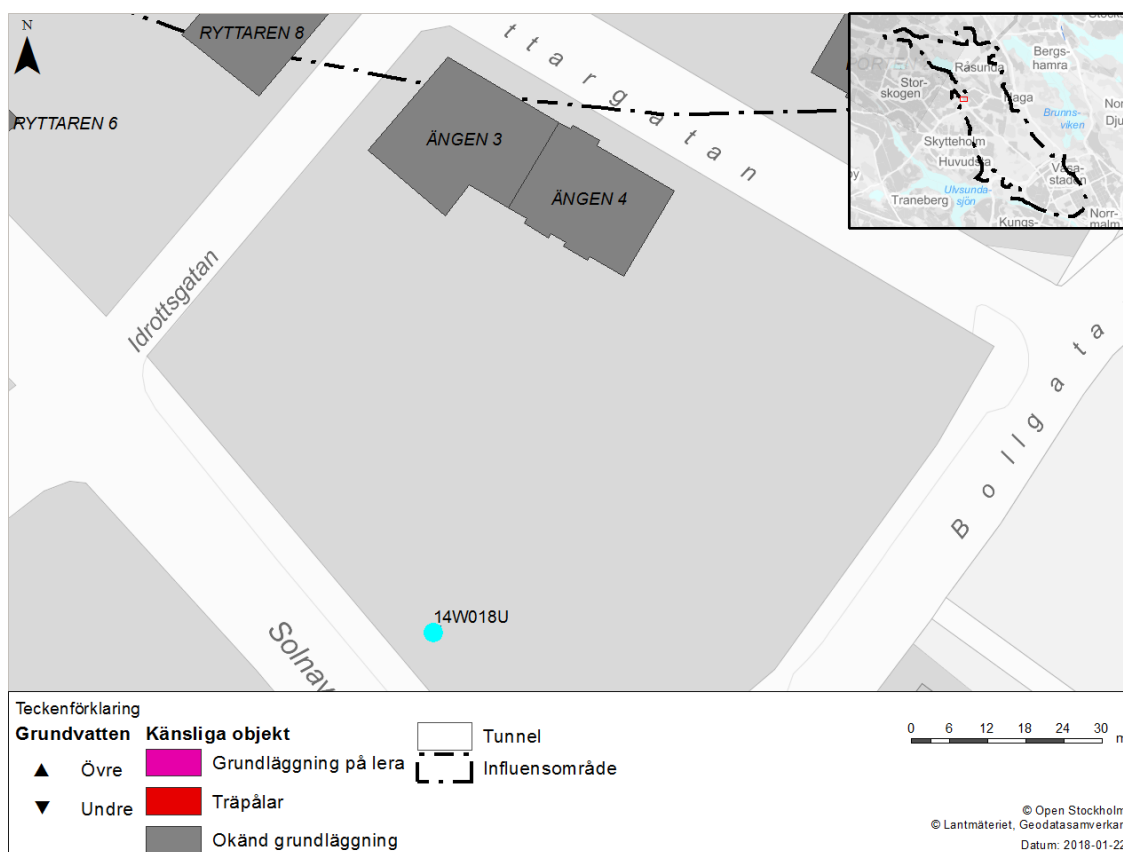

Ängen, där grundvattenberoende byggnader visas i rosa, rött och grått. Det valda grundvattenrörets läge visas med turkos markering.


Arenastaden

Anläggning på lera.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känslig anläggning inom området Arenastaden. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017 med undantag av 14W017U som har en mätserie på mindre än tre år, från mitten av år 2015 till 2017.

Grundvattenrör	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
NC12	Undre	+6,97	+6,4
14W017U*	Undre	+1,4	+1,26
14BE043U	Undre	+1,75	+1,28
14BE045U	Undre	+1,29	+1,07
11GA707U	Undre	+2,5	+2,27
14BE036U	Undre	+2,55	+2,22

*Mätserien är kortare än tre år

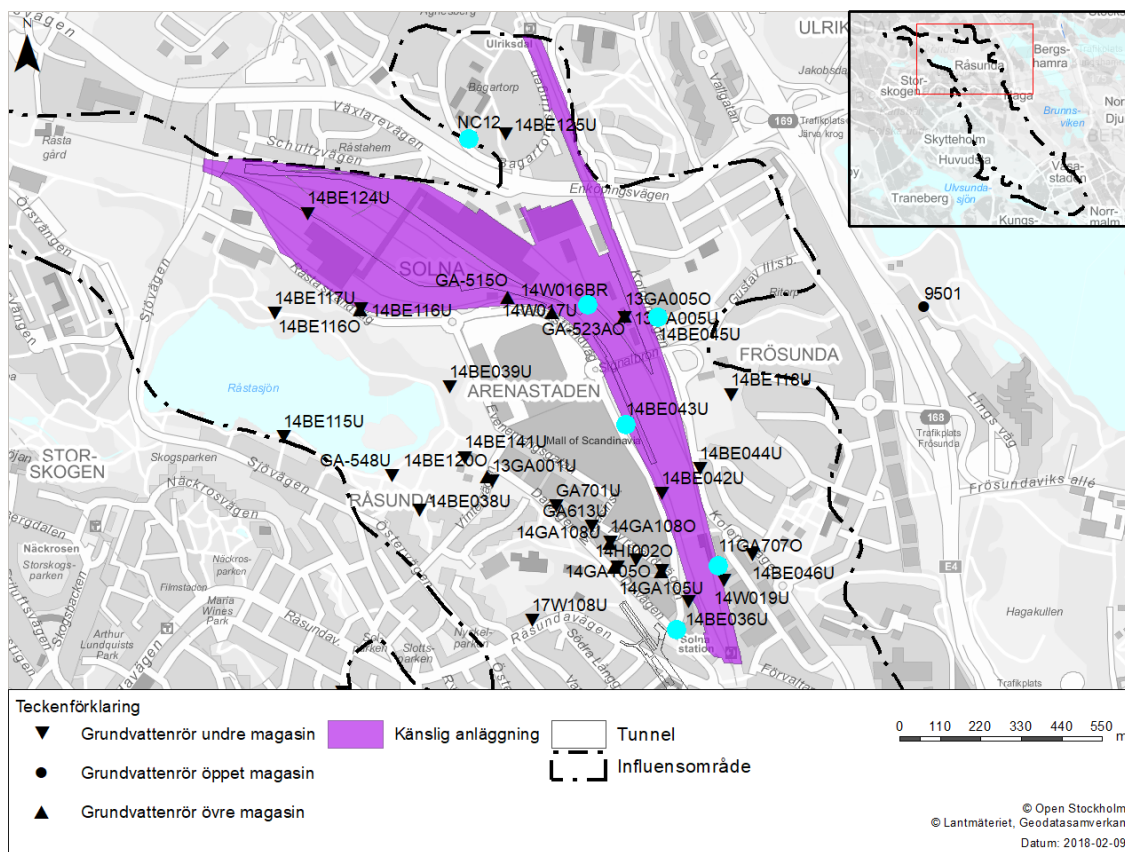


Arenastaden, där känsliga anläggningar visas i lila. De valda grundvattenrörens lägen visas med turkos markering.

Karlberg

Anläggning på lera.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känslig anläggning inom området Karlberg. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2004-2017 (04W_51G), 2006-2017 (06W_04U) och 2008-2017 (08BE479U).

Grundvattenrör	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
06W_04U	Undre	+9,13	+8,46
04W_51G	Undre	+9,13	+6,89
08BE479U	Undre	+1,68	+1,33

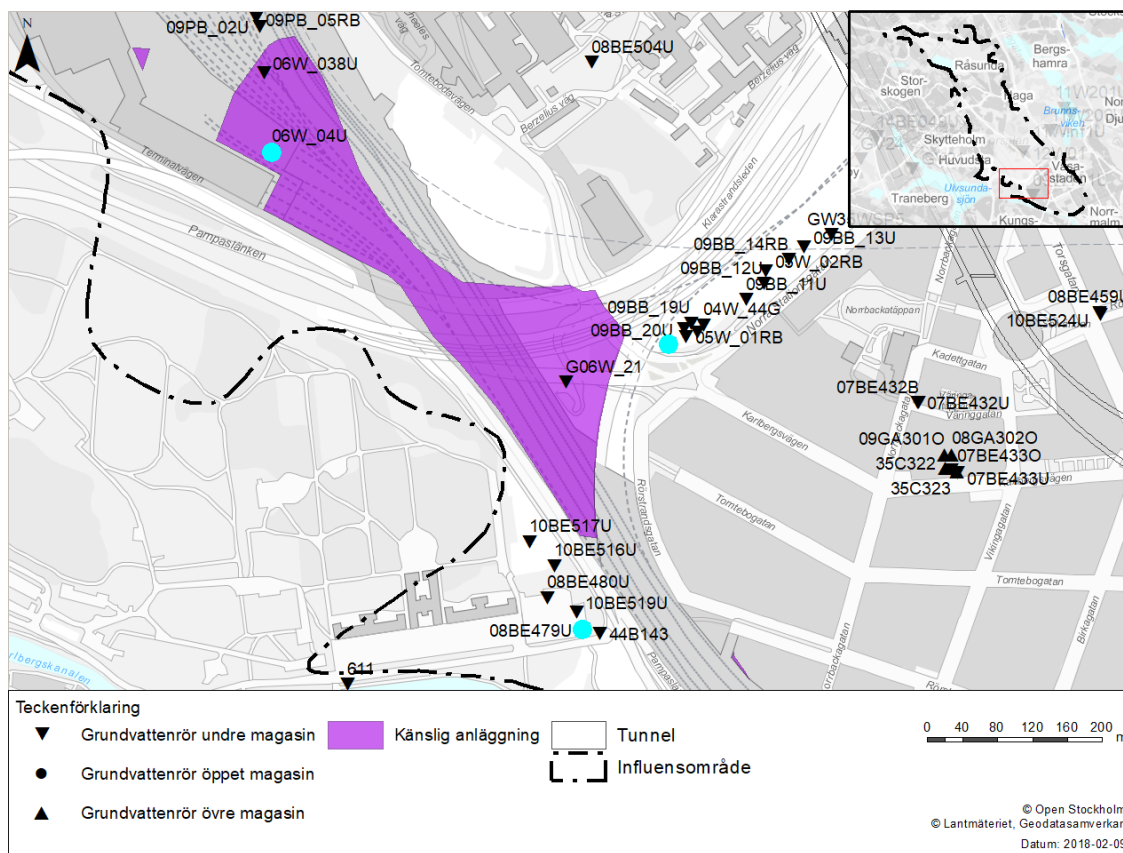


Karlberg, där känsliga anläggningar visas i lila. De valda grundvattenrörens lägen visas med turkos markering.

Norra begravningsplatsen, norra sänkan

Anläggning på lera.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känslig anläggning inom området Norra begravningsplatsen, norra sänkan. Åtgärdsnivåerna för 14BE006U är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017. I nuläget är mätserien för 17W103U för kort för att kunna ansätta åtgärdsnivåer. Dessa uppdateras då tillräckligt dataunderlag erhållits.

Grundvattenrör	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14BE006U	Undre	+6,5	+5,9
17W103U	Undre	Uppdateras	Uppdateras

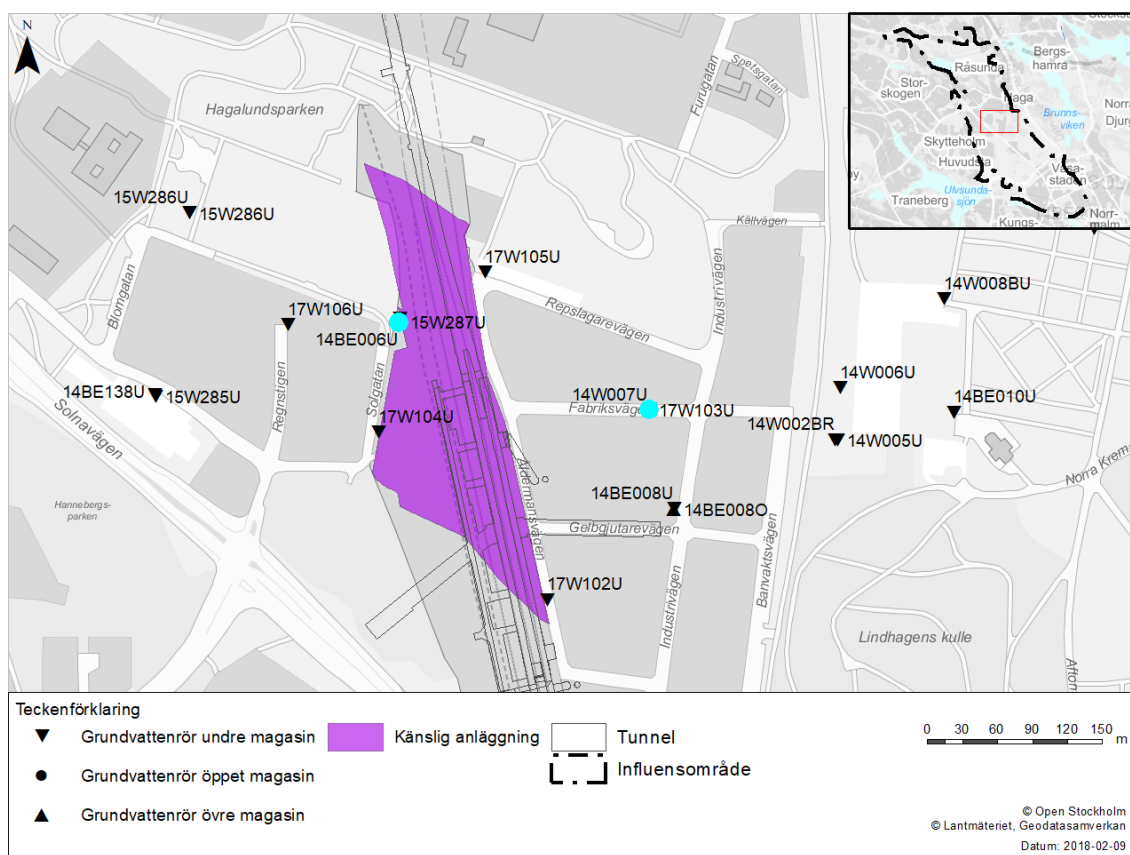


Norra begravningsplatsen, norra sänkan, där känsliga anläggningar visas i lila. De valda grundvattenrörens lägen visas med turkos markering.

Norra begravningsplatsen, södra sänkan

Anläggning på lera.

Åtgärdsnivåer låga grundvattennivåer för känslig anläggning inom området Norra begravningsplatsen, södra sänkan. Åtgärdsnivåerna är baserade på nivåmätningar genomförda under åren 2014-2017.

Grundvattenrör	Magasin	Åtgärdsnivå 1	Åtgärdsnivå 2
14BE143U	Undre	+5,98	+5,74
14BE020U	Undre	+5,62	+5,39
14W015U	Undre	+3,8	+3,63
14W003U	Undre	+5,3	+5,1

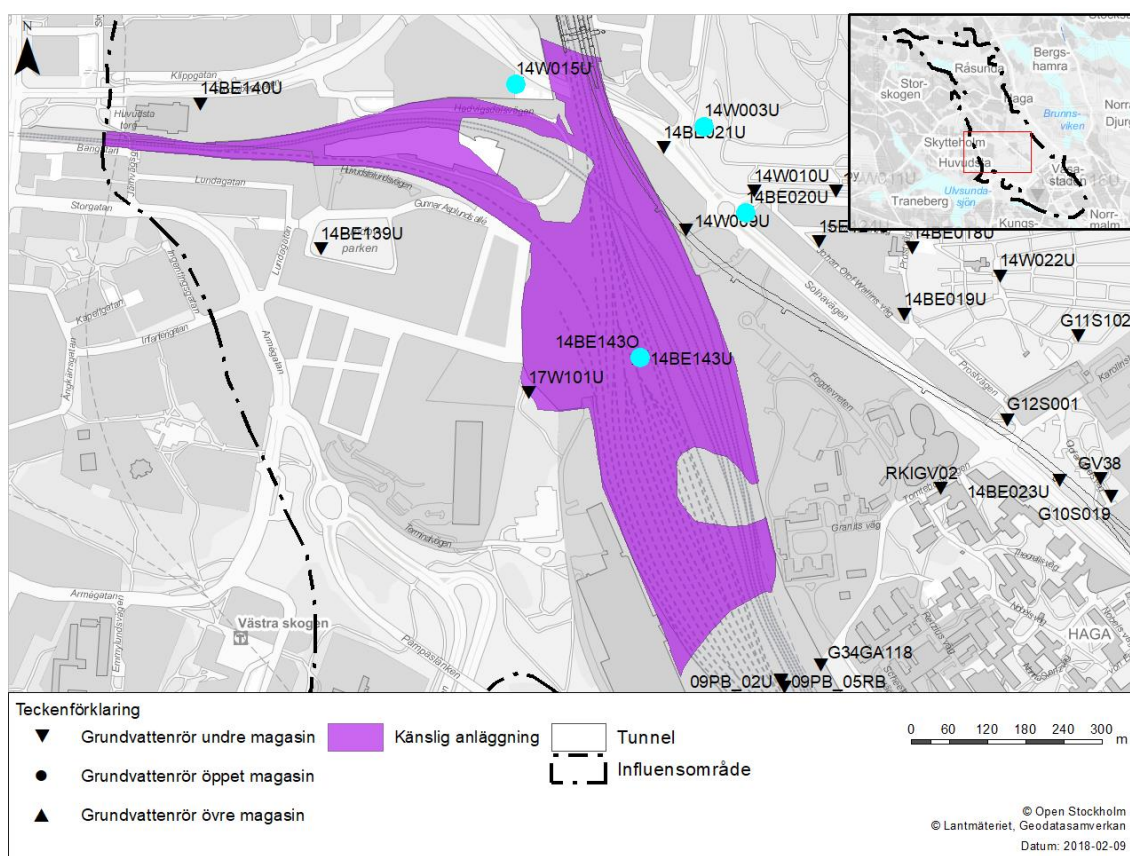

Norra begravningsplatsen, södra sänkan, där känsliga anläggningar visas i lila. De valda grundvattenrörrens lägen visas med turkos markering.